


Návod na použitie a montáž SmartLine Indukčný wok

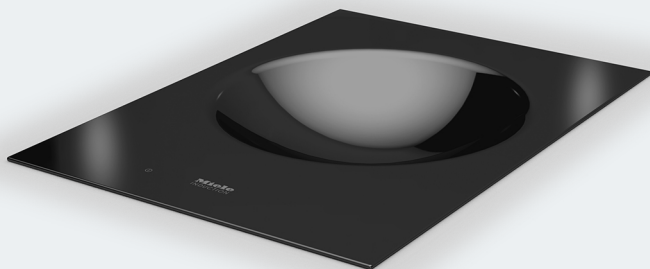

Pred uvedením do prevádzky si **bezpodmienečne** prečítajte návod na použitie a montáž - inštaláciu - uvedenie do prevádzky. Ochránite tak seba a zabránite škodám.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	6
Udržateľnosť a ochrana životného prostredia	14
Zoznámte sa	15
Vás Prvok SmartLine (Indukčný wok)	15
Ovládacie a zobrazovacie prvky	16
Údaje o varných zónach	17
Dodávané príslušenstvo	18
Princíp ovládania	19
Funkcie	20
Trvalé rozpoznávanie hrnca	20
Booster funkcia stupňov výkonu prvku SmartLine (Indukčný wok)	20
Stop&Go	20
Automatika privedenia do varu	20
Časovač	20
Poistka proti uvedeniu do prevádzky	20
Zablokovanie	20
Recall	20
Udržiavanie teploty	20
Ochrana pri utieraní	20
Programovanie	20
Predvádzací režim	21
Indikátor zostatkového tepla	21
Kombinovateľnosť	21
Bezpečnostné vypínanie	22
Ochrana proti prehriatiu	23
Prvok SmartLine (Indukčný wok) Údaje	23
Uvedenie do prevádzky	24
Vybalenie prvku SmartLine (Indukčný wok)	24
Prvé čistenie prvku SmartLine (Indukčný wok)	24
Prvé uvedenie prvku SmartLine (Indukčný wok) do prevádzky	24
Obsluha	25
Bezpečnostné pokyny pre prevádzku	25
Zapnutie prvku SmartLine (Indukčný wok)	26
Vypnutie prvku SmartLine (Indukčný wok)/priehlbiny na wok	26
Stupeň výkonu	26
Nastavenie stupňa výkonu	26
Nastavenie stupňa výkonu rozšírený rozsah nastavenia	26
Zmena stupňa výkonu	26
Booster	27
Aktivácia Boostera	27
Deaktivácia Boostera	27

Obsah

Aktivácia/deaktivácia Stop&Go	27
Automatika privedenia do varu	28
Aktivácia automatiky uvedenia do varu	28
Deaktivácia automatiky uvedenia do varu	28
Časovač	29
Nastavenie časov časovača	29
Nastavenie kuchynského budíka	29
Zmena kuchynského budíka	29
Vymazanie kuchynského budíka	29
Nastavenie času vypnutia.....	30
Zmena času vypnutia	30
Vymazanie času vypnutia	30
Súčasnú použitie funkcie časovača.....	30
Poistka proti uvedeniu do prevádzky	31
Aktivácia blokovania sprevádzkovania	31
Deaktivácia zablokovania sprevádzkovania.....	31
Zablokovanie	31
Aktivácia blokovania	31
Deaktivácia blokovania.....	31
Aktivácia Recall.....	32
Udržiavanie teploty	32
Aktivácia/deaktivácia udržiavania teploty	32
Tipy na udržanie tepla	32
Ochrana pri utieraní.....	32
Aktivácia ochrany pri utieraním.....	32
Deaktivácia ochrany pred utieraním.....	32
Prvok SmartLine (Indukčný wok) Údaje	33
Zobrazenie označenia modelu/sériové číslo	33
Zobrazenie stavu softvéru	33
Aktivácia/deaktivácia prezentačného režimu	33
Nastavovacie rozsahy stupňov výkonu	34
Je dobré vedieť.....	35
Funkčnosť prvku SmartLine (Indukčný wok)	35
Zvuky	35
Kuchynský riad	35
Prispôbenie nastavení	36
Čistenie a údržba	39
Bezpečnostné upozornenia pre čistenie a ošetrovanie	39
Čistenie sklokeramických povrchov.....	40
Nevhodné čistiace prostriedky.....	40

Odstrániť problémy	41
Hlásenia na ukazovateľoch alebo na displeji	41
Neočakávané správanie.....	42
Všeobecné problémy alebo technické poruchy	44
Servisná služba	45
Kontakt pri poruchách.....	45
Typový štítok	45
Záruka.....	45
Príslušenstvo na dokúpenie	46
Inštalácia stránky	47
Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie.....	47
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre povrchovú montáž	49
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre zapustenú montáž	50
Bezpečnostné vzdialenosti	51
Výrez v pracovnej doske pre zapustenú montáž	58
Zapustená montáž s prvkom SmartLine (stolový ventilátor).....	59
Zapustená montáž bez prvku SmartLine (stolový ventilátor).....	60
Výrez v pracovnej doske pre zapustenú montáž	61
Zapustená montáž s prvkom SmartLine (stolový ventilátor).....	62
Zapustená montáž bez prvku SmartLine (stolový ventilátor).....	63
Distančné lišty pre zapustenú montáž	64
dištančné lišty na zapustenú montáž	64
Rozmery pre inštaláciu bez rámu so zabrúsením	65
Inštalačné rozmery pre zapustenú montáž.....	66
Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok).....	67
Príprava pracovnej dosky na zapustenú montáž	67
Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok)	68
Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok).....	69
Príprava pracovnej dosky na zapustenú montáž	69
Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok)	70
Elektrické pripojenie	71

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Tento prvok SmartLine (Indukčný wok) spĺňa predpísané bezpečnostné predpisy. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred uvedením varnej dosky do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a montáž. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak seba a zabránite škodám na varnej doske.

Na základe normy IEC/EN 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie varnej dosky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Ponechajte si návod na použitie a montáž a odovzdajte ho prípadnému nasledujúcemu vlastníkovi.

Používanie na stanovený účel

- ▶ Tento prvok SmartLine (Indukčný wok) je určený na používanie v domácnosti a priestoroch podobných domácnostiam.
- ▶ Tento prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je určený na vonkajšie použitie.
- ▶ Používajte prvok SmartLine (Indukčný wok) výhradne v domácnosti na prípravu jedál a udržiavanie ich teploty. Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.
- ▶ Osoby, ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné prvok SmartLine (Indukčný wok) sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom. Tieto osoby smú prvok SmartLine (Indukčný wok) používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnnej obsluhy.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Deti v domácnosti

- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti prvku SmartLine (Indukčný wok), iba ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti vo veku 8 rokov a staršie môžu prvok SmartLine (Indukčný wok) obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bol prvok SmartLine (Indukčný wok) vysvetlený tak, aby ho mohli bezpečne obsluhovať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.
- ▶ Deti nesmú čistiť prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru.
- ▶ Dohliadajte na deti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti prvku SmartLine (Indukčný wok). Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s prvkom SmartLine (Indukčný wok).
- ▶ Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa počas prevádzky rozohreje na vysokú teplotu a ostane horúci ešte nejaký čas po vypnutí. Nedovoľte deťom, aby sa k prvku SmartLine (Indukčný wok) približovali, pokým nevychladne tak, že je akékoľvek popálenie vylúčené.
- ▶ Nebezpečenstvo popálenia. Nedržte v odkladacích priestoroch nad alebo za prvkom SmartLine (Indukčný wok) žiadne predmety, ktoré by mohli zaujímať deti. V inom prípade to môže deti zvädzať vyliezť na prvok SmartLine (Indukčný wok).
- ▶ Nebezpečenstvo popálenia a obarenia. Otočte uchá hrncov a rukoväte panvíc bokom nad pracovnú dosku, aby deti nemohli riad stiahnuť a popáliť sa.
- ▶ Nebezpečenstvo zadusením. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.
- ▶ Použite zablokovanie sprevádzkovania, aby nemohli deti prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru zapnúť. Ak prvok SmartLine (Indukčný wok) používate, zapnite blokovanie, aby deti nemohli zmeniť (zvolené) nastavenia.

Technická bezpečnosť

► Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácami alebo opravami vystavený nebezpečenstvu. Inštalácie, údržbárske práce a opravy elektrických prístrojov smú vykonávať len autorizovaní Miele odborní pracovníci.

► Poškodenia prvku SmartLine (Indukčný wok) môžu ohroziť vašu bezpečnosť. Skontrolujte, či sa na prvku SmartLine (Indukčný wok) nenachádzajú viditeľné poškodenia. Poškodený prístroj nikdy neprevádzkujte.

► Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

► Elektrická bezpečnosť prvku SmartLine (Indukčný wok) je zabezpečená len vtedy, keď je pripojený k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Táto základná bezpečnostná požiadavka musí byť splnená. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.

► Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítku prvku SmartLine (Indukčný wok) sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prvok SmartLine (Indukčný wok) nepoškodil.

Pred pripojením porovnajte tieto údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

► Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Nepripájajte prvok SmartLine (Indukčný wok) takto k elektrickej sieti.

► Prvok SmartLine (Indukčný wok) používajte len zabudovaný, aby bola zaistená jeho bezpečná funkčnosť.

► Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Dotyk prípojov pod napätím ako aj zmena elektrickej a mechanickej konštrukcie Vás ohrozujú a môžu spôsobiť poruchu funkčnosti prvku SmartLine (Indukčný wok).

Nikdy neotvárajte kryt prvku SmartLine (Indukčný wok).

► Nárok na záruku zaniká, ak prvku SmartLine (Indukčný wok) nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.

► Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne.

► Prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je určený pre prevádzky s externým časovým spínačom.

► Prvok SmartLine (Indukčný wok) musí pripojiť k elektrickej sieti kvalifikovaný elektrikár (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Elektrické pripojenie“).

► Ak je poškodený prívodný sieťový kábel, musí ho kvalifikovaný elektrikár nahradiť špeciálnym sieťovým káblom (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Elektrické pripojenie“).

► Pri prácach spojených s inštaláciou a údržbou, ako aj pri opravách musí byť prvok SmartLine (Indukčný wok) úplne odpojený od elektrickej siete. Zaistíte to tým, že

- sú vypnuté ističe elektrickej inštalácie alebo
- sú úplne vyskrutkované poistky elektrickej inštalácie alebo
- je vytiahnutá elektrická zástrčka (ak je k dispozícii) zo zásuvky. Neťahajte pritom za sieťový kábel, ale za zástrčku.

► Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

V prípade poruchy prvok SmartLine (Indukčný wok) nepoužívajte alebo ho okamžite vypnite. Odpojte prvok SmartLine (Indukčný wok) od elektrickej siete. Zavolajte servisnú službu.

► Ak bol prvok SmartLine (Indukčný wok) nainštalovaný za čelo nábytku (napr. dvere), nikdy nezatvárajte čelo nábytku počas používania prvku SmartLine (Indukčný wok). Za čelom nábytku sa hromadí teplo a vlhkosť. Tým sa môže poškodiť prvok SmartLine (Indukčný wok), montážna skriňa a podlaha. Čelo nábytku zatvorte až po zhasnutí ukazovateľov zvyškového tepla.

Prevádzkové zásady

- ▶ Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa počas prevádzky rozohreje na vysokú teplotu a ostane horúci ešte nejaký čas po vypnutí. Až keď zhasnú ukazovatele tepla, nehrozí nebezpečenstvo popálením.
- ▶ Oleje a tuky sa môžu pri prehriatí vznietiť. Pri práci s olejmi a tukmi nikdy nenechávajte prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru. Nikdy nehaste horiace oleje a tuky vodou. Vypnite prvok SmartLine (Indukčný wok).
Plamene opatrne zaduste pokrievkou alebo dekou na hasenie.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru. Majte krátke varenie a vypráštenie neustále pod dohľadom.
- ▶ Plamene môžu zapáliť tukové filtre odsávača pár. Nikdy neflambujte pod odsávačom pár.
- ▶ Ak sa zahrejú nádoby so sprejom, ľahko vznietiteľné kvapaliny alebo horľavé materiály, môžu sa vznietiť. Neuchovávajte preto ľahko horľavé predmety v zásuvkách priamo pod prvkom SmartLine (Indukčný wok). Prípadné príborníky musia byť zo žiaruvzdorného materiálu.
- ▶ Nikdy nezohrievajte riad bez obsahu.
- ▶ V uzatvorených plechovkách vzniká pri zaváraní a ohrievaní pretlak, dôsledkom ktorého sa môžu roztrhnúť. Na varenie a ohrievanie plechoviek nepoužívajte prvok SmartLine (Indukčný wok).
- ▶ Ak prvok SmartLine (Indukčný wok) prekryjete, hrozí pri nechcennom zapnutí alebo pri zvyškovom teple nebezpečenstvo, že sa vznieti, praskne alebo roztaví materiál prikrývky. Nikdy prvok SmartLine (Indukčný wok) neprikrývajte, napr. kryciami doskami, utierkou alebo ochrannou fóliou.
- ▶ Pri zapnutom prvku SmartLine (Indukčný wok) alebo pri zvyškovom teple hrozí nebezpečenstvo zahriatia kovových predmetov položených na prvku SmartLine (Indukčný wok). Iné materiály sa môžu roztaviť alebo vznietiť. Prvok SmartLine (Indukčný wok) nepoužívajte ako odkladaciu plochu. Po použití vypnite prvok SmartLine (Indukčný wok).
- ▶ Na horúcom prvku SmartLine (Indukčný wok) sa môžete popáliť. Pri práci s prvkom SmartLine (Indukčný wok) si chráňte ruky rukavicami alebo kuchynskými chňapkami. Používajte len suché rukavice alebo chňapky. Mokrú alebo vlhkú textilie vedú teplo lepšie a môžu spôsobiť popálenie parou.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Ak v blízkosti prvku SmartLine (Indukčný wok) používate elektrický prístroj (napr. ručný mixér), dbajte na to, aby sa jeho sieťový pripojovací kábel nedostal do styku s horúcim prvkom SmartLine (Indukčný wok). Mohla by sa poškodiť izolácia pripojovacieho vedenia.
- ▶ Soľ, cukor alebo zrnká piesku, napr. pri čistení zeleniny môžu spôsobiť škrabance, keď sa dostanú na spodnú stranu riadu. Skôr ako postavíte na varnú dosku riad, dajte pozor, aby sklokeramická doska a dno riadu boli čisté.
- ▶ Ak by na sklokeramickú dosku spadli malé predmety (aj ľahké predmety ako soľnička), mohli by spôsobiť trhliny alebo praskliny. Dajte pozor, aby na sklokeramickú dosku nespadli žiadne predmety.
- ▶ Horúce predmety na senzorových tlačidlách a ukazovateľoch by mohli poškodiť elektroniku, ktorá sa nachádza pod nimi. Nikdy nepoložte horúce hrnce a panvice na senzorové tlačidlá a ukazovatele.
- ▶ Ak sa na prvok SmartLine (Indukčný wok) dostane cukor, jedlo obsahujúce cukor, umelá hmota alebo alobal a roztavia sa, poškodia pri chladnutí sklokeramickú dosku. Prvok SmartLine (Indukčný wok) okamžite vypnite a tieto látky dôkladne zoškrabte škrabkou na sklo. Nasadte si pritom izolačné rukavice. Hneď ako povrch vychladne, vyčistite ho čistiacim prostriedkom na sklokeramiku.
- ▶ Prevádzka s prázdnu panvicou wok môže spôsobiť poškodenie sklokeramickej platne a/alebo panvice wok. Počas prevádzky nenechávajte prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru.
- ▶ Z dôvodu rýchleho rozohrievania indukčných varných zón môže za určitých okolností teplota dna kuchynského riadu dosiahnuť za veľmi krátku dobu hodnotu samovznietenia olejov alebo tukov. Počas prevádzky nenechávajte prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru.
- ▶ Tuky a oleje zahrievajte maximálne 1 minútu a nikdy nepoužívajte na to funkciu booster.
- ▶ Len pre osoby s kardiostimulátorom: V bezprostrednej blízkosti zapnutého prvku SmartLine (Indukčný wok) vzniká elektromagnetické pole. Vplyv na kardiostimulátor je napriek tomu nepravdepodobný. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu kardiostimulátora alebo na svojho lekára.
- ▶ Elektromagnetické pole zapnutého prvku SmartLine (Indukčný wok) môže mať vplyv na funkciu magnetizovateľných predmetov. Kreditné karty, pamäťové médiá, kalkulačky atď. sa nesmú nachádzať v bezprostrednej blízkosti prvku SmartLine (Indukčný wok).

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Kovové predmety uložené v zásuvke pod prvkom SmartLine (Indukčný wok) sa môžu pri dlhodobom a intenzívnom používaní prvku SmartLine (Indukčný wok) rozohriať. V zásuvke priamo pod prvkom SmartLine (Indukčný wok) neskladujte žiadne kovové predmety.
- ▶ Prvok SmartLine (Indukčný wok) je vybavený chladiacim ventilátorom. Ak je pod zabudovaným prvkom SmartLine (Indukčný wok) zásuvka, musíte zabezpečiť, aby bola medzi obsahom zásuvky a spodnou stranou prvku SmartLine (Indukčný wok) dostatočná vzdialenosť na zabezpečenie dostatočného prívodu chladiaceho vzduchu pre prvok SmartLine (Indukčný wok).
- ▶ Ak sa pod zabudovaným prvkom SmartLine (Indukčný wok) nachádza zásuvka, neskladujte v nej žiadne špicaté alebo malé predmety, papier, servítky atď. Tieto predmety môžu vetracími štrbinami vniknúť alebo byť nasaté do ventilátora a poškodiť ho alebo obmedziť chladenie.
- ▶ Používajte len dodanú panvicu wok. Iné panvice wok sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov - nebezpečenstvo požiaru (viď kapitola „Dobre vedieť“, časť „Kuchynský riad“).

Čistenie a ošetrovanie

- ▶ Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam pod napätím a spôsobiť skrat. Na čistenie prvku SmartLine (Indukčný wok) nikdy nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Ak je prvok SmartLine (Indukčný wok) nainštalovaný nad pyrolytickou rúrou alebo varnou doskou, nepoužívajte prvok SmartLine (Indukčný wok) počas pyrolytického procesu, pretože sa môže spustiť ochrana proti prehriatiu prvku SmartLine (Indukčný wok) (viď kapitola „Zoznámte sa“, časť „Ochrana proti prehriatiu“).
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vášho prvku SmartLine (Indukčný wok).

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.


Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.


Vás Prvok SmartLine (Indukčný wok)

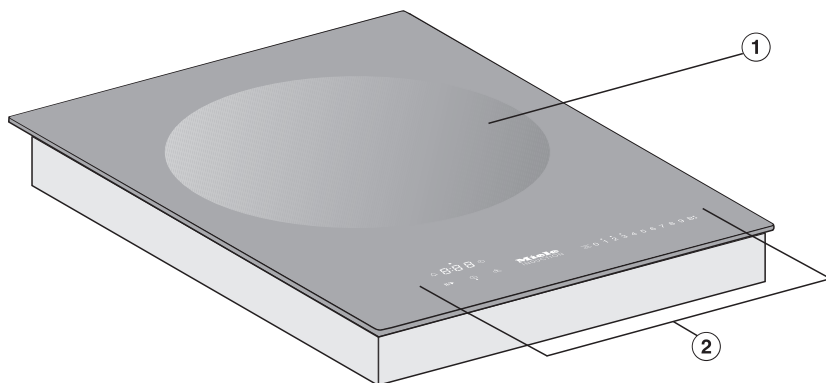

- ① Priehlbina na wok
- ② ovládacie a zobrazovacie prvky

Zoznámte sa

Ovládacie a zobrazovacie prvky

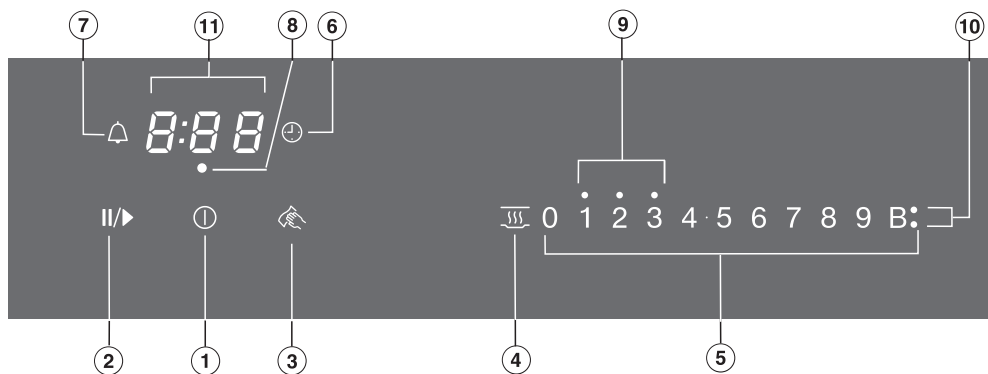

- ① Senzorové tlačidlo prvku SmartLine (Indukčný wok) zap./vyp.
- ② senzorové tlačidlo štart/stop na zastavenie/spustenie bežiaceho procesu varenia
- ③ senzorové tlačidlo ochrana pri utieraní
Na zablokovanie senzorových tlačidiel
- ④ senzorové tlačidlo udržiavania teploty
aktivácia/deaktivácia udržiavania teploty
- ⑤ Klúče senzorov Číselné rady
- na nastavenie stupňa výkonu
- na nastavenie časov
- ⑥ Senzorové tlačidlo automatiky vypnutia
Automaticky vypne wok
- ⑦ senzorové tlačidlo kuchynský budík
- ⑧ Kontrolka automatické vypnutie
Aktivované automatické vypnutie panvice wok
- ⑨ Ukazovatele zvyškového tepla
- ⑩ indikátor Booster
funkcia Booster je aktivovaná
- ⑪ indikátor časovača

0:00 až 9:59 čas

LOC aktivované zablokovanie sprevádzkovania/blokovania

dE aktivovaný predvážací režim

Údaje o varných zónach

Priehlbina na wok \varnothing v cm	výkon vo wattoch pri 230 V	
30,0	štandardný	2400
	TwinBooster, stupeň 1	2650
	TwinBooster, stupeň 2	3000

Zoznáňte sa

Dodávané príslušenstvo

Podľa potreby si môžete doobjednať príslušenstvo, ktoré sa dodáva s prístrojom ako aj príslušenstvo na dokúpenie (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“).

Panvica Wok CSWP 1450



Princíp ovládania

Vypnutý prvok SmartLine (Indukčný wok)

Pri vypnutom prvku SmartLine (Indukčný wok) je viditeľný len vytlačený symbol pre sensorové tlačidlá zap./vyp. ①. Po zapnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) sa rozsvietia ďalšie sensorové tlačidlá.

Ovládanie

Váš prvok SmartLine (Indukčný wok) je vybavený sensorovými tlačidlami, ktoré reagujú na dotyk prstov.

Každá reakcia sensorových tlačidiel je potvrdená akustickým signálom. Sensorové tlačidlo zap./vyp. ① musíte pri zapínaní z bezpečnostných dôvodov tlačiť o niečo dlhšie ako ostatné tlačidlá.

Zoznámate sa

Funkcie

Trvalé rozpoznávanie hrnca

Keď na varnú zónu položíte kuchynský riad, automaticky sa aktivuje číselný rad varnej zóny.

Booster funkcia stupňov výkonu prvku SmartLine (Indukčný wok)

Funkcia Booster zvyšuje výkon, aby sa rýchlo ohrialo väčšie množstvo, napr. vody na varenie cestovín.

Stop&Go

Pri aktivácii funkcie Stop&Go sa všetky stupne výkonu znížia na 1. Pri deaktivácii sa vykoná návrat na naposledy nastavený stupeň výkonu.

Tip: Použite túto funkciu v prípade nebezpečenstva vyvretia.

Automatika privedenia do varu

Pri aktivovanej automatike uvedenia do varu prebieha rozohrievanie na najvyššom výkone (uvedenie do varu) a potom sa prepne späť na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného varenia).

Časovač

Časovač sa môže využiť pre 2 funkcie:

- na nastavenie kuchynského budíka
- na automatické vypnutie varnej zóny

Funkcie môžete využiť naraz.

Kuchynský budík

Kuchynský budík môžete nastaviť pre procesy nezávislé od prvku SmartLine (Indukčný wok).

Automatika vypnutia

Môžete nastaviť čas, po ktorom sa automaticky vypne varná zóna. Funkciu je možné použiť pre všetky varné zóny naraz.

Poistka proti uvedeniu do prevádzky

Keď je aktivované zablokovanie sprevádzkovania, nedá sa zapnúť prvok SmartLine (Indukčný wok).

Zablokovanie

Po zapnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) sa aktivuje blokovanie. Ak je aktivované zablokovanie, prvok SmartLine (Indukčný wok) možno ovládať len podmienene.

Recall


Ak bol prvok SmartLine (Indukčný wok) počas prevádzky omylom vypnutý, môžete touto funkciou obnoviť všetky nastavenia. Prvok SmartLine (Indukčný wok) musí byť opäť zapnutý v priebehu 10 sekúnd po vypnutí.

Udržiavanie teploty

Táto funkcia umožňuje udržiavať jedlo teplé ihneď po príprave.

Maximálna doba udržiavania teploty je 2 hodiny.

Ochrana pri utieraní

Na odstránenie nečistôt môžete senzorové tlačidlá prvku SmartLine (Indukčný wok) na 20 sekúnd zablokovať. Senzorové tlačidlo  sa nezablokuje.

Programovanie

Naprogramovanie prvku SmartLine (Indukčný wok) môžete prispôbiť svojim osobným potrebám.

Predvádzací režim

Funkcia umožňuje špecializovaným obchodom prezentovať prvok SmartLine (Indukčný wok) bez vyhrievania.

Indikátor zostatkového tepla

Aj je varná zóna horúca, svieti po vypnutí ukazovateľ zvyškového tepla. V závislosti od teploty sa zobrazí nad stupňami výkonu 1, 2 a 3 vždy jeden bod.

Body ukazovateľa zvyškového tepla postupne zhasínajú s postupujúcim chladením varných zón. Posledný bod zhasne až vtedy, keď je možné dotknúť sa varnej zóny bez nebezpečenstva.

Kombinovateľnosť

Tento prvok SmartLine (Indukčný wok) možno inštalovať v kombinácii s inými prvkami SmartLine a určitými varnými doskami.

Informácie o tom, ktoré varné dosky možno kombinovať s prvkami SmartLine, nájdete na webovej stránke Miele.

Zoznáme sa

Bezpečnostné vypínanie

Senzorové tlačidlá sú prikryté

Váš prvok SmartLine (Indukčný wok) sa automaticky vypne, keď jedno alebo niekoľko senzorových tlačidiel zostane dlhšie ako asi 10 sekúnd zakrytých, napr. dotykom prsta, vykypením pripravovaneho jedla alebo odloženými predmetmi. Nad senzorovým tlačidlom ① krátko bliká ζ a zaznie signál.

Keď predmety a/alebo znečistenie odstránite, zhasne ζ a prvok SmartLine (Indukčný wok) bude opäť pripravený na prevádzku.

Príliš dlhá doba prevádzky

Bezpečnostné vypnutie sa automaticky spustí, keď sa priehlbina na wok neobvykle dlhú dobu zahrieva. Táto doba závisí od zvoleného stupňa výkonu. Ak je doba prekročená, priehlbina na wok sa vypne a zobrazí sa zvyškové teplo. Ak priehlbínu na wok vypnete a zapnete, je opäť pripravená na prevádzku.

Vypnutie zabezpečenia môžete upraviť zmenou úrovne zabezpečenia (viď kapitola „Úprava nastavení“).

stupeň výkonu*	maximálna doba prevádzky [hod.:min]		
	bezpečnostný stupeň		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Stupne výkonu s bodkou sú nastaviteľné len pri rozšírenom rozsahu stupňa výkonu (viď kapitola „Rozsahy nastavenia“).

** nastavenie z výroby

Ochrana proti prehriatiu

Aby sa zabránilo poškodeniu prvku SmartLine (Indukčný wok) v dôsledku nadmerných teplôt, ochrana proti prehriatiu spustí jednu z nasledujúcich akcií:

Opatrenia na ochranu proti prehriatiu

- Zapnutý posilňovač sa zruší.
- Nastavený stupeň výkonu sa zníži.
- Priehlbina na wok sa vypne. Na ukazovateli časovača bliká *Err* striedavo s *044*.

Príčiny vypnutia ochrany proti prehriatiu

Ochrana proti prehriatiu sa môže spustiť v nasledovných situáciách:

- Postavený kuchynský riad sa zahrieva naprázdno.
- Tuk alebo olej sa pri vysokom stupni výkonu zohrievajú.
- Spodná strana prvku SmartLine (Indukčný wok) nie je dostatočne odvetraná.
- Po výpadku prúdu sa priehlbina na wok opäť zapne.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) Údaje

Môžete si nechať zobraziť názov modelu, výrobné číslo a stav softvéru Vášho prvku SmartLine (Indukčný wok).

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie prvku SmartLine (Indukčný wok)

- Prilepte typový štítok, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej s Vaším prístrojom na miesto na to určené v kapitole „Servisná služba“.
- Odstráňte ochranné fólie a nálepky, ktoré môžu byť na prístroji umiestnené.

Prvé čistenie prvku SmartLine (Indukčný wok)

- Pred prvým použitím utrite prvok SmartLine (Indukčný wok) vlhkou utierkou.
- Vysušte prvok SmartLine (Indukčný wok).

Prvé uvedenie prvku SmartLine (Indukčný wok) do prevádzky

Kovové časti sú chránené ošetrojúcim prostriedkom. Keď SmartLine prvok uvádzate po prvý krát do prevádzky, vzniká zápach a prípadné výpary. Aj zahrievaním indukčných cievok vzniká počas prvých prevádzkových hodín zápach. Pri každom ďalšom použití zápach slabne a nakoniec sa úplne vytratí.

Zápach a prípadné vystupujúce výpary neznamenaajú chybné zapojenie alebo poruchu prístroja a nie sú zdraviu škodlivé.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku

 Nebezpečenstvo prehriatym pokrmom.

Pripravovaný prehriaty pokrm sa môže prehriať a vznietiť.

Počas prevádzky nenechávajte prvok SmartLine (Indukčný wok) bez dozoru.

 Nebezpečenstvo popálenia horúcou priehlbínou na wok.


Po dokončení varenia je priehlbina na wok horúca.


Pokým svieti ukazovateľ zvyškového tepla, nedotýkajte sa priehlbiny na wok.

 Nebezpečenstvo popálenia horúcimi predmetmi.

Pri zapnutom prvku SmartLine (Indukčný wok) alebo pri zvyškovom teple hrozí nebezpečenstvo zahriatia kovových predmetov položených na prvku SmartLine (Indukčný wok).

Prvok SmartLine (Indukčný wok) nepoužívajte ako odkladaciu plochu.

Po použití vypnite prvok SmartLine (Indukčný wok) pomocou senzorového tlačidla .

 Horúci kuchynský riad na senzorových tlačidlách a ukazovateľoch môže poškodiť elektroniku, ktorá sa nachádza pod nimi.

Senzorové tlačidlá nereagujú.

Dochádza k neúmyselnému prepínaniu.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa sám vypne (viď kapitola „Zoznámte sa“, odstavec „Bezpečnostné vypnutie“).

Na senzorové tlačidlá a ukazovatele neodkladajte horúci kuchynský riad.

 Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nevhodných wok panvíc.

Ak sa používajú iné wok panvice, hrozí riziko extrémneho prehriatia fritovacieho tuku alebo pokrmov, ktoré môžu začať horieť.

Používajte **výlučne** dodanú wok panvicu.

Obsluha

Zapnutie prvku SmartLine (Indukčný wok)

- Stlačte senzorové tlačidlo ①.

Rozsvietia sa ďalšie senzorové tlačidlá.

Ak nenasleduje ďalšie zadanie, prvok SmartLine (Indukčný wok) sa po niekoľkých sekundách z bezpečnostných dôvodov vypne.

Vypnutie prvku SmartLine (Indukčný wok)/priehlbiny na wok

Vypnutie prvku SmartLine (Indukčný wok)

- Ak chcete vypnúť prvok SmartLine (Indukčný wok), stlačte senzorové tlačidlo ①.

Vypnutie priehlbiny na wok

- Ak chcete vypnúť priehlbinu na wok, stlačte senzorové tlačidlo 0 v číselnom rade.

Stupeň výkonu

Nastavenie stupňa výkonu

Trvalá detekcia hrnca je aktivovaná z výroby (pozri kapitolu „Úprava nastavení“). Keď je prvok SmartLine (Indukčný wok) zapnutý a wok panvicu vložíte do priehlbiny na wok, rozsvietia sa všetky senzorové tlačidlá v číselnom rade.

- Wok panvicu dobre vložte do priehlbiny wok.
- Na číselnom rade stlačte príslušné senzorové tlačidlo zodpovedajúce požadovanému stupňu výkonu.

Nastavenie stupňa výkonu rozšírený rozsah nastavenia

Nastaví sa rozšírený rozsah nastavenia úrovni výkonu (pozri kapitolu „Úprava nastavení“).

- Dotknite sa číselného radu medzi tlačidlami senzora.

Senzorové tlačidlá pred a za medzistupňom svietia jasnejšie ako ostatné tlačidlá.

Príklad:

Ak ste nastavili stupeň výkonu 7., svieti 7 a 8 jasnejšie ako ostatné senzorové tlačidlá.

Zmena stupňa výkonu

- Na číselnom rade stlačte senzorové tlačidlo zodpovedajúce požadovanému stupňu výkonu.

Booster

Aktivácia Boostera

Booster je aktívny maximálne 15 minút.

TwinBooster stupeň 1

- Wok panvicu dobre vložte do priehlbiny wok.
- Nastavte poprípade iný stupeň výkonu.
- Stlačte senzorové tlačidlo **B**.

Na ukazovateli ● sa rozsvieti pre Twin-Booster stupeň 1.

TwinBooster stupeň 2

- Wok panvicu vložte do priehlbiny na wok.
- Nastavte poprípade iný stupeň výkonu.
- Stlačte 2 krát senzorové tlačidlo **B**.

Na ukazovateli ● sa rozsvieti pre Twin-Booster stupeň 2.

Deaktivácia Boostera

- Tlačte senzorové tlačidlo **B** toľko krát, pokým nezhasnú kontrolky.

alebo

- Nastavte iný stupeň výkonu.

Po deaktivácii posilňovača alebo na konci času posilňovača a

- pred aktiváciou posilňovača nebola nastavená žiadna úroveň výkonu, automaticky sa prepne späť na úroveň výkonu 9.
- bola pred aktiváciou posilňovača nastavená úroveň výkonu, prepne sa späť na predtým zvolenú úroveň výkonu.

Aktivácia/deaktivácia Stop&Go

Stupne výkonu a nastavenie časovača sa nedajú zmeniť, prvok SmartLine (Indukčný wok) je možné len vypnúť. Kuchynský budík, časy vypnutia, booster časy a časy na uvedenie do varu bežia ďalej.

Ak nebude funkcia deaktivovaná do 1 hodiny, prvok SmartLine (Indukčný wok) sa vypne.

- Stlačte senzorové tlačidlo **II/▶**.

Obsluha

Automatika privedenia do varu

Doba uvedenia do varu závisí od nastaveného stupňa následného varenia:

stupeň následného varenia*	doba uvedenia do varu [min:sek]
1	asi 0:15
1.	asi 0:15
2	asi 0:15
2.	asi 0:15
3	asi 0:25
3.	asi 0:25
4	asi 0:50
4.	asi 0:50
5	asi 2:00
5.	asi 5:50
6	asi 5:50
6.	asi 2:50
7	asi 2:50
7.	asi 2:50
8	asi 2:50
8.	asi 2:50
9	—

* Stupne následného varenia s bodkou sú nastaviteľné len pri rozšírenom rozsahu stupňa výkonu (viď kapitola „Programovanie“).

Aktivácia automatiky uvedenia do varu

- Tlačte senzorové tlačidlo požadovaného stupňa následného varenia tak dlho, pokým nezaznie signál a senzorové tlačidlo začne pulzujúco blikať.

Počas doby varu (pozri tabuľku) vybraného:

- Úroveň pokračovania vo varení pulzuje nastavenú úroveň pokračovania vo varení
- Stredná úroveň, senzorové tlačidlá pulzujú pred a za strednou úrovňou.

Deaktivácia automatiky uvedenia do varu

- Stlačte senzorové tlačidlo nastaveného stupňa ďalšieho varenia.

alebo

- Nastavte iný stupeň výkonu.

Časovač

Nastavenie časov časovača

Môžete nastaviť čas od 1 minúty (0:01) až po 9 hodín a 59 minút (9:59).

Časy do 59 minút sa zadávajú v minútach (0:59), časy od 60 minút v hodinách a minútach.

Časy sa zadávajú na:

- Kuchynský budík sa nastavuje ľavým alebo predným ľavým číselným radom (podľa modelu)
 - Čas vypnutia sa nastavuje na číselnom rade varnej zóny, ktorá má byť automaticky vypnutá
- Zadávajte časy v poradí hodiny, desiatky minút, jednotky minút.

Príklad:

59 minút = 0:59 hodín,


zadanie: 5-9

80 minút = 1:20 hodín,

zadanie: 1-2-0


Po zadaní prvej číslice svieti indikátor časovača staticky, po zadaní druhej číslice preskočí prvá číslica doľava, po zadaní tretej preskočí prvá a druhá doľava.

Nastavenie kuchynského budíka


- Stlačte senzorové tlačidlo .

Bliká indikátor časovača.

- Nastavte požadovaný čas.

Ak stlačíte senzorové tlačidlo  alebo počkáte 10 sekúnd, kuchynský budík sa spustí.


Zmena kuchynského budíka


- Stlačte senzorové tlačidlo .

Bliká indikátor časovača.

- Nastavte požadovaný čas.

Vymazanie kuchynského budíka

- Stlačte senzorové tlačidlo .

- Dotknite sa stránky  na číselnom riadku.

Obsluha

Nastavenie času vypnutia


Po dosiahnutí maximálneho prevádzkového času sa priehlbina na wok vypne. Nezávisle od nastaveného času vypnutia (viď kapitola „Zoznámte sa“, časť „Bezpečnostné vypnutie“).

Pre priehlbínu na wok je nastavený stupeň výkonu.

- Stlačte senzorové tlačidlo .


Bliká indikátor časovača.

- Nastavte požadovaný čas (viď kapitola „Časovač“, časť „Nastavenie časov časovača“).

Ak stlačíte senzorové tlačidlo  alebo počkáte 10 sekúnd, začne sa odpočítavať čas vypnutia.


Čas vypnutia priehlbiny na wok uplynie a kontrolka automatického vypnutia začne pulzovať.

Zmena času vypnutia

- Stláčajte senzorové tlačidlo  pokým nezačne blikáť indikátor automatického vypnutia.


Bliká indikátor časovača.

- Nastavte požadovaný čas (viď kapitola „Časovač“, časť „Nastavenie časov časovača“).


Ak stlačíte senzorové tlačidlo  alebo počkáte 10 sekúnd, začne sa odpočítavať čas vypnutia.

Čas vypnutia priehlbiny na wok uplynie a kontrolka automatického vypnutia začne pulzovať.


Vymazanie času vypnutia



- Stláčajte senzorové tlačidlo  pokým nezačne blikáť indikátor automatického vypnutia.

Bliká indikátor časovača.

- Dotknite sa senzorového tlačidla  na číselnom rade.

Súčasné použitie funkcie časovača


Ak používate obe funkcie naraz, zobrazí sa vždy najkratší čas. Senzorové tlačidlo  (kuchynský budík) alebo indikátor automatického vypnutia bliká.

- Ak si chcete na pozadí nechať zobrazíť ubehnutý zvyšný čas, stlačte senzorové tlačidlo  alebo .

Poistka proti uvedeniu do prevádzky

Aktivácia blokovania sprevádzkovania

Všetky senzorové klúče sú uzamknuté. Nastavený kuchynský budík beží ďalej.


- Stlačte na 6 sekúnd  senzorové tlačidlo.

Sekundy sa budú na indikátore časovača odpočítavať. Po uplynutí času sa na ukazovateli časovača objaví *LDC*. Zablokovanie sprevádzkovania je aktivované.

Ak stlačíte pri aktivovanom zablokovaní sprevádzkovania alebo blokovania nepovolené senzorové tlačidlo, zobrazuje sa ukazovateľ časovača niekoľko sekúnd *LDC* a zaznie signál.

Programovanie je možné nastaviť tak, aby sa blokovanie spustenia automaticky aktivovalo 5 minút po vypnutí varnej dosky (pozri kapitolu „Úprava nastavení“).

Deaktivácia zablokovania sprevádzkovania

- Stlačte na 6 sekúnd  senzorové tlačidlo.

Na ukazovateli časovača sa krátko zobrazí *LDC*, potom sa sekundy budú odpočítavať. Po uplynutí času je zablokovanie sprevádzkovania deaktivované.

Zablokovanie

Aktivácia blokovania

Ak je blokovanie aktivované:

- varné zóny a prvok SmartLine (Indukčný wok) je možné len vypnúť
- nastavený kuchynský budík sa môže zmeniť

- Stlačte a 6 sekúnd podržte súčasne senzorové tlačidlá  a .

Sekundy sa budú na indikátore časovača odpočítavať. Po uplynutí času sa na ukazovateli časovača objaví *LDC*. Blokovanie je aktivované.

Ak stlačíte pri aktivovanom zablokovaní sprevádzkovania alebo blokovania nepovolené senzorové tlačidlo, zobrazuje sa ukazovateľ časovača niekoľko sekúnd *LDC* a zaznie signál.

Deaktivácia blokovania

- Stlačte a 6 sekúnd podržte súčasne senzorové tlačidlá  a .

Na ukazovateli času sa krátko zobrazí *LDC*, potom sa sekundy budú odpočítavať. Po uplynutí je blokovanie deaktivované.

Obsluha

Aktivácia Recall

- Opäť zapnite prvok SmartLine (Indukčný wok).

Predtým nastavené stupne výkonu blikajú.

- Ihneď stlačte jeden z blikajúcich stupňov výkonu.

Všetky nastavenia sú obnovené.

Udržiavanie teploty

Aktivácia/deaktivácia udržiavania teploty

Funkciu udržiavania teploty nemožno použiť na ohrievanie studených potravín.


- Stlačte senzorové tlačidlo .

Tipy na udržanie tepla

- Pokrmu udržiajte teplé výlučne v kuchynskom riade (hrniec/panvica). Kuchynský riad prikryte pokrievkou.
- Pevné alebo husté pokrmy občas premiešajte (zemiaková kaša, prívarok).
- Strata výživových látok začína prípravou potravín a pokračuje udržiavaním tepla. O čo dlhšie sa budú potraviny udržiavať teplé, o to väčšie sú straty výživových látok. Dobu udržiavania tepla majte čo najkratšiu.


Ochrana pri utieraní

Aktivácia ochrany pri utieraním

- Stlačte senzorové tlačidlo .

Na ukazovateli časovača sa bude čas odpočítavať.

Deaktivácia ochrany pred utieraním

- Tlačte senzorové tlačidlo  tak dlho, pokým ukazovateľ času nezhasne.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) Údaje

Zobrazenie označenia modelu/sériové číslo

Na prvku SmartLine (Indukčný wok) nie je žiadny riad.

- Zapnite prvok SmartLine (Indukčný wok).
- Dotknite sa sensorového tlačidla 0 v ľubovoľnom číselnom riadku.
- Na číselnom rade stlačte súčasne sensorové tlačidlá 0 a 4 po dobu 6 sekúnd.

Na ukazovateli časovača sa postupne objavia čísla oddelené čiarkou.

Príklad: *12 34* (Označenie modelu KM 1234) - *1 23 45 67 89* (sériové číslo)

Zobrazenie stavu softvéru

Na prvku SmartLine nie je žiadny riad.

- Zapnite prvok SmartLine (Indukčný wok).
- Dotknite sa sensorového tlačidla 0 v ľubovoľnom číselnom riadku.
- Na číselnom rade stlačte súčasne sensorové tlačidlá 0 a 3 po dobu 6 sekúnd.

V ukazovateli časovača sa zobrazia 3 číslice:

Príklad: *123* = verzia softwaru 1.23.

Aktivácia/deaktivácia prezentačného režimu

- Zapnite prvok SmartLine (Indukčný wok).
- Dotknite sa sensorového tlačidla 0 na číselnom riadku.
- Na číselnom rade stlačte súčasne sensorové tlačidlá 0 a 2 po dobu 6 sekúnd.

Displej časovača bliká niekoľko sekúnd:

- *dE* striedavo s *On* (aktivovaný demonštračný režim)
alebo
- *dE* striedavo s *OFF* (demonštračný režim deaktivovaný)

Nastavovacie rozsahy stupňov výkonu

Prvok SmartLine (Indukčný wok) je z výroby naprogramovaný na 9 stupňov výkonu. Ak si želáte jemnejšie odstupňovanie, môžete ich rozšíriť na 17 stupňov výkonu (viď kapitola „Prispôsobenie nastavení“).

	Rozsah nastavenia	
	z výroby (9 stupňov)	rozšírený (17 stupňov)
Udržiavanie tepla, topenie čokolády	1–2	1–2.
Ohrievanie pokrmov	3–6	3–5.
Rýchle vyprážanie typických čínskych pokrmov	7–9	7–9

Tieto údaje sú orientačné. Čas prípravy vždy závisí od druhu, zloženia a hrúbky pripravovaného pokrmu.

Funkčnosť prvku SmartLine (Indukčný wok)

Indukčná cievka sa nachádza pod prvkom SmartLine (Indukčný wok). Táto cievka vytvára magnetické pole, ktoré pôsobí priamo na dno riadu a zahrieva ho. Priehlbina na wok sa zahrieva len nepriamo prostredníctvom tepla, ktoré odovzdáva panvica wok.

Indukcia funguje len vtedy, keď je na nej umiestnená dodaná wok panvica.

Zvuky

Keď je v prevádzke prvok SmartLine (Indukčný wok), vo wok panvici sa môžu spustiť nasledujúce zvuky:

Bzučanie pri vysokom stupni výkonu. Znižuje sa alebo zmizne keď sa stupeň výkonu zníži.

Cvkanie pri elektronických spínacích procesoch, obzvlášť pri nízkych stupňoch výkonu,

Cvrlikanie, keď sa zapne ventilátor chladenia. Zapína sa na ochranu elektroniky, keď sa wok intenzívne využíva. Ventilátor chladenia môže bežať ďalej aj po vypnutí woku.

Kuchynský riad

Vhodný kuchynský riad

Pre tento prvok SmartLine (CSWP 1450) je vhodná iba dodaná wok panvica Indukčný wok.

Prispôsobenie nastavení

Vyvolajte programovanie

Senzorové tlačidlo **II/▶** sa nachádza asi 1 cm (šírka ukazováka) vľavo vedľa senzorového tlačidla **⓪**.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) je vypnutý.

- Dotýkajte sa senzorových tlačidiel **⓪** a **II/▶**, kým sa nezobrazí senzorové tlačidlo **⓪** a na displeji sa nezobrazí časovač **PC**.

Po niekoľkých sekundách blikajú na ukazovateli časovača striedavo **P:01** (program 01) a **C:01** (kód).

Nastavenie programu

Pri dvojmiestnych číslach programov sa musia najprv nastaviť desiatky.

- Pokým sa zobrazuje program (napr. **P:01**), tlačte senzorové tlačidlo **⓪** tak často, pokým sa nezobrazí požadované číslo programu, alebo stlačte príslušné číslo na číselnom rade.

Nastavenie kódu

- Pokým sa zobrazuje kód (napr. **C:01**), tlačte senzorové tlačidlo **⓪** tak často, kým sa nezobrazí požadované číslo kódu, alebo stlačte príslušné číslo na číselnom rade.

Uloženie nastavenia

- Pokým sa zobrazuje program (napr. **P:01**), tlačte senzorové tlačidlo **⓪** tak dlho, pokým nezhasnú ukazovatele.

Neuloženie nastavenia

- Pokým sa zobrazuje program (napr. **C:01**), tlačte senzorové tlačidlo **⓪** tak dlho, kým nezhasnú ukazovatele.

Prispôsobenie nastavení

program ¹		kód ²	nastavenia
P:01	predvádzací režim	C:00	predvádzací režim vyp.
		C:01	predvádzací režim zap. ³
P:03	Nastavenie z výroby	C:00	neobnovenie nastavenia z výroby
		C:01	obnovenie nastavenia z výroby
P:04	Rozsah stupňov výkonu	C:00	9 stupňov výkonu + Booster
		C:01	17 stupňov výkonu + Booster ⁴
P:06	potvrzovací tón pri stlačení sensorového tlačidla	C:00	vypnúť ⁵
		C:01	tichý
		C:02	stredný
		C:03	hlasný
P:07	signálny tón časovača	C:00	vypnúť
		C:01	tichý
		C:02	stredný
		C:03	hlasný
P:08	zablokovanie sprevádzkovania	C:00	len manuálna aktivácia zablokovania sprevádzkovania
		C:01	automatická aktivácia zablokovania sprevádzkovania
P:09	maximálna doba prevádzky	C:00	bezpečnostný stupeň 0
		C:01	bezpečnostný stupeň 1
		C:02	bezpečnostný stupeň 2

Prispôsobenie nastavení

program ¹		kód ²	nastavenia
P:12	rýchlosť reakcie sensorových tlačidiel	C:00	pomalá
		C:01	štandardná
		C:02	rýchla
P:15	Trvalé rozpoznávanie hrnca	C:00	Trvalé rozpoznávanie hrnca vypnuté
		C:01	Trvalé rozpoznávanie hrnca zapnuté

¹ Neuvedené programy nie sú zobrazené.

² Z výroby nastavený kód je vždy vytlačený hrubo.

³ Po zapnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí časovač dE.

⁴ V texte a v tabuľkách sú rozšírené stupne výkonu pre lepšiu zrozumiteľnosť zobrazené s bodkou za číslicou.

⁵ Potvrzovací tón sensorového tlačidla zap./vyp. sa nevypína.

Bezpečnostné upozornenia pre čistenie a ošetrovanie

 Nebezpečenstvo popálenia horúcimi povrchmi.

Na konci procesu varenia môžu byť všetky časti prvku SmartLine (Indukčný wok) horúce.

Vypnite prvok SmartLine (Indukčný wok).

Pred čistením varnej dosky nechajte prvok SmartLine (Indukčný wok) vychladnúť.

Všetky povrchy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť, ak budete používať nevhodné čistiace prostriedky alebo ak sa zvyšky vhodného čistiaceho prostriedku zohrejú na prvku SmartLine (Indukčný wok). Povrchy sú citlivé na poškrabanie.

Pred čistením prvku SmartLine (Indukčný wok) nechajte povrchy najprv vychladnúť.

Odstráňte ihneď zvyšky čistiacich prostriedkov.

Nepoužívajte drhnúce alebo škrabajúce čistiace prostriedky.

► Na čistenie prvku SmartLine (Indukčný wok) nikdy nepoužívajte parný čistič.

► Nepoužívajte pri čistení žiadne špicaté predmety.

Čistenie a údržba

Interval čistenia

- Po každom použití vyčistite celý prvok SmartLine (Indukčný wok).

Čistenie sklokeramických povrchov

Odstránenie mierneho znečistenia

- Celú sklokeramickú dosku čistite vlhkou, mäkkou utierkou a zriedeným prostriedkom na umývanie riadu. Dbajte na údaje výrobcu čistiaceho prostriedku.

Odstránenie silného znečistenia

- Odstráňte všetky hrubé znečistenia vlhkou utierkou, silne prilepené nečistoty škrabkou na sklo.
- Sklokeramickú plochu vyčistite Miele prostriedkom na čistenie sklokeramiky a nerez (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“, odstavec „Čistiace a ošetrojúce prostriedky“) alebo bežným čistiacim prostriedkom na sklokeramiku. Dbajte na údaje výrobcu čistiaceho prostriedku.

Ukončiť čistenie

- Odstráňte všetky zvyšky čistiacich prostriedkov vlhkou utierkou.
- Po každom čistení sklokeramický povrch osušte.

Nevhodné čistiace prostriedky

Aby sa zabránilo poškodeniu povrchov, nepoužívajte pri čistení.

- čistiace prostriedky obsahujúce sódu, alkálie, čpavok, kyseliny a chlór
- odstraňovač škvŕn a hrdze
- čistiace prostriedky na drhnutie napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky
- čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá
- čistiace prostriedky na umývačku riadu
- sprej na gril a rúry na pečenie
- umývaciu tvrdú kefu
- odstraňovač nečistôt
- špongie

Hlásenia na ukazovateľoch alebo na displeji

Problém	Príčina a odstránenie
Ukazovateľ časovača bliká <i>Err</i> striedavo s <i>30</i> a zaznie signál.	Prvok SmartLine (Indukčný wok) je nesprávne pripojený. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odpojte prvok SmartLine (Indukčný wok) od elektrickej siete. ■ Zavolajte servisnú službu.
Po zapnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) alebo dotyku sensorového tlačidla sa na ukazovateli zobrazí časovač <i>L0C</i> .	Zablokovanie sprevádzkovania je aktivované. <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivujte blokovanie uvedenia do prevádzky (pozri kapitolu „Ovládanie“, časť „Deaktivácia blokovania uvedenia do prevádzky“). <p>Blokovanie je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivujte blokovanie (pozri kapitolu „Ovládanie“, časť „Deaktivácia blokovania“).
Po zapnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) sa na ukazovateli nakrátko zobrazí časovač <i>dE</i> . Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa nezahrieva.	Prvok SmartLine (Indukčný wok) je v predvážzacom režime. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tlačte naraz sensorové tlačidlá 0 a 2 tak dlho, pokiaľ na ukazovateli časovača <i>dE</i> nebude blikať striedavo s <i>0FF</i>.
Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa automaticky vypol. Pri opätovnom zapnutí sa zobrazí nad sensorovým tlačidlom zap./vyp. ⓘ.	Jedno alebo niekoľko sensorových tlačidiel zostane zakrytých, napr. dotyk prsta, vykypením pripravovaného jedla alebo odloženými predmetmi. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstráňte znečistenia a/alebo predmety (viď kapitola „Zoznámte sa“, odstavec „Bezpečnostné vypnutie“).
Na ukazovateli časovača bliká <i>Err</i> striedavo s <i>044</i> .	Spustila sa ochrana proti prehriatiu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nechajte prvok SmartLine (Indukčný wok) vychladnúť. ■ Odstráňte príčiny prehriatia (pozri kapitolu „Zoznámte sa“, časť „Ochrana proti prehriatiu“). ■ Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok). ■ Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, zavolajte servisnú službu.

Odstrániť problémy

Problém	Príčina a odstránenie
Na ukazovateli časovača bliká <i>Err</i> striedavo s 047, 048 alebo 049.	Ventilátor je zablokovaný alebo pokazený. <ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či nie je ventilátor zablokovaný nejakým predmetom.■ Predmet odstráňte■ Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, zavolajte servisnú službu.
Na ukazovateli časovača bliká E-číslica, napr. E-0 striedavo s 120, 121, 122, 123, 124, 125 126 alebo 127.	Ventilátor je zablokovaný alebo pokazený <ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či nie je ventilátor zablokovaný nejakým predmetom.■ Predmet odstráňte.■ Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, zavolajte servisnú službu.
Na ukazovateli časovača sa zobrazuje hlásenie neuvedené v tejto tabuľke.	Vyskytla sa závada v elektronike. <ul style="list-style-type: none">■ Asi na 1 minútu vypnite elektrické napájanie prvku SmartLine (Indukčný wok).■ Ak po obnovení elektrického napájania problém naďalej pretrváva, zavolajte servisnú službu.

Neočakávané správanie

Problém	Príčina a odstránenie
Nastavený stupeň výkonu bliká.	Wok panvica nie je vložená. Wok panvica bola odstránená z priehlbiny na wok. Ak nepostavíte žiadny kuchynský riad alebo postavíte nevhodný kuchynský riad, priehlbina na wok sa po 3 minútach automaticky vypne. <ul style="list-style-type: none">■ Wok panvicu vložte v priebehu 3 minút. Blikanie stupňa výkonu zhasne. Proces varenia štartuje/pokračuje s predošlými nastaveniami. <ul style="list-style-type: none">■ Ak budete používať iné potraviny na prípravu, prispôbte nastavenia.

Odstrániť problémy

Problém	Príčina a odstránenie
<p>Priehlbina na wok alebo celý prvok SmartLine (Indukčný wok) sa automaticky vypne.</p>	<p>Bola príliš dlhá doba prevádzky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opäť zapnite prvok SmartLine (Indukčný wok) alebo priehlbínu na wok (viď kapitola „Zoznámte sa“, odstavce „Bezpečnostné vypnutie“). <p>Spustila sa ochrana proti prehriatiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nechajte prvok SmartLine (Indukčný wok) vychladnúť. ■ Odstráňte príčiny prehriatia (pozri kapitolu „Zoznámte sa“, časť „Ochrana proti prehriatiu“). ■ Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok). ■ Ak problém naďalej trvá, zavolajte servisnú službu.
<p>Varná zóna nepracuje s nastavným stupňom výkonu ako zvyčajne.</p>	<p>Spustila sa ochrana proti prehriatiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nechajte prvok SmartLine (Indukčný wok) vychladnúť. ■ Odstráňte príčiny prehriatia (pozri kapitolu „Zoznámte sa“, časť „Ochrana proti prehriatiu“). ■ Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok). ■ Ak problém naďalej trvá, zavolajte servisnú službu.
<p>Automaticky sa predčasne ukončí stupeň Booster.</p>	<p>Spustila sa ochrana proti prehriatiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nechajte prvok SmartLine (Indukčný wok) vychladnúť. ■ Odstráňte príčiny prehriatia (pozri kapitolu „Zoznámte sa“, časť „Ochrana proti prehriatiu“). ■ Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok). ■ Ak problém naďalej trvá, zavolajte servisnú službu.

Odstrániť problémy

Všeobecné problémy alebo technické poruchy

Problém	Príčina a odstránenie
Prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je možné zapnúť.	<p>Prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je el. napojený.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či sa nespustil istič elektrickej inštalácie. Zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu Miele (minimálne istenie viď typový štítok). <p>Eventuálne sa vyskytla technická porucha.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odpojte prvok SmartLine (Indukčný wok) od elektrickej siete na približne 1 minútu tým že<ul style="list-style-type: none">– vypnete spínač príslušného ističa alebo úplne vy-skrutkujete tavnú poistku alebo– vypnete prúdový chránič FI.■ Ak ani po opakovanom zapnutí/zaskrutkovaní ističa alebo prúdového chrániča nebude stále možné sprevádzkovať prvok SmartLine (Indukčný wok), zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu.
Pri prevádzkovaní novej varnej dosky sa vytvára zápach alebo výpary.	<p>Kovové časti sú chránené ošetrojúcim prostriedkom. Keď SmartLine (Indukčný wok) prvok uvádzate po prvý krát do prevádzky, vzniká zápach a prípadné výpary. Aj materiál indukčných cievok vylučuje v prvých hodinách prevádzky zápach. Pri každom ďalšom použití zápach slabne a nakoniec sa úplne vytratí. Zápach a prípadné vystupujúce výpary neznamenaajú chybné zapojenie alebo poruchu prístroja a nie sú zdraviu škodlivé.</p>
Po vypnutí prvku SmartLine (Indukčný wok) sa ozve prevádzkový hluk.	<p>Ventilátor chladenia beží tak dlho, pokým prvok SmartLine (Indukčný wok) nevychladne a potom sa automaticky vypne.</p>

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na www.miele.com/service. Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícky servis potrebuje identifikátor modelu a sériové číslo (SN). Oba údaje nájdete na typovom štítku alebo v kapitole „Obsluha“, odstavec „Údaje o prvku SmartLine (Indukčný wok)“.

Typový štítok

Nalepte sem priložený typový štítok. Pritom dbajte na to, aby modelové označenie súhlasilo s údajmi na zadnej strane tohto dokumentu.



Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Príslušenstvo na dokúpenie

Panvica Wok CSWP 1450



Čistiace a ošetrovacie prostriedky

Čistiaci prostriedok na sklokeramiku a nerez 250 ml

Odstraňuje silnejšie znečistenia, škvrnny z vodného kameňa a zvyšky hliníka.

Utierka z mikrovlákná

Odstraňuje otlaky prstov a mierne znečistenia.

Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie

⚠ Škody spôsobené nesprávnou vstavbou.

Nesprávna inštalácia môže poškodiť prvok SmartLine (Indukčný wok).

Prvok SmartLine (Indukčný wok) nechajte nainštalovať len kvalifikovaným odborníkom.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.

Neodborným pripojením k elektrickej sieti môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) nechajte pripojiť k elektrickej sieti len kvalifikovaným odborníkom.

⚠ Škody spôsobené padajúcimi predmetmi.

Pri montáži horných skriň alebo odsávača pár sa môže prvok SmartLine (Indukčný wok) poškodiť.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) vbudujte až po montáži horných skriň a odsávača pár.

Ak sa prvok SmartLine (Indukčný wok) vyberie kvôli servisu, môže sa poškodiť tesniaca páska pod okrajom prvku SmartLine (Indukčný wok).

Tesniacu pásku vždy pred opätovným zabudovaním nahradte.

- ▶ Prvok SmartLine (Indukčný wok) nesmie byť zabudovaný nad chladiacimi prístrojmi, umývačkami riadu, práčkami a sušičkami.
- ▶ Tento prvok SmartLine (Indukčný wok) smie byť zabudovaný len nad sporáky a rúry na pečenie, ktoré sú vybavené systémom chladenia výparov.
- ▶ Zabezpečte, aby sa po inštalácii prvku SmartLine (Indukčný wok) nebolo možné dotknúť sieťového pripojovacieho kábla.
- ▶ Sieťový pripojovací kábel nesmie po inštalácii prvku SmartLine (Indukčný wok) prísť do kontaktu s pohyblivými súčasťami kuchynských prvkov (napr. zásuvkou) a nesmie byť vystavený mechanickej záťaži.
- ▶ Dýhy pracovnej dosky musia byť spracované tepelne odolným lepidlom (100 °C), aby sa neodlepili alebo nezdeformovali. Lemovacie lišty musia byť tepelne odolné.

Inštalácia stránky

► Spoje medzi jednotlivými prvkami SmartLine sú natreté silikónovým tmelom odolným voči teplotám (min. 160 °C). Pri zapustenej inštalácii sa musí škára medzi prvkom (prvkami) SmartLine a pracovnou doskou nastriekať silikónovým tmelom odolným voči teplote (min. 160 °C).

Prvky SmartLine musia byť po inštalácii voľne prístupné zospodu, aby bolo možné spodnú skrinku vybrať na účely údržby. Ak prvky SmartLine nie sú prístupné zdola, musí sa odstrániť tesniaca hmota, aby sa dali odstrániť.


► Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa môže inštalovať len na opačnej strane prvku SmartLine (stolový ventilátor), ako je pripojovacie hrdlo.

► Ak sa prvok SmartLine (Indukčný wok) inštaluje v kombinácii s odsávačom v pracovnej doske, musí sa najprv nainštalovať stolný ventilátor.

► Dodržujte bezpečnostné vzdialenosti (pozri kapitolu „Inštalácia“ časť „Bezpečnostné vzdialenosti“).

► Ak inštalujete viacero zariadení, musíte dodržať príslušné bezpečnostné vzdialenosti pod každým zariadením (viď kapitola "Inštalácia", odstavec "Bezpečnostné vzdialenosti").

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre povrchovú montáž

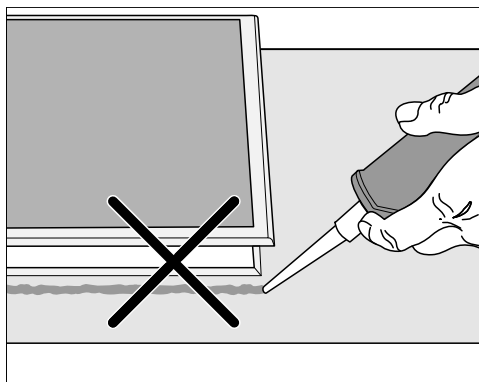


⚠ Škody spôsobené chybným zabudovaním.

Prvok SmartLine (Indukčný wok) a pracovná doska sa pri prípadnej demontáži prvku SmartLine (Indukčný wok) môžu poškodiť ak prvok SmartLine (Indukčný wok) utesníte tmelom na škáry.

Nepoužívajte tesniaci tmel medzi prvkom SmartLine (Indukčný wok) a pracovnou doskou.


Tesnenie pod okrajom prvku SmartLine (Indukčný wok) zaisťuje dostatočné utesnenie s pracovnou doskou.

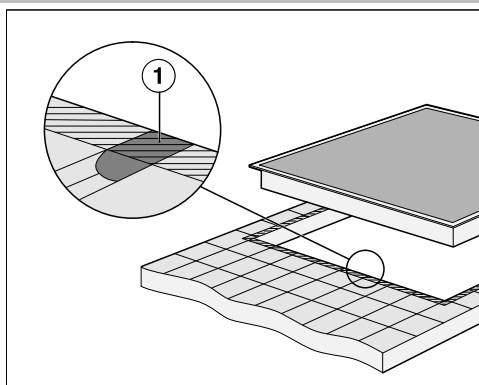

► Škáry ① a šrafovaná oblasť pod úložnou plochou prvku SmartLine (Indukčný wok) musia byť hladké a rovné, aby prvok SmartLine (Indukčný wok) dosadol rovnomerne a tesnenie pod okrajom hornej časti prístroja zabezpečovalo utesnenie voči pracovnej doske.

Inštalácia stránky

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre zapustenú montáž

 Škody spôsobené nevhodným tesniacim prostriedkom.

Nevhodná škárovacia hmota na utesnenie škár môže poškodiť prírodný kameň.


Pri prírodnom kameni a obkladačkách z prírodného kameňa používajte výlučne silikónovú škárovaciu hmotu vhodnú pre prírodný kameň. Dbajte na pokyny výrobcu.

► Zapustený prvok SmartLine (Indukčný wok) je vhodný len na zabudovanie do prírodného kameňa (granit, mramor), masívneho dreva a obkladaných pracovných dosiek. Ak máte pracovné dosky z iných materiálov, opýtajte sa príslušného výrobcu, či sú vhodné na zabudovanie zapusteného prvku SmartLine (Indukčný wok).

- Pracovné dosky z prírodného kameňa: Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa vkladá priamo do výrezu.
- Pracovná doska z masívneho dreva, obložená dlaždicami: prvok SmartLine (Indukčný wok) je upevnený vo výreze s drevenými lištami. Tieto lišty nie sú súčasťou dodávky a musia byť zabezpečené na mieste inštalácie.

Bezpečnostné vzdialenosti

Bezpečnostná vzdialenosť nad prvkom SmartLine (Indukčný wok)

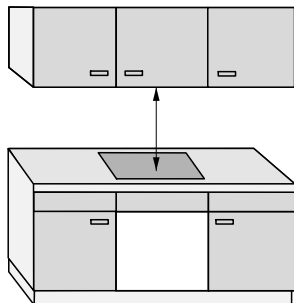

Medzi prvkom SmartLine (Indukčný wok) a odsávačom, ktorý je nad ním namontovaný sa musí:

- dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť stanovená výrobcom odsávača.
- Ak je pod odsávačom nainštalovaných niekoľko spotrebičov, pre ktoré sú stanovené rôzne bezpečnostné vzdialenosti, musí sa dodržať najväčšia požadovaná bezpečnostná vzdialenosť.

Ak sú nad prvkom (Indukčný wok) nainštalované ľahko vznietiteľné materiály (napr. závesná polička), musí byť bezpečnostná vzdialenosť najmenej 500 mm.

Inštalácia stránky

Bezpečnostná vzdialenosť za a bočne pri prvku SmartLine (Indukčný wok)

Od vysokej skrine alebo steny miestnosti musia byť dodržané tieto minimálne vzdialenosti:

- **vzadu** ① od výrezu v pracovnej doske po zadný okraj pracovnej dosky: 50 mm

a


- **vpravo** ② vzdialenosť od výrezu v pracovnej doske po vedľajší nábytok (napr. vysokú skriňu) alebo k stene miestnosti:

50 mm a na strane oproti minimálna vzdialenosť 200 mm



alebo

- **vľavo** ③ vzdialenosť od výrezu v pracovnej doske po vedľajší nábytok (napr. vysokú skriňu) alebo k stene miestnosti:



50 mm a na strane oproti minimálna vzdialenosť 200 mm

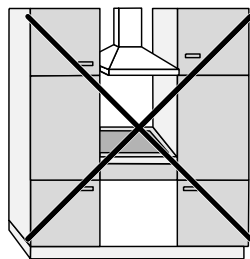



nie je povolené

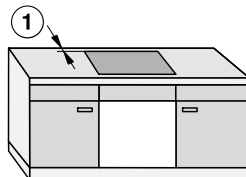

veľmi vhodné

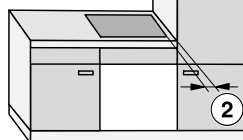

nehodné

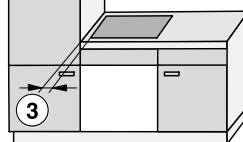

nehodné

Bezpečnostné vzdialenosti pod prvkom SmartLine (Indukčný wok)

Na inštaláciu prvku SmartLine (Indukčný wok) a dodržanie bezpečnostných vzdialeností si môžete vybrať z 3 variantov:

1. bez vloženého dna alebo spodného dna
2. s vloženým dnom
3. optimalizované dno s prívodom vzduchu

Ak inštalujete viacero zariadení, musíte dodržiavať príslušné bezpečnostné vzdialenosti pod každým prístrojom.

Ostatné špecifikácie sú popísané v nasledujúcom odstavci.


Optimalizované spodné dno s prívodom vzduchu a vloženým dnom sa nemôže kombinovať.

Pri kombinácii sa bude opäť nasávať teplý vzduch. Prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je dostatočne chladený.

Výrez zadnej steny

Za účelom odvetrania a **preloženia sieťového prívodu** musíte urobiť do zadnej steny výrez.

Postupujte pri realizácii výrezu v zadnej stene nasledovne:

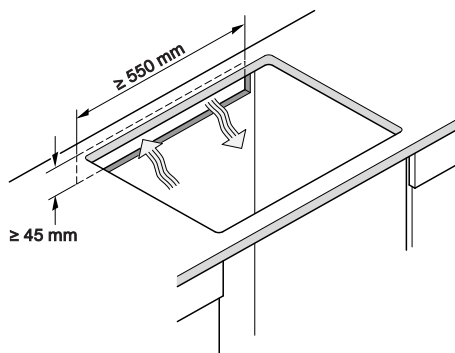

Inštalácia stránky

1. Bez vloženého dna alebo spodného dna

Na zabezpečenie vetrania prvku SmartLine (Indukčný wok) je potrebná bezpečná vzdialenosť od zásuvky alebo rúry pod prvkom SmartLine (Indukčný wok).


Bezpečnostná vzdialenosť od spodnej strany¹ prvku SmartLine (Indukčný wok) po:

- hornú hranu zásuvky: ≥ 5 mm
- dno zásuvky: ≥ 75 mm
- hornú hranu rúry na pečenie: ≥ 15 mm

¹ Spodná strana je vonkajšia strana spodného boxu prvku SmartLine (Indukčný wok). Hlbšie nadstavbové časti ako pripojovacie skrinky, distančné plechy a iné sa nepovažujú za najhlbší bod a nie sú pre výpočet minimálnej vzdialenosti dôležité.

2. Vložené dno

Rozmery zapísané v zátvorkách sú odporúčania.

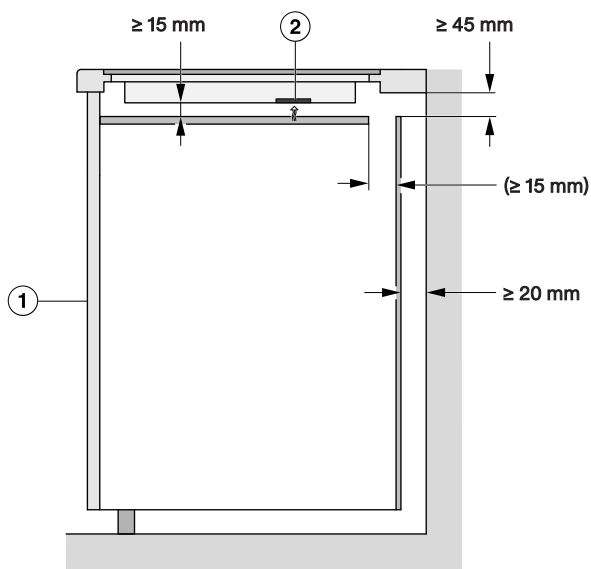

Bočný pohľad


① vpredu

② ventilátor

3. Spodné dno optimalizované pre prívod vzduchu

Výkon prvku SmartLine (Indukčný wok) závisí od vetrania.

Spodné dno optimalizované pre prívod vzduchu má otvory na miestach pre ventilátor. Údaje pre vytvorenie spodného dna optimalizovaného pre prívod vzduchu nájdete v tomto odstavci.

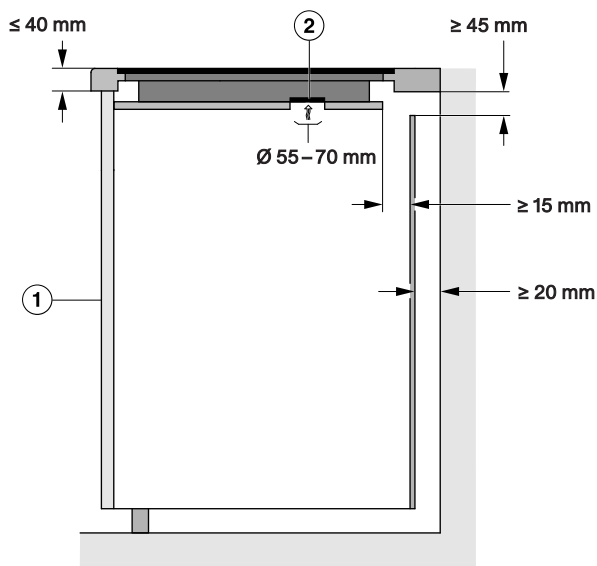

Bočný pohľad

- ① vpredu
- ② ventilátor

Na zabezpečenie vetrania prvku SmartLine (Indukčný wok) je potrebná bezpečnostná vzdialenosť od spodného dna optimalizovaného pre prívod vzduchu k zásuvke.

Bezpečnostná vzdialenosť od **spodnej strany dna optimalizovaného pre prívod vzduchu** po:


- hornú hranu zásuvky: ≥ 5 mm
- dno zásuvky: ≥ 75 mm
- hornú hranu vloženého dna: nie je povolené

Medzi spodným dnom optimalizovaným pre prívod vzduchu a prvkom SmartLine (Indukčný wok) nesmie byť žiadna medzera.

Medzera spôsobuje, že sa teplý vzduch opäť nasáva. Prvok SmartLine (Indukčný wok) nie je dostatočne chladený.

Inštalácia stránky

Polohy a výrezy vetracích otvorov

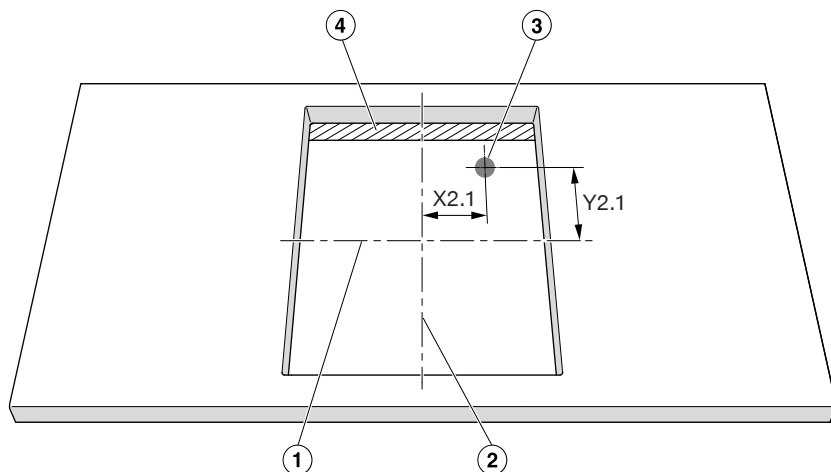

Pohľad zhora bez mierky. Výrez zobrazený ležato zhora.
Platí aj pre zapustené zabudovanie.

- ① Stred výšky výrezu
- ② Stred šírky výrezu
- ③ Výrez ventilátora, okrúhly (\varnothing 55–70 mm)
- ④ vzduchová medzera (\geq 15 mm)



X2.1	Y2.1
Vzdialenosť k stredom výrezu v mm	
61	105

Bezpečnostná vzdialenosť k obloženiu výklenku

Ak je namontované obloženie výklenku, musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť medzi výrezom pracovnej dosky a obložením. Vysoké teploty môžu zmeniť alebo zničiť materiály.

Montáž bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky

Inštalácia bez rámu so zabrúsením

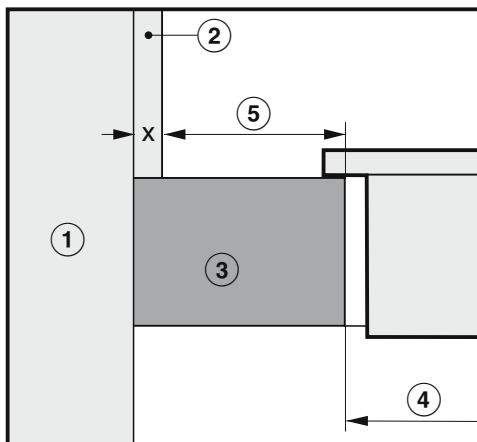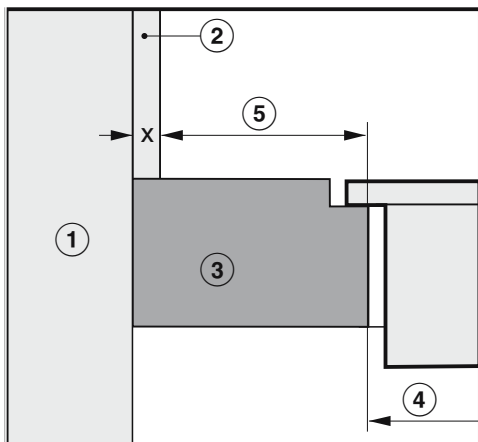


- ① murivo
- ② Rozmer x = hrúbka obloženia výklenku
- ③ pracovná doska
- ④ výrez v pracovnej doske
- ⑤ Minimálna vzdialenosť pre
horľavé materiály (napr. drevo) 50 mm
nehorľavé materiály (napr. kov, prírodný kameň, keramické obklady)
50 mm - rozmer x





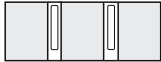


Príklad: hrúbka nehorľavého obloženia výklenku 15 mm
50 mm - 15 mm = minimálna vzdialenosť 35 mm

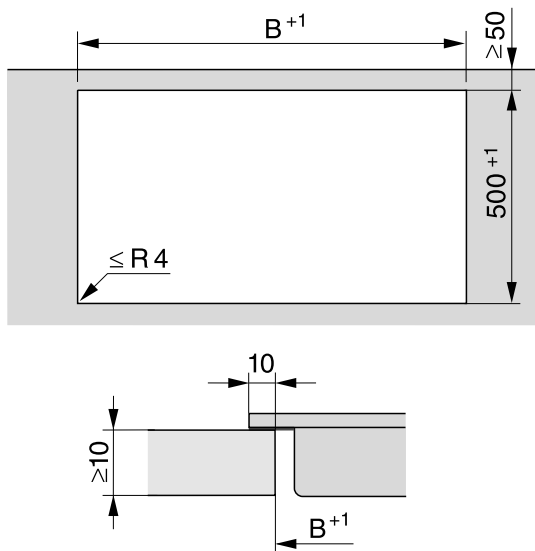Inštalácia stránky

Výrez v pracovnej doske pre zapustenú montáž


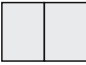


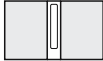






Zapustená montáž s prvkom SmartLine (stolový ventilátor)



Príklady kombinácií	Množstvo x šírka [mm]		Rozmer B [mm]
	Prvky na varenie	Odsávače v pracovnej doske	
	1 x 378	1 x 120	481
	1 x 620	2 x 120	845
	2 x 378	1 x 120	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1226
	3 x 378	2 x 120	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1607
	4 x 378	2 x 120	1746

Inštalácia stránky


Zapustená montáž bez prvku SmartLine (stolový ventilátor)

Príklady kombinácií	Množstvo x šírka [mm] Prvky na varenie	Rozmer B [mm]
	1 x 378	359
	2 x 378	740
	1 x 378 1 x 620	982
	3 x 378	1121
	1 x 378 1 x 800	1163
	2 x 378 1 x 620	1363
	4 x 378	1502
	2 x 378 1 x 800	1543
	2 x 378 1 x 936	1679

Výrez v pracovnej doske pre zapustenú montáž

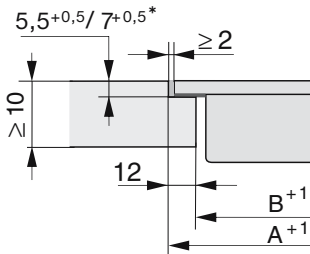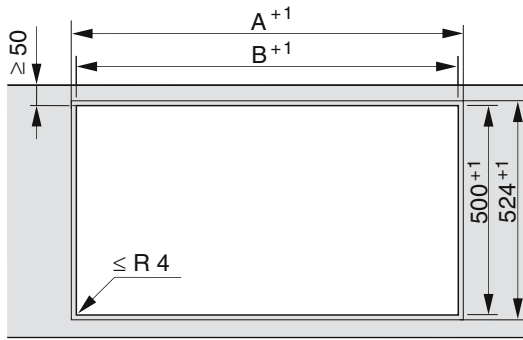

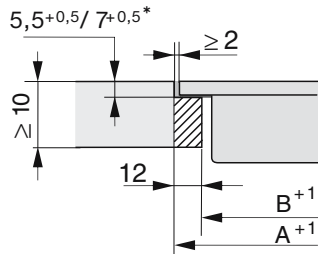



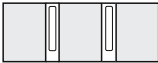


Pracovná doska z prírodného kameňa





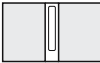




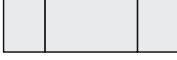
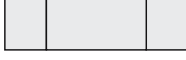
Pracovná doska z dreva

Inštalácia stránky

Zapustená montáž s prvkom SmartLine (stolový ventilátor)

Príklady kombinácií	Množstvo x šírka [mm]		Rozmer A [mm]	Rozmer B [mm]
	Prvky na varenie	Odsávače v pracovnej doske		
	1 x 378	1 x 120	505	481
	1 x 620	2x120	869	845
	2 x 378	1 x 120	886	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1250	1226
	3 x 378	2 x 120	1389	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1631	1607
	4 x 378	2 x 120	1770	1746


Zapustená montáž bez prvku SmartLine (stolový ventilátor)

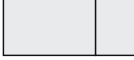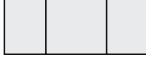Príklady kombinácií	Množstvo x šírka [mm] Prvky na varenie	Rozmer A [mm]	Rozmer B [mm]
	1 x 378	383	359
	2 x 378	764	740
	1 x 378 1 x 620	1006	982
	3 x 378	1145	1121
	1 x 378 1 x 800	1187	1163
	2 x 378 1 x 620	1387	1363
	4 x 378	1526	1502
	2 x 378 1 x 800	1567	1543
	2 x 378 1 x 936	1703	1679

Inštalácia stránky


Distančné lišty pre zapustenú montáž

Ak inštalujete niekoľko prístrojov, musíte medzi ne umiestniť distančné lišty. Na inštaláciu prvku SmartLine (stolový ventilátor) potrebujete priložené svorky. Montáž 3 prvkov a 2 distančných líšt

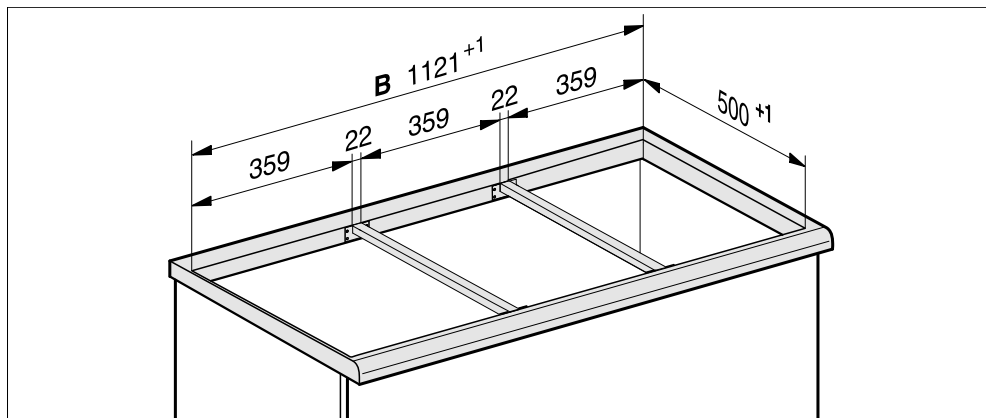


distančné lišty na zapustenú montáž

Ak inštalujete niekoľko prístrojov, musíte medzi ne umiestniť distančné lišty. Na inštaláciu prvku SmartLine (stolový ventilátor) potrebujete priložené svorky. Montáž 3 prvkov a 2 distančných líšt

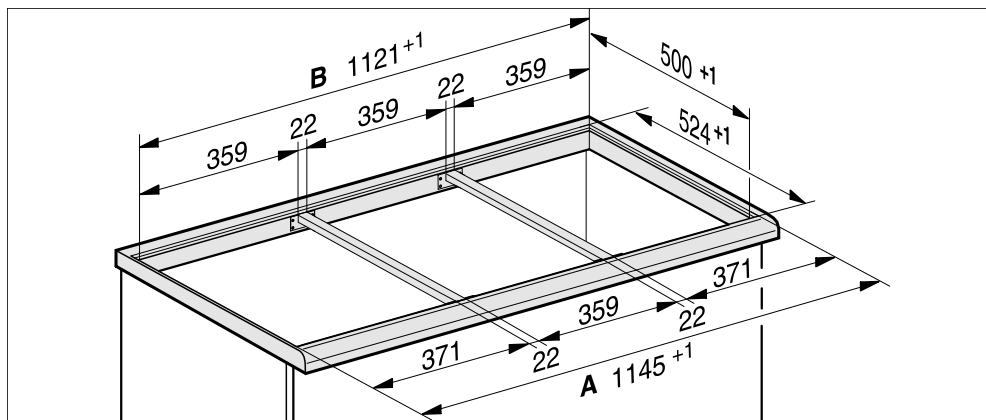

Rozmery pre inštaláciu bez rámu so zabrúsením

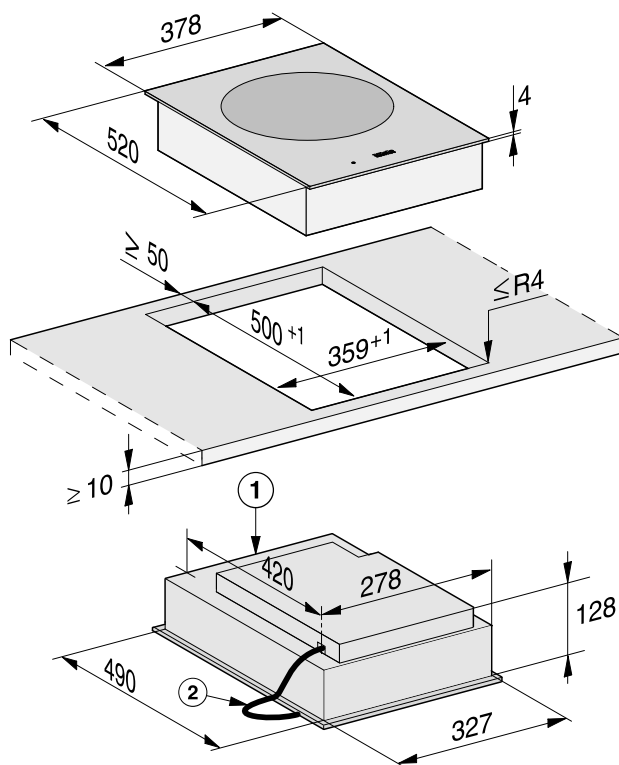


Všetky rozmery sú uvedené v mm.

① vpredu

② prírodný sieťový kábel, L = 2 000 mm

Inštalácia stránky

Inštalčné rozmery pre zapustenú montáž

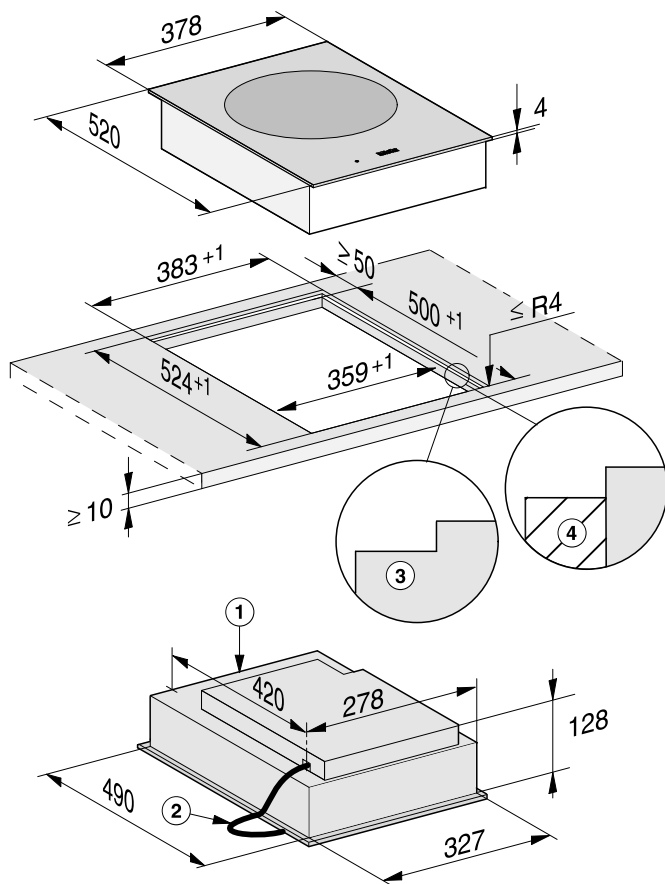

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

- ① vpredu
- ② prívodný sieťový kábel, L = 2 000 mm
- ③ Frézovanie stupňov (podrobné nákresy nájdete v kapitole "Montáž", časť "Výrez pracovnej dosky - zapustený")
- ④ Drevená lišta 12 mm (bez dodávaného príslušenstva, podrobné nákresy nájdete v kapitole "Montáž", časť "Výrez pracovnej dosky - zapustený")


Zapustená montáž prvku Smart-Line (Indukčný wok)

Príprava pracovnej dosky na zapustenú montáž

- Dbajte na bezpečnostné vzdialenosti (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Bezpečnostné vzdialenosti“).
- Vytvorte výrez v pracovnej doske.
- Pri pracovných doskách z dreva: zakonzervujte rezy špeciálnym lakom, silikónovým kaučukom alebo liatou živícou, aby ste zabránili napuchnutiu vlhkosťou. Tesniaci materiál musí byť tepelne odolný.

Dávajte pozor, aby sa tieto materiály nedostali na povrch pracovnej dosky.

Zapustené pripevnenie dištančných lišt na drevenú pracovnú dosku

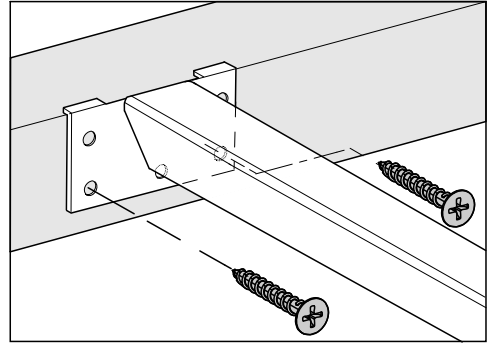


- Dištančné lišty umiestnite do jednej roviny s horným okrajom výrezu.
- Pripevnite dištančné lišty pomocou dodaných skrutiek do dreva 3,5 x 25 mm. Použite pritom:
 - stredné otvory pre skrutky ak inštalujete napravo alebo naľavo od dištančnej lišty použite nasledovné prvky SmartLine: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1) alebo
 - dva vonkajšie otvory pre skrutky pre všetky ostatné kombinácie

Inštalácia stránky

Dištančné lišty zapustíte na pracovné dosky z prírodného kameňa

Na upevnenie dištančnej lišty potrebujete silnú obojstrannú lepiacu pásku (nedodáva sa ako príslušenstvo).

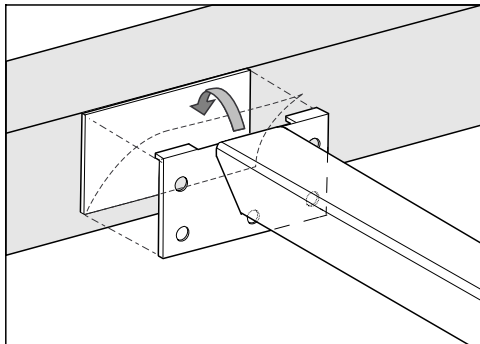

- Prilepte pásku na horný okraj výrezu.
- Dištančné lišty umiestnite do jednej roviny s horným okrajom výrezu.
- Pevne pritlačte medzilišty na miesto.

Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok)


- Pod okraj prvku SmartLine (Indukčný wok) nalepte dodanú tesniacu pásku. Tesniacu pásku pri lepení nenaťahujte.
- Ved'te prívodný sieťový kábel prvku SmartLine (Indukčný wok) cez výrez v pracovnej doske smerom dole.
- Umiestnite prvok SmartLine (Indukčný wok) do výrezu v pracovnej doske. Dbajte na to aby :
 - tesnenie na pracovnej doske dosadlo a bolo tak zaistené utesnenie voči pracovnej doske
 - všetky šírky stĺpcov boli jednotné
- Ak tesnenie v rohoch nedosadá správne na pracovnú dosku, môžete polomery rohov ($\leq R4$) dodatočne upraviť dierovacou pílkou.
- Ak je nainštalovaná spodná polica s optimalizáciou prívodu vzduchu, umiestnite prvok SmartLine (Indukčný wok) tak, aby sa ventilátory nachádzali nad výrezmi.
- Pripojte prvok SmartLine (Indukčný wok) k elektrickej sieti.
- Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok).
- Spoje medzi jednotlivými prvkami SmartLine natrite teplotne odolným (min. 160 C) silikónovým tmelom.

Zapustená montáž prvku Smart-Line (Indukčný wok)

Príprava pracovnej dosky na zapustenú montáž

- Dbajte na bezpečnostné vzdialenosti (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Bezpečnostné vzdialenosti“).
- Vytvorte výrez v pracovnej doske.
- Pracovné dosky z masívneho dreva/obkladané pracovné dosky: Pripevnite drevené lišty 5,5 mm alebo 7 mm (CS 7611 FL) pod horný okraj pracovnej dosky.

Zapustené upevnenie dištančných lišt o drevenú pracovnú dosku

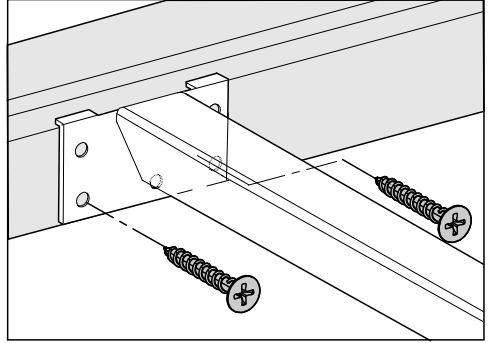


- Umiestnite dištančné lišty v jednej rovine so spodným stupňom stupňovej frézy.
- Pripevnite dištančné lišty pomocou dodaných skrutiek do dreva 3,5 x 25 mm. Použite pritom:
 - stredné otvory pre skrutky ak inštalujete napravo alebo naľavo od dištančnej lišty použite nasledovné prvky SmartLine: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1) alebo
 - dva vonkajšie otvory pre skrutky pre všetky ostatné kombinácie

Inštalácia stránky

Zapustené upevnenie dištančných lišt o pracovnú dosku z prírodného kameňa

Na upevnenie dištančnej lišty potrebujete silnú obojstrannú lepiacu pásku (nedodáva sa ako príslušenstvo).

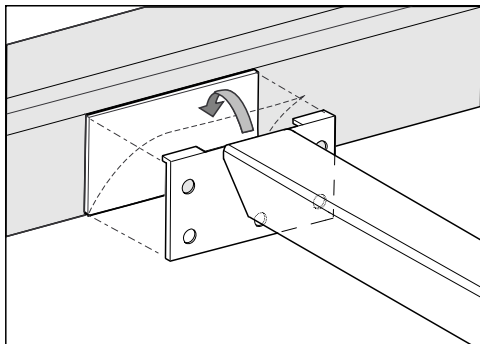


- Priložte pásku na spodný stupeň stupňového frézovania.
- Umiestnite dištančné lišty v jednej rovine so spodným stupňom stupňovej frézy.
- Pevne pritlačte medzilišty na miesto.

Zapustená montáž prvku SmartLine (Indukčný wok)

- Pod okraj prvku SmartLine (Indukčný wok) nalepte dodanú tesniacu pásku. Tesniacu pásku pri lepení nenaťahujte.
- Ved'te prívodný sieťový kábel prvku SmartLine (Indukčný wok) cez výrez v pracovnej doske smerom dole.
- Umiestnite prvok SmartLine (Indukčný wok) do výrezu v pracovnej doske. Dbajte na to aby :
 - tesnenie na pracovnej doske dosadlo a bolo tak zaistené utesnenie voči pracovnej doske
 - všetky šírky stĺpcov boli jednotné
- Ak je nainštalovaná spodná polica s optimalizáciou prívodu vzduchu, umiestnite prvok SmartLine (Indukčný wok) tak, aby sa ventilátory nachádzali nad výrezmi.
- Pripojte prvok SmartLine (Indukčný wok) k elektrickej sieti.
- Skontrolujte funkciu prvku SmartLine (Indukčný wok).
- Škáry medzi jednotlivými prvkami SmartLine a medzi prvkami SmartLine a pracovnou doskou postriekajte silikónovým tmelom na škáry odolným voči teplotám (min. 160 °C).

Elektrické pripojenie

 Škody spôsobené nesprávnym pripojením.

Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácami alebo opravami vystavený nebezpečenstvu.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborných inštalačných alebo údržbárskych prác alebo opráv, alebo boli spôsobené chýbajúcimi alebo prerušeným ochranným vodičom (napr. úraz el. prúdom).

Prvok SmartLine (Indukčný wok) nechajte pripojiť k elektrickej sieti len kvalifikovaným odborníkom.

Kvalifikovaný elektrikár musí presne vedieť a dodržiavať národné predpisy a ďalšie predpisy miestnych podnikov dodávajúcich elektrinu.

Po montáži musí byť zaistená ochrana proti dotyku súčasti s prevádzkovou izoláciou.

Celkový výkon

Vid' typový štítok

Pripojovacie údaje

Potrebné údaje pre pripojenie nájdete na typovom štítku. Tieto údaje musia byť v súlade s príslušnými parametrami siete.

Prúdový chránič


Na zvýšenie bezpečnosti odporúča VDE a ÖVE predradiť prvku SmartLine (Indukčný wok) FI istič s vybavovacím prúdom 30 mA.

Odpojovacie zariadenie

Prvok SmartLine (Indukčný wok) sa musí dať odpojovacím zariadením odpojiť od všetkých pólov el. siete. Kontakty musia mať v odpojenom stave vzdialenosť najmenej 3 mm. K odpojovacím zariadeniam patria nadprúdové ochrany a prúdové chrániče.

Inštalácia stránky

Odpojenie od siete

 Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.

Počas opravárenských alebo údržbárskych prác môže spôsobiť opätovné zapnutie siete úraz el.prúdom.

Po odpojení zabezpečte sieť proti opätovnému zapnutiu.

Ak sa má odpojiť elektrický okruh od siete, prevedte podľa inštalácie v rozvode nasledovné:

Tavné poistky

- Vyberte zo skrutkovacích čapíčiek poistkové vložky.

Skrutkovacie ističe

- Stlačte kontrolný gombík (červený), pokým nevyskočí gombík v strede (čierny).


Vstavané ističe

- (ističe vedenia, najmenej typu B alebo C): Prepnite páčku z polohy 1 (zap) do polohy 0 (vyp).

Prúdový chránič

- (prúdový chránič): Prepnite hlavný vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp) alebo stlačte kontrolné tlačidlo.

Výmena prírodného sieťového kábla

 Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.

Neodborným pripojením k elektrickej sieti môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Prírodný sieťový kábel nechajte vymeniť len kvalifikovanému elektrikárovi.

Pri výmene prírodného sieťového kábla použite výhradne kábel typu H 05 VV-F (s PVC izoláciou) s vhodným prierezom. Prírodný sieťový kábel môžete získať u výrobcu alebo u servisnej služby.

Miele s.r.o.
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 103 111
Servis-tel.: +421 2 58 103 131
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

CS 7641 FL

sk-SK

M.-Nr. 12 641 590 / 00