

Інструкція з монтажу й експлуатації Індукційна варильна поверхня



Обов'язково прочитайте інструкції з експлуатації та монтажу перед встановленням, інсталяцією та введенням в експлуатацію. Завдяки цьому ви захистите себе та уникнете пошкоджень.

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	5	Ознайомлення	35
Екологічна стійкість і захист довкілля	12	Ваша варильна поверхня.....	35
Установка	13	KM 8462 FR, KM 8462 FL,	
Заходи безпеки щодо монтажу....	13	KM 8463 FX	35
Додаткові вказівки з техніки безпеки для поверхневого монтажу	14	KM 8482 FR, KM 8482 FL.....	36
Додаткові інструкції з техніки безпеки для прихованого монтажу	14	KM 8483 FX, KM 8483 FX	
Безпечні відстані.....	15	Glas	37
Монтажні розміри для поверхневого монтажу.....	22	Елементи керування й індикатори	38
KM 8462 FR.....	22	Дані конфорки.....	39
KM 8462 FL	23	Система енергоменеджменту	
KM 8482 FR.....	24	Power Management	42
KM 8482 FL	25	Принцип керування.....	42
Монтажні розміри для монтажу врівень.....	26	Об'єднання приладів у мережу	43
KM 8462 FL	26	Спеціальні функції	44
KM 8463 FX.....	27	Керування витяжкою	44
KM 8482 FL	28	Постійне розпізнавання посуду	44
KM 8483 FX.....	29	Розпізнавання розміру посуду	44
KM 8483 FX Glas.....	30	Зона приготування PowerFlex/PowerFlex XL.....	44
Встановлення варильної поверхні на стільницю	31	Функція Booster варильної поверхні	44
Підготовка стільниці для поверхневого монтажу	31	Stop&Go.....	44
Монтаж варильної поверхні на стільницю	31	Рівень потужності варильної поверхні	44
Встановлення варильної поверхні врівень.....	31	Форсоване доведення до кипіння та подальше приготування	44
Підготовка стільниці до прихованого монтажу.....	31	Функції з відліком часу.....	45
Прихований монтаж варильної поверхні.....	32	Блокування ввімкнення	45
Підключення до електромережі...	32	Блокування кнопок	45
		Відновлення налаштувань	45
		Підтримання в теплому стані ...	45
		Налаштування.....	45
		Режим презентації.....	45
		Індикатор залишкового тепла..	45
		Захисне вимкнення	45
		Захист від перегріву	46
		Ідентифікатор моделі та серійний номер.....	46
		Версія програмного забезпечення.....	46
		Додаткове приладдя	46

Введення в експлуатацію	48	Функція Booster	53
Розпакування варильної поверхні	48	Активація функції Booster	53
Перше очищення варильної поверхні	48	Вимкнення функції Booster	53
Перше введення в експлуатацію варильної поверхні	48	Увімкнення/вимкнення функції Stop&Go	53
Підключення до мережі	48	Форсоване доведення до кипіння та подальше приготування	54
Вимоги до підключення до домашньої мережі	48	Увімкнення функції форсованого доведення до кипіння та подальшого приготування	54
Здійснення сканування і підключення	48	Вимкнення функції форсованого доведення до кипіння та подальшого приготування	55
Вимоги для прямого мережевого підключення до витяжки Miele	49	Функції з відліком часу	55
Мережеве підключення варильної поверхні до витяжки Miele	49	Налаштування часу	55
Скидання налаштувань	49	Налаштування таймера	55
Керування	50	Зміна налаштувань таймера	55
Заходи безпеки щодо керування .	50	Скасування таймера	56
Увімкнення варильної поверхні	50	Налаштування тривалості приготування	56
Вимкнення варильної поверхні/конфорки	50	Зміна тривалості процесу приготування	56
Розміщення посуду в зонах приготування PowerFlex:		Скасування тривалості процесу приготування	56
KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas	51	Встановить тривалість подальших процесів приготування	56
Встановлення посуду в зонах приготування PowerFlex XL:		Відображення тривалості процесу приготування	57
KM 8482 FR, KM 8482 FL	51	Запуск вимірювання часу з моменту початку приготування	57
Рівень потужності варильної поверхні	52	Вимірювання часу, що минув після завершення процесу приготування	57
Налаштування рівня потужності конфорки	52	Запуск вимірювання часу з моменту початку подальших процесів приготування	57
Налаштування рівня потужності конфорки — без проміжних рівнів	52	Відображення часу з моменту початку процесу приготування	57
Зміна рівня потужності конфорки	53	Одночасне використання функції з відліком часу	57
Зона приготування PowerFlex/PowerFlex XL	53	Блокування ввімкнення	57
		Активація блокування ввімкнення	57
		Деактивація блокування ввімкнення	58

ЗМІСТ

Блокування кнопок	58	Сервісна служба	77
Активація блокування кнопок ..	58	Куди звертатись у разі виникнен-	
Вимкнення блокування кнопок ..	58	ня несправностей	77
Відновлення налаштувань	58	Типова табличка	77
Відновлення налаштувань	58	Гарантійний термін	77
Скасування відновлення на-		Гарантія якості товару	78
лаштувань	59	Технічні характеристики	81
Дані про варильну поверхню	59	Технічні дані	81
Індикація моделі/серійного		Паспорти продукту	81
номера	59	Технічний регламент	83
Індикація версії програмного			
забезпечення	59		
Увімкнення/вимкнення режиму			
презентації	60		
Діапазони потужності вариль-			
ної поверхні	61		
Дані для дослідних організацій	62		
Корисні поради	63		
Принцип роботи індукційної ва-			
рильної поверхні	63		
Шуми	63		
Посуд	63		
Налаштування параметрів	65		
Індикація моделі/серійного номе-			
ра	69		
Індикація версії програмного за-			
безпечення	69		
Чищення та догляд	70		
Заходи безпеки щодо чищення			
та догляду	70		
Інтервал очищення	70		
Очищення склокерамічних по-			
верхонь	71		
Невідповідні мийні засоби	71		
Усунення несправностей	72		
Повідомлення на індикаторі/дис-			
плеї	72		
Дивна робота	73		
Незадовільні результати роботи ..	74		
Загальні проблеми або технічні			
несправності	75		

Варильна поверхня відповідає технічним нормам безпеки. Неправильна експлуатація може призвести до травмування людей і пошкодження приладу.

Перш ніж розпочинати використовувати варильну поверхню, уважно прочитайте посібник з монтажу й експлуатації. Він містить важливі інструкції з монтажу, техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування. Їхнє дотримання допоможе вам уникнути травм і запобігти пошкодженню варильної поверхні.

Відповідно до стандарту IEC 60335-1 компанія Miele зазначає, що слід обов'язково прочитати й враховувати попередження та інструкції з техніки безпеки та монтажу варильної поверхні.

Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням цих інструкцій.

Зберігайте цей посібник з експлуатації та монтажу у надійному місці й передайте його наступному власникові.

Використання за призначенням

- ▶ Ця варильна поверхня призначена для використання в домашньому господарстві і подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця варильна поверхня не призначена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Використовуйте варильну поверхню виключно в побутових цілях для приготування та розігрівання страв. Використання приладу з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть упевнено користуватися варильною поверхнею, не рекомендується її експлуатувати без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи. Такі люди можуть використовувати варильну поверхню без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.

Якщо у Вас є діти

- ▶ Діти до 8 років повинні знаходитися на безпечній відстані від варильної поверхні або під постійним наглядом поблизу неї.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати варильну поверхню без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищати варильну поверхню без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони перебувають поблизу варильної поверхні. Ніколи не дозволяйте дітям грати з варильною поверхнею.
- ▶ Під час експлуатації варильна поверхня нагрівається і залишається гарячою ще протягом певного часу після її вимкнення. Не дозволяйте дітям знаходитись поблизу приладу, якщо він не охолонув, тому що існує небезпека отримання опіків.
- ▶ Небезпека опіків. Не зберігайте в шафах над або під варильною поверхнею предмети, які можуть цікавити дітей. Інакше в них виникне бажання вилізти на варильну поверхню.
- ▶ Небезпека опіків і спалаху. Повертайте ручки каструль і сковорід убік, щоб діти не могли їх стягнути й таким чином обпектись.
- ▶ Небезпека задухи! Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (наприклад, пластикову плівку) або вдягти його на голову й затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- ▶ Використовуйте блокування ввімкнення, щоб діти не змогли без вашого нагляду ввімкнути варильну поверхню. Під час використання варильної поверхні активуйте блокування кнопок, щоб діти не могли змінити встановлені налаштування.

Техніка безпеки

- ▶ Неналежне виконання монтажу, технічного обслуговування або ремонту може призвести до значної небезпеки для користувача, за яку виробник не несе жодної відповідальності. Роботи з монтажу, технічного обслуговування або ремонту має виконувати тільки кваліфікований технічний персонал або сервісна служба компанії Miele.
- ▶ Пошкодження варильної поверхні можуть загрожувати безпеці користувача. Перевіряйте варильну поверхню на наявність видимих зовнішніх пошкоджень. У випадку пошкодження в жодному разі не користуйтеся нею.

► Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.

Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

► Електробезпека варильної поверхні гарантується тільки в тому випадку, якщо її належним чином підключено до захисного заземлення. Цієї критично важливої умови безпечної експлуатації необхідно обов'язково дотримуватися. У разі сумнівів проконсультуйтеся зі спеціалістом з електромонтажу.

► Для уникнення пошкоджень приладу параметри підключення (частота й напруга), наведені на заводській табличці варильної поверхні, мають обов'язково відповідати параметрам електромережі.

Перед підключенням порівняйте ці дані. У разі сумнівів проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

► Багатомісні розетки не забезпечують належної безпеки (небезпека займання внаслідок перегріву). Не підключайте за їх допомогою варильну поверхню до електромережі.

► Експлуатуйте варильну поверхню тільки у вмонтованому стані, щоб була гарантована її надійна та безпечна робота.

► Цю варильну поверхню не можна експлуатувати на рухомих об'єктах (наприклад, на судах).

► Випадкове торкання струмопровідних частин, а також зміни в електричній схемі або механічній конструкції можуть призвести до враження електрострумом і порушення функціонування варильної поверхні.

У жодному разі не відкривайте корпус варильної поверхні.

► Гарантія втрачає силу, якщо ремонтні роботи варильної поверхні були проведені не авторизованими фахівцями Miele.

► Рекомендуємо замінювати несправні компоненти оригінальними запасними частинами. У разі правильного встановлення оригінальних запчастин компанія Miele гарантує повну відповідність вимогам безпеки та чинність гарантії.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Варильна поверхня не призначена для використання із зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.
- ▶ Підключення варильної поверхні до електромережі повинен здійснювати кваліфікований електрик.
- ▶ У випадку ушкодження мережевого кабелю його слід замінити спеціальним кабелем.
- ▶ Під час проведення робіт з монтажу та обслуговування, а також при здійсненні ремонтних робіт необхідно від'єднати варильну поверхню від мережі. Переконайтесь, що :
 - запобіжник на розподільному щитку вимкнений, або
 - нарізний запобіжник на електрощитку повністю викручено, або
 - мережеву вилку (якщо в наявності) витягнуто з розетки. Тримайтеся за вилку, а не за кабель під час від'єднання від мережі.
- ▶ Ураження електричним струмом. Не вводьте варильну поверхню в експлуатацію при виявленні дефектів, відколів, тріщин, подряпин на склокерамічній поверхні або відразу ж вимкніть її. Від'єднайте варильну поверхню від електромережі. Зверніться до сервісної служби.
- ▶ Якщо варильну поверхню встановлено за меблевим фасадом (наприклад, за дверцятами), не закривайте її під час експлуатації. За закритим меблевим фасадом акумулюється волога й тепло. Унаслідок цього варильна поверхня, ніша або підлога можуть пошкодитися. Закривайте дверцята лише тоді, коли згаснуть індикатори залишкового тепла.

Належна експлуатація

- ▶ Під час експлуатації варильна поверхня нагрівається і залишається гарячою ще протягом певного часу після її вимкнення. Лише після того, як згасне індикатор залишкового тепла, не буде небезпеки опіків.
- ▶ Перегріте масло або жир можуть самозайнятися. Готуючи з використанням масел і жирів, не залишайте без нагляду прилад. В жодному випадку не гасіть жир та масло, що зайнялися, водою. Вимкніть варильну поверхню. Обережно накрийте полум'я кришкою або скатертиною для гасіння.
- ▶ Під час експлуатації не залишайте варильну поверхню без нагляду. Постійно контролюйте навіть нетривалий процес готування та смаження.

- ▶ Полум'я може спричинити займання жиропоглинального фільтра витяжки. Не допускається фламбування (підпалювання страв з використанням алкоголю) під кухонною витяжкою.
- ▶ Спреї, легкозаймисті речовини та інші матеріали при нагріванні можуть зайнятися. Не зберігайте легкозаймисті матеріали в ящику безпосередньо під варильною поверхнею. Якщо в ящику є лотки для столового приладдя, то вони повинні бути виготовлені із вогнетривких матеріалів.
- ▶ В жодному випадку не нагрівайте пустий посуд.
- ▶ Внаслідок нагрівання закритих банок виникає надлишковий тиск, і вони можуть тріснути. Не використовуйте варильну поверхню для стерилізації або нагрівання банок.
- ▶ Якщо варильна поверхня накрита, при випадковому вмиканні приладу або наявності залишкового тепла існує небезпека, що матеріал займеться, потріскається або розплавиться. Забороняється накривання приладу, наприклад, рушником, кришкою або захисною плівкою для кухонних плит.
- ▶ При навмисно або випадково ввімкненому приладі або наявності залишкового тепла існує небезпека, що металеві предмети, що знаходяться на поверхні, нагріються. Предмети з інших матеріалів можуть розплавитися або зайнятися. Вологі кришки можуть присмоктатися. Не використовуйте варильну поверхню для зберігання речей. Вимикайте конфорки після використання!
- ▶ Після використання вимкніть варильну поверхню. Не чекайте, поки варильна поверхня автоматично вимкнеться, оскільки на ній більше немає посуду.
- ▶ Ви можете обпектися гарячою варильною поверхнею. При будь-якій роботі з гарячим приладом користуйтеся жарозахисними рукавичками або ганчірками. Користуйтеся лише сухими рукавичками або ганчірками. Вологі або мокрі речі краще проводять тепло і можуть стати причиною опіків паром.
- ▶ Якщо ви користуєтесь електроприладом (наприклад, міксером), який знаходиться поблизу варильної поверхні, стежте за тим, щоб кабель живлення цього приладу не торкався гарячої поверхні. Це може пошкодити ізоляцію кабелю.
- ▶ Сіль, цукор або піщинки, наприклад, від миття овочів, можуть стати причиною подряпин, якщо потраплять під днище посуду. Впевніться в тому, що склокерамічна поверхня чиста перед тим, як ставити на неї посуд.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Падіння предметів (навіть невеликих, наприклад, сільнички) може викликати появу тріщин або розколів на склокерамічній поверхні. Стежте за тим, щоб на варильну поверхню не падали сторонні речі.
- ▶ Гарячі предмети на кнопках та індикаторах можуть пошкодити електроніку. Ніколи не ставте гарячі каструлі або сковороди на кнопки та індикатори.
- ▶ Якщо на гарячу варильну поверхню потрапив і розплавився цукор, цукровмісна страва, пластик або фольга, вони пошкодять склокерамічну поверхню під час охолодження. негайно вимкніть варильну поверхню і повністю видаліть ці забруднення за допомогою шкребка для скла. Користуйтеся при цьому кухонними рукавичками. Одразу після охолодження промийте поверхню спеціальним засобом для склокераміки.
- ▶ Порожні каструлі можуть пошкодити склокерамічну панель та/або посуд. Під час експлуатації не залишайте варильну поверхню без нагляду.
- ▶ Шорсткувате днище каструль і сковорід може подряпати склокерамічну поверхню. Використовуйте каструлі і сковороди з гладкою поверхнею.
- ▶ Пересуваючи посуд, піднімайте його. Так Ви уникнете пошкоджень і подряпин.
- ▶ У зв'язку з великою швидкістю нагрівання індукційних зон температура на дні посуду може за короткий час досягти температури самозаймання жиру або масла. Під час експлуатації не залишайте варильну поверхню без нагляду.
- ▶ Олію або жир розігрівайте щонайбільше протягом 1 хвилини та в жодному разі не використовуйте для цього функцію Booster.
- ▶ Лише для осіб з кардіостимулятором: зверніть увагу, що поблизу ввімкненої варильної поверхні створюється електромагнітне поле. Проте негативний вплив на кардіостимулятор малоімовірний. У разі сумнівів зверніться до лікаря або виробника кардіостимулятора.
- ▶ Електромагнітне поле ввімкненої варильної поверхні може впливати на електронні прилади. Кредитні картки, носії інформації, кишенькові калькулятори та подібні пристрої та предмети не мають знаходитися поблизу ввімкненої варильної поверхні.

- ▶ Після тривалого та інтенсивного використання варильної поверхні металеві предмети, що зберігаються у шухляді під варильною поверхнею, можуть нагрітися.
- ▶ Варильну поверхню оснащено охолоджувальним вентилятором. Якщо під вбудованою варильною поверхнею знаходиться шухляда, необхідно залишити достатню відстань між вмістом шухляди та нижньою частиною варильної поверхні, щоб забезпечити достатню вентиляцію.
- ▶ Якщо під встановленою варильною поверхнею знаходиться шухляда, не зберігайте в ній колючі або маленькі предмети, папір і серветки. Ці предмети можуть потрапити в корпус через вентиляційну щілину або їх може затягнути у вентилятор, і його буде пошкоджено або буде погіршено охолодження.
- ▶ Ніколи не використовуйте одночасно 2 одиниці посуду на одній конфорці або в одній зоні PowerFlex/PowerFlex XL.
- ▶ Якщо посуд лише частково стоїть на конфорці або зоні для запікання, ручки можуть сильно нагрітися за певних обставин. Завжди ставте посуд посередині конфорки або зони для запікання.
- ▶ Якщо використовується індукційна перехідна пластина для посуду, це може призвести до пошкодження або поломки індукційних генераторів. Не використовуйте індукційні перехідні пластини.

Чищення та догляд

- ▶ За умови використання пароструминних очисників пара може потрапити на струмопровідні деталі та спричинити коротке замикання. У жодному разі не використовуйте пароструминні очисники для очищення варильної поверхні.
- ▶ Якщо варильну поверхню встановлено над піролізною духовкою або плитою, не вмикайте її під час піролізу, оскільки може спрацювати захист від перегріву.
- ▶ Оригінальні запасні частини Miele зберігаються на складі щонайменше протягом 10 років і до 15 років після зняття вашої моделі варильної поверхні з виробництва.

Рекомендації щодо економії електроенергії під час приготування їжі

- За можливості готуйте лише в закритих каструлях або сковородах. Таким чином можна уникнути зайвої втрати тепла під час приготування.
- Готуйте з невеликою кількістю води.
- Після доведення до кипіння або обсмажування відразу перейдіть назад на нижчий рівень потужності.
- Використовуйте скороварку, щоб скоротити час приготування.

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. То-

му в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Заходи безпеки щодо монтажу

 Пошкодження через неналежний монтаж.

Через неналежне встановлення варильна поверхня може пошкодитися.

Установкою повинен займатись лише кваліфікований спеціаліст.

 Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

Неналежне підключення до електромережі може призвести до ураження електричним струмом.

Лише кваліфікований електрик має право підключати варильну поверхню до електромережі.

 Пошкодження через падіння предметів.

Варильна поверхня може пошкодитися під час монтажу верхніх шафок або витяжки.

Для уникнення пошкоджень, установлюйте її лише після монтажу верхньої навісної шафи та витяжки.

Якщо під час обслуговування варильна поверхня демонтується, ущільнювальна стрічка під краєм поверхні може пошкодитись.

Перед встановленням варильної поверхні на місце завжди замініуйте ущільнювальну стрічку.

► Варильну поверхню не можна вбудовувати над охолоджувальними приладами, посудомийними машинами, пральними і сушильними машинами.

► Ця варильна поверхня може бути вбудована тільки над плитами чи духовою шафою, які оснащені системою охолодження пари.

► Переконайтеся, що після встановлення варильної поверхні контакт з мережевим кабелем неможливий.


► Після вбудовування модуля SmartLine мережевий кабель не має потрапляти під рухомі елементи кухонних меблів чи приладів (наприклад, шухляди) і зазнавати механічних навантажень.

► Шпоновані краї стільниці повинні бути оброблені жаростійким клеєм (100°C) для запобігання їх відшаровування або деформації. Куточки між стіною і стільницею повинні бути вогнетривкими.

► Дотримуйтесь безпечних відстаней.


Установка

Додаткові вказівки з техніки безпеки для поверхневого монтажу

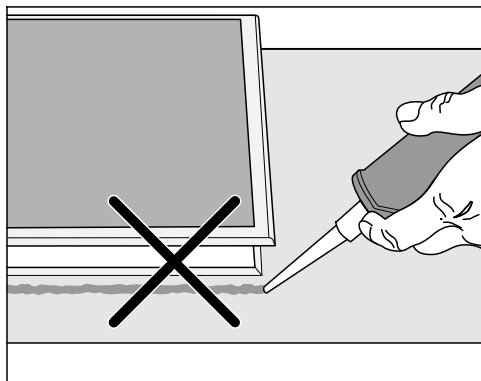

⚠ Пошкодження через неправильний монтаж.

Якщо ущільнювати проміжки герметиком, варильна поверхня й стільниця можуть пошкодитися під час демонтажу приладу в майбутньому. Не використовуйте герметики між варильною поверхнею та стільницею. Ущільнювач під краєм варильної поверхні забезпечує належне прилягання до стільниці.

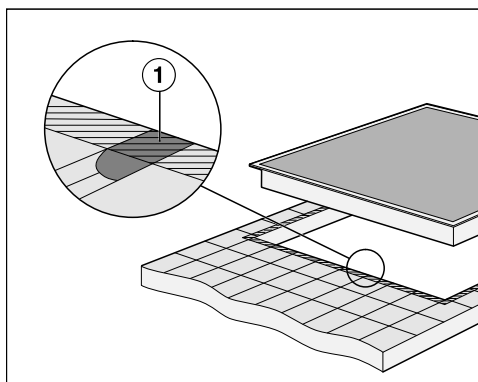

► Місця стику ① і заштрихована зона під краєм поверхні приладу мають бути гладкими і плоскими, щоб варильна поверхня лежала рівно й ущільнення під краєм верхньої частини приладу забезпечувало достатню герметизацію робочої поверхні.

Додаткові інструкції з техніки безпеки для прихованого монтажу

⚠ Пошкодження через невідповідний герметик.

Невідповідний ущільнювальний засіб може пошкодити натуральний камінь.

Використовуйте для натурального каменю та плиток із нього відповідний термостійкий (мін. 160 °C) силіконовий засіб для герметизації. Виконуйте вказівки виробника.


► Ширина ніші в шафці під стільницею має бути не меншою, ніж внутрішній виріз у стільниці (див. розділ «Розміри вбудовування»), щоб після встановлення варильна поверхня була вільно доступною знизу, а нижню шафку можна було зняти для обслуговування. Якщо після встановлення до варильної поверхні не буде вільного доступу знизу, необхідно видалити герметик, щоб забезпечити можливість її демонтажу.

► Варильну поверхню можна встановити врівень лише в природному камені (граніт, мармур), масиві дерева та облицьованих плиткою поверхнях. Якщо стільницю виконано з інших матеріалів, дізнайтеся в її виробника, чи можливе вбудовування варильної поверхні врівень.

- Стільниця з натурального каменю: варильна поверхня встановлюється безпосередньо у виріз.
- Масив дерева, стільниця облицьована плиткою: варильна поверхня закріплюється у вирізі за допомогою дерев'яних планок. Ці планки слід придбати додатково, оскільки вони не входять у комплект постачання.

Безпечні відстані

Безпечна відстань над варильною поверхнею

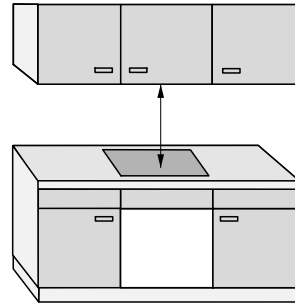

Між варильною поверхнею й розташованою зверху витяжкою:

- Дотримуйтеся зазначеної виробником безпечної відстані
- Найбільшу необхідну безпечну відстань слід дотримуватися, якщо під витяжкою встановлено кілька приладів, для яких визначено різні безпечні відстані

Якщо над нею встановлюються навісні полиці з легкозаймистих матеріалів, дотримуйтеся безпечної відстані щонайменше 500 mm.

Установка

Безпечні відстані позаду й збоку варильної поверхні

Необхідно дотримуватися таких мінімальних відстаней від високої шафи або стіни кімнати:


- **позаду** ① від вирізу до заднього краю стільниці: 50 mm

і



- **справа** ② від вирізу в стільниці до найближчої одиниці меблів (наприклад, до шафи) або стіни приміщення: 50 mm і з протилежного боку мінімальна відстань 200 mm

або


- **зліва** ③ від вирізу в стільниці до найближчої одиниці меблів (наприклад, до шафи) або стіни приміщення: 50 mm і з протилежного боку мінімальна відстань 200 mm

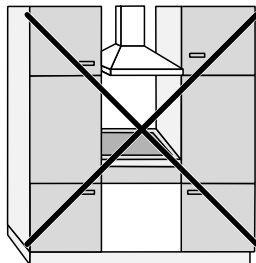


Не дозволено

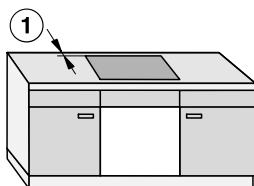

Наполегливо рекомендується

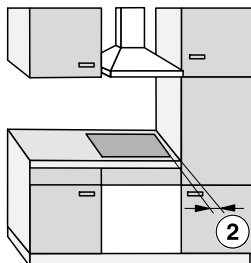

Не рекомендується

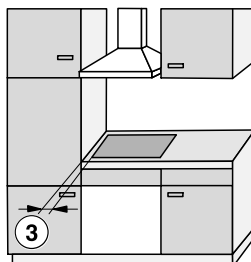


Не рекомендується

Безпечна відстань під варильною поверхнею

Для встановлення варильної поверхні й дотримання безпечних відстаней ви можете вибрати один із 3 варіантів:

1. без проміжної полиці й днища;
2. з проміжною полицею;
3. з днищем, оптимізованим для подачі повітря.

Інші характеристики описані у відповідному розділі.

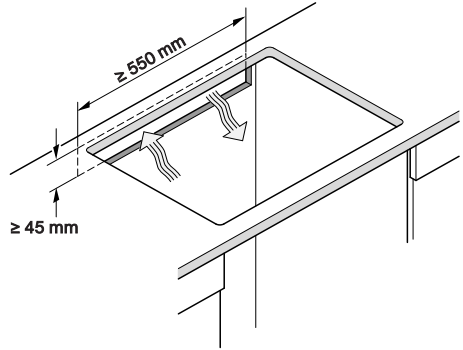

Днище, оптимізоване для подачі повітря, і перегородку не можна комбінувати.

У разі комбінування тепле повітря знову всмоктується. Варильна поверхня охолоджується недостатньо.

Варильна поверхня вентилюється знизу.

Шухляда під варильною поверхнею підігрівається.

Якщо ви хочете встановити шухляду під варильною поверхнею, ми рекомендуємо встановлювати варильну поверхню з оптимізованою подачею повітря, щоб зменшити тепло, яке розсіюється варильною поверхнею.

Виріз задньої стінки

Ви повинні зробити виріз у задній стінці для вентиляції та **прокладання мережевого кабелю**.

Виконайте виріз задньої стінки за такими параметрами:

Установка

1. Без проміжної полиці й днища

Щоб забезпечити вентиляцію варильної поверхні, під нею слід дотримуватися безпечних відстаней до духовки або полиці.


Мінімальна відстань від нижнього краю¹ варильної поверхні до:

- Верхнього краю шухляди: $\geq 5 \text{ mm}$
- Дна шухляди: $\geq 75 \text{ mm}$
- Верхнього краю духової шафи: $\geq 15 \text{ mm}$

¹ Нижня сторона – це зовнішня сторона основи варильної поверхні. Більш глибокі конструкції, такі як з'єднувальні коробки, розпірні пластини тощо, не враховуються як найнижча точка й не мають значення для розрахунку мінімальної відстані.

2. Проміжна полиця

Розміри, вказані в дужках, є рекомендованими.

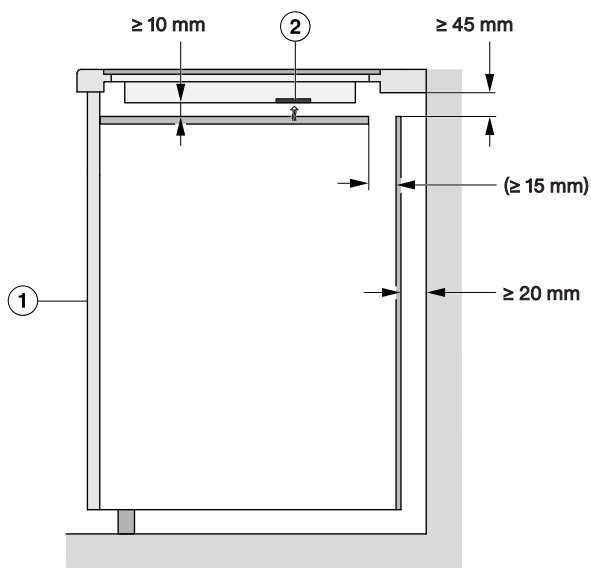

Вигляд збоку


① спереду

② Вентилятор

3. Днище з вентиляцією

Ефективність роботи варильної поверхні залежить від вентиляції.

Днище з вентиляцією має отвори в місцях розташування вентиляторів. Вимоги до виконання днища з вентиляцією наведено в цьому розділі.

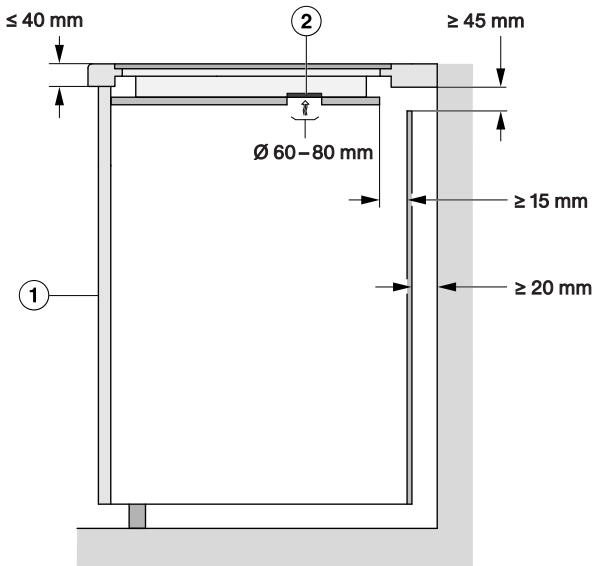

Вигляд збоку

- ① спереду
- ② Вентилятор

Щоб забезпечити вентиляцію варильної поверхні, під днищем слід дотримуватися безпечних відстаней до варильної поверхні або шухляди.


Мінімальна відстань від **нижньої сторони днища з вентиляцією** до:

- Верхнього краю шухляди: $\geq 5 \text{ mm}$
- Дна шухляди: $\geq 75 \text{ mm}$
- Верхнього краю проміжної полиці: не дозволено

Між днищем з вентиляцією та варильною поверхнею не має бути зазору. Інакше можливе втягування теплого повітря. Це може призвести до недостатнього охолодження варильної поверхні.

Установка

Розташування та вирізи для вентиляційних отворів

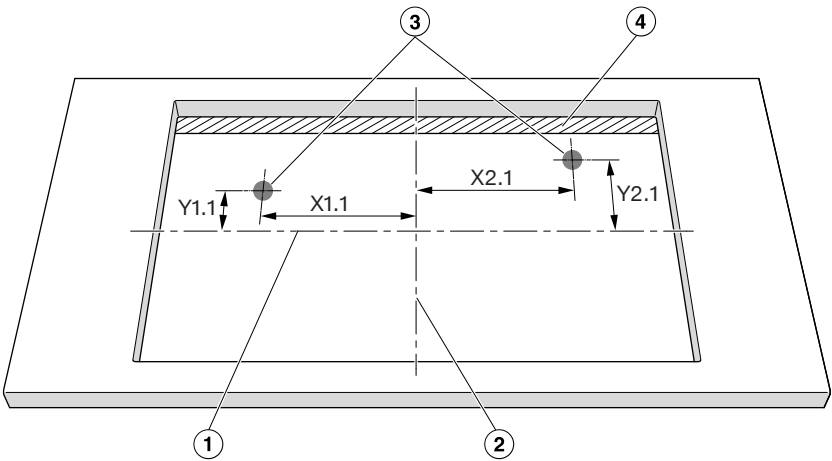

Вид зверху показано не в масштабі. Виріз показано зверху.
Дійсно також для прихованого монтажу.

- ① Середина висоти вирізу
- ② Середина ширини вирізу
- ③ Виріз вентиляції, круглий (Ø 60–80 mm)
- ④ Зазор (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Відстань до центрів вирізів в мм			
KM 8462 FR/FL	184	93	147	78
KM 8463 FX	184	93	147	78
KM 8482 FR/FL	184	102	147	87
KM 8483 FX/FX Скло	184	84	174	69


Розташуйте варильну поверхню так, щоб вентиляційні отвори знаходилися над вирізами.

Якщо вентилятори не розташовані над вирізами, подача повітря може бути ускладнена. Варильна поверхня охолоджується недостатньо.


Безпечна відстань до облицювання ніші

Якщо встановлено облицювання ніші, необхідно дотримуватися мінімальної відстані між вирізом у стільниці та облицюванням. Високі температури можуть змінити або зруйнувати матеріали.

Прихований монтаж

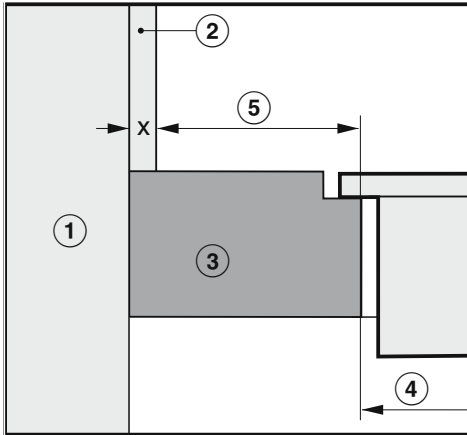

Монтаж на стільницю

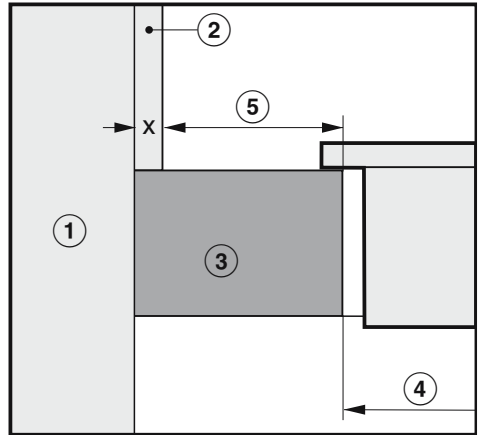

- ① Стіна
- ② Розмір x = товщина облицювання ніші
- ③ Стільниця
- ④ Виріз у стільниці
- ⑤ Мінімальна відстань у разі використання **горючих** матеріалів (наприклад, дерева); у разі використання **негорючих** матеріалів (наприклад, метал, натуральний камінь, керамічна плитка)


Матеріал	Сторона		Протилежна сторона	
	Горючий	Негорючий	Горючий	Негорючий
Задня	50 mm	50 mm - розмір x	—	—
Справа	50 mm	50 mm - розмір x	200 mm	200 mm - розмір x
Зліва	50 mm	50 mm - розмір x	200 mm	200 mm - розмір x

Наприклад, товщина негорючого облицювання ніші 15 mm
 50 mm – 15 mm = мінімальна відстань 35 mm

Установка

Монтажні розміри для поверхневого монтажу

КМ 8462 FR

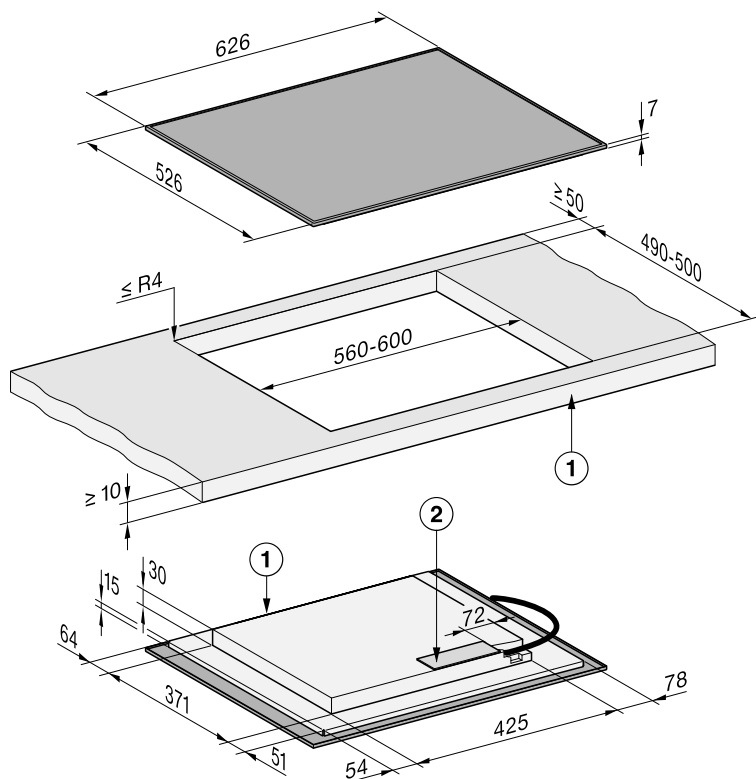


Усі розміри вказано в міліметрах.

① Передня сторона

② Клемна коробка

Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним

KM 8462 FL

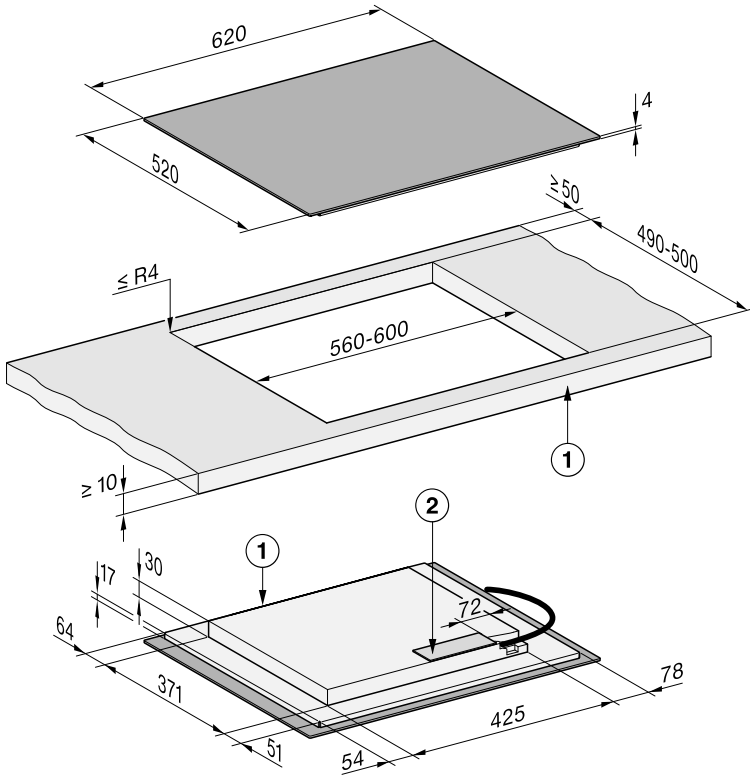


Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним

Установка


KM 8482 FR

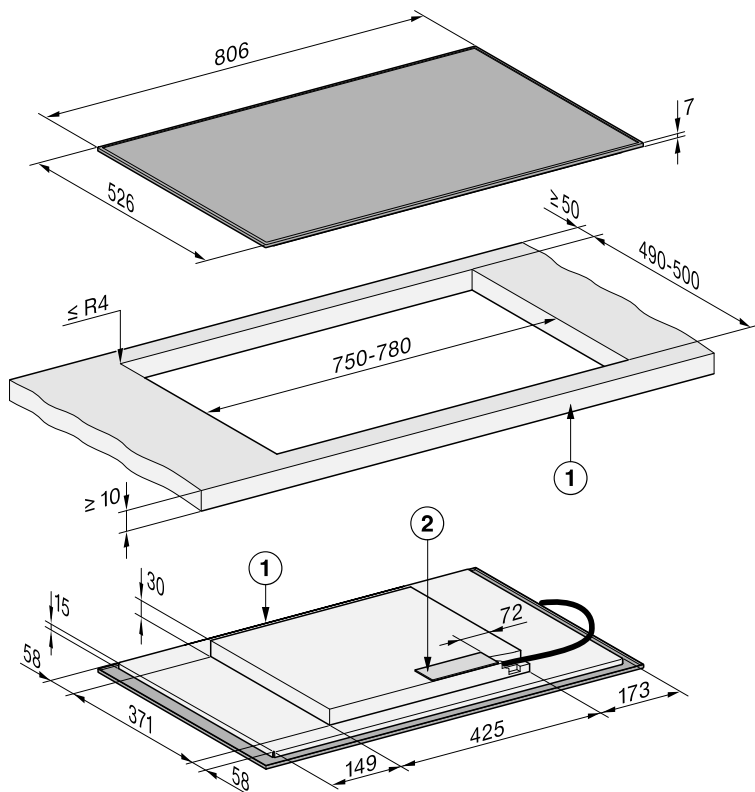

Усі розміри вказано в міліметрах.

- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним

KM 8482 FL

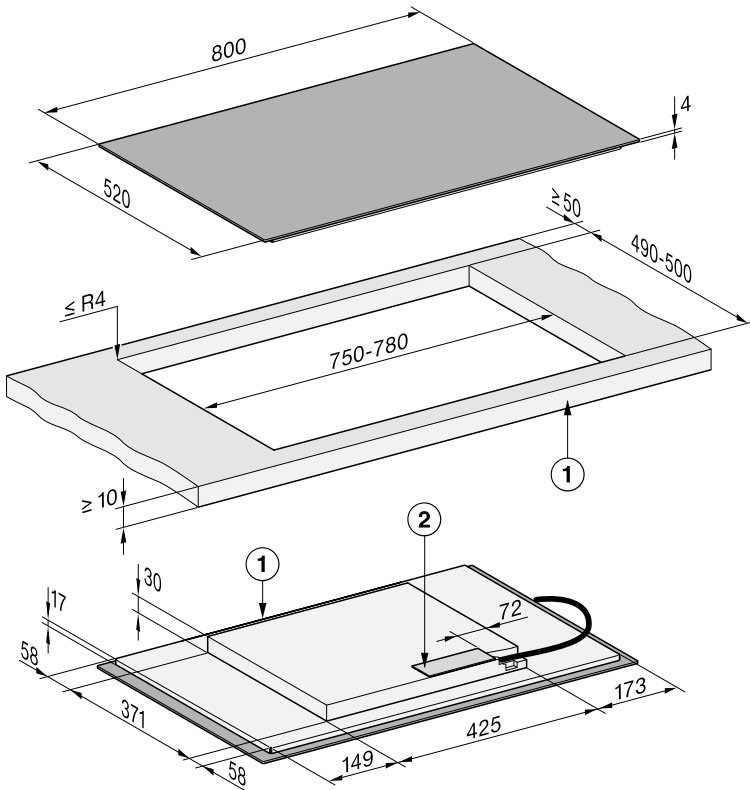


Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним

Установка

Монтажні розміри для монтажу врівень


КМ 8462 FL

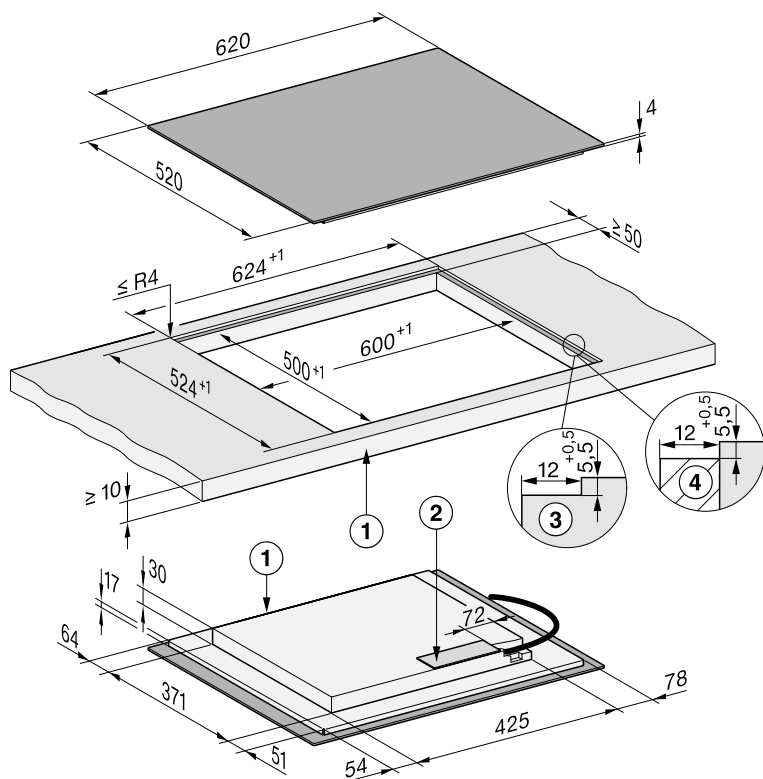

Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним
- ③ Східчасте фрезерування стільниці з натурального каменю
- ④ Дерев'яна планка 13 мм (не входить у комплект постачання)

KM 8463 FX

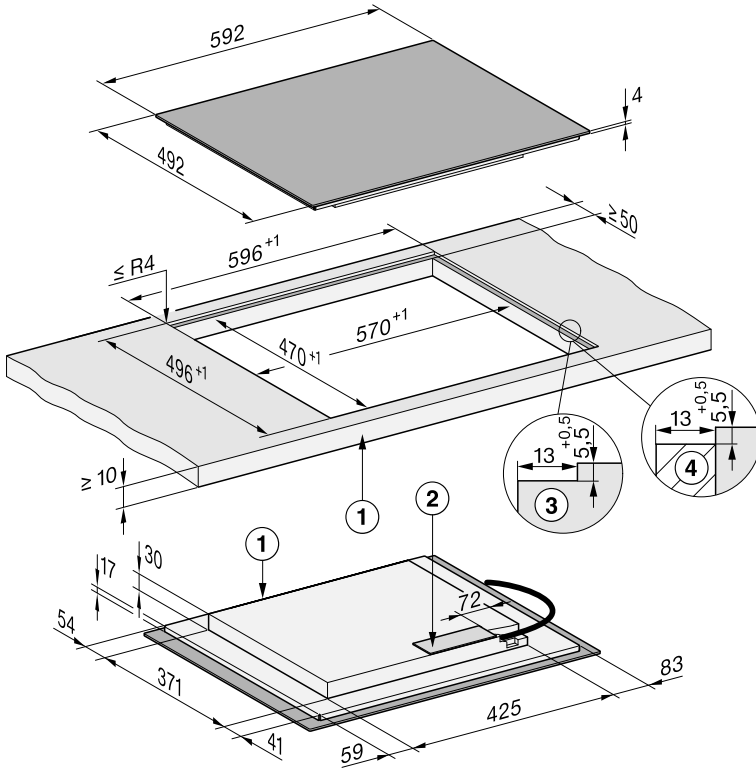


Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним
- ③ Східчасте фрезерування стільниці з натурального каменю
- ④ Дерев'яна планка 13 мм (не входить у комплект постачання)

Установка


KM 8482 FL

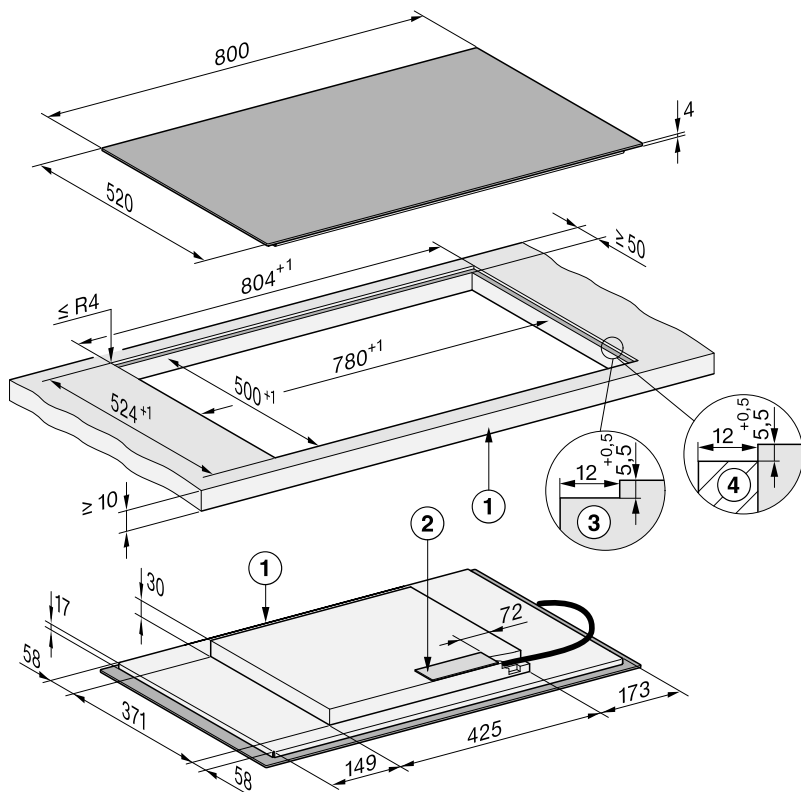

Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним
- ③ Східчасте фрезерування стільниці з натурального каменю
- ④ Дерев'яна планка 13 мм (не входить у комплект постачання)

KM 8483 FX

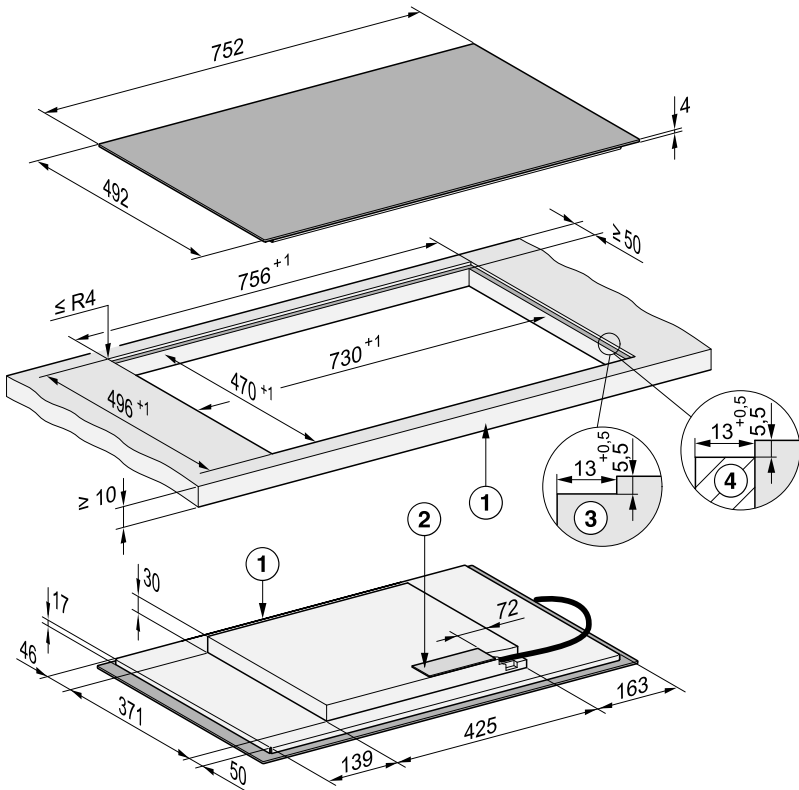


Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним
- ③ Східчасте фрезерування стільниці з натурального каменю
- ④ Дерев'яна планка 13 мм (не входить у комплект постачання)

Установка

KM 8483 FX Glas

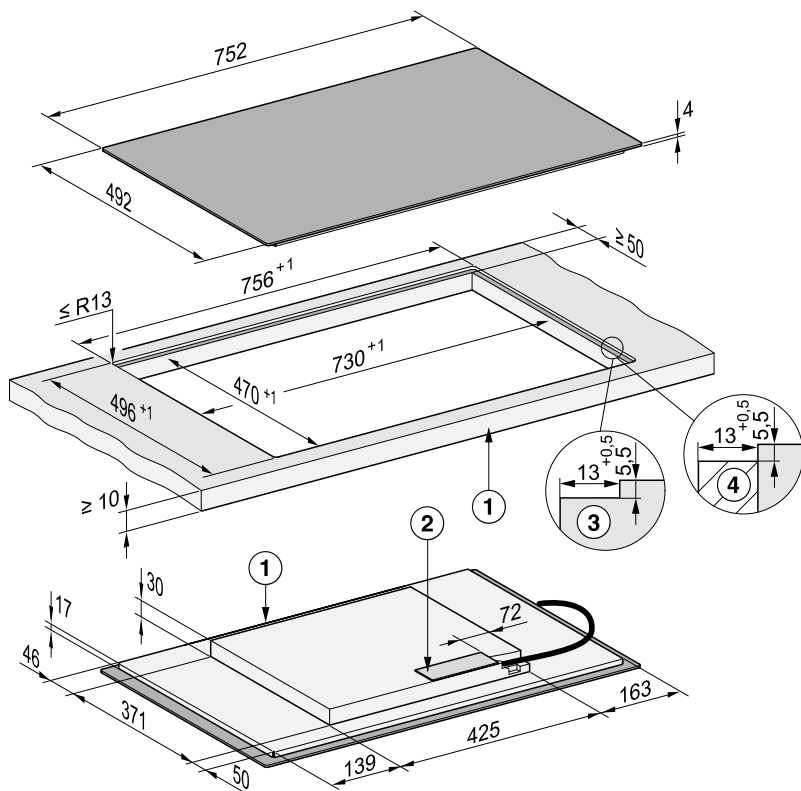

Усі розміри вказано в міліметрах.

- ① Передня сторона
- ② Клемна коробка
Мережевий кабель живлення (L = 1.440 мм) додається непід'єднаним
- ③ Східчасте фрезерування стільниці з натурального каменю
- ④ Дерев'яна планка 13 мм (не входить у комплект постачання)

Встановлення варильної поверхні на стільницю

Підготовка стільниці для поверхневого монтажу

- Дотримуйтесь безпечних відстаней.
- Просвердліть виріз на стільниці.
- Дерев'яні стільниці:
Щоб запобігти набухання від вологи, зрізи необхідно герметизувати спеціальним лаком, силіконовим каучуком або ливарною смолою. Ущільнювальний матеріал має бути термостійким.

Переконайтеся, що матеріал не потрапляє на робочу поверхню стільниці.

Монтаж варильної поверхні на стільницю

Ущільнювальна стрічка забезпечує надійне кріплення варильної поверхні у вирізі. Щілина між рамкою та стільницею згодом зменшиться.

- Наклейте ущільнювальну стрічку з комплекту постачання під краєм варильної поверхні. Край з'єднання (початок і кінець) ущільнювальної стрічки не повинен знаходитися в куті. Нанесіть трохи силіконового герметика на стик ущільнювальної стрічки. Не накладайте ущільнювальну стрічку з натягом.



Пошкодження через неналежне підключення.

Електроніка варильної поверхні може пошкодитися внаслідок короткого замикання.

Під'єднувати мережевий кабель до варильної поверхні повинен кваліфікований електрик.

- Підключіть мережевий кабель до варильної поверхні відповідно до схеми підключення.
- Проведіть електричний кабель варильної поверхні вниз через виріз у стільниці.
- Установіть варильну поверхню у виріз посередині. Проконтролюйте, щоб ущільнення прилягало до стільниці для забезпечення достатньої герметизації.
- Якщо ущільнення по кутах не прилягає до стільниці, можна перед цим обережно обробити кути пилюкою ($\leq R4$).
- Якщо встановлено нижню частину з оптимізованою подачею повітря, розташуйте варильну поверхню так, щоб вентилятори були над вирізами.
- Підключіть варильну поверхню до електромережі.
- Перевірте роботу варильної поверхні.

Встановлення варильної поверхні врівень

Підготовка стільниці до прихованого монтажу

- Дотримуйтесь безпечних відстаней.
- Просвердліть виріз на стільниці.
- Стільниці з масивної деревини/облицьовані плиткою:
Закріпіть дерев'яні планки на відстані 5,5 мм від верхнього краю стільниці.

Установка

Прихований монтаж варильної поверхні

Ущільнювальна стрічка забезпечує надійне кріплення варильної поверхні у вирізі. Щілина між рамкою та стільницею згодом зменшиться.

- Наклейте ущільнювальну стрічку з комплекту постачання під краєм варильної поверхні. Край з'єднання (початок і кінець) ущільнювальної стрічки не повинен знаходитися в куті. Нанесіть трохи силіконового герметика на стик ущільнювальної стрічки. Не накладайте ущільнювальну стрічку з натягом.



Пошкодження через неналежне підключення.

Електроніка варильної поверхні може пошкодитися внаслідок короткого замикання.

Під'єднувати мережевий кабель до варильної поверхні повинен кваліфікований електрик.

- Підключіть мережевий кабель до варильної поверхні відповідно до схеми підключення.
- Проведіть електричний кабель варильної поверхні вниз через виріз у стільниці.

Ширина зазору між склокерамічною поверхнею та стільницею має становити щонайменше 2 мм.

Цей зазор необхідний для герметизації варильної поверхні.

- Встановіть варильну поверхню у виріз і відцентруйте її.

- Якщо встановлено нижню частину з оптимізованою подачею повітря, розташуйте варильну поверхню так, щоб вентилятори були над вирізами.

- Підключіть варильну поверхню до електромережі.

- Перевірте роботу варильної поверхні.

- Заповніть зазор між варильною поверхнею і стільницею відповідним термостійким (мін. 160 °C) силіконовим герметиком.

Підключення до електромережі



Пошкодження через неналежне підключення.

Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача причиною непередбаченої загрози. Компанія Miele не несе відповідальності за ушкодження, причиною яких став некваліфікований монтаж та техобслуговування або ремонтні роботи, а також відсутність чи обрив заземлення в місці монтажу (наприклад, у разі ураження електрострумом).

До електромережі варильну поверхню повинен підключати кваліфікований електрик.

Він повинен знати та чітко виконувати чинні в країні норми та додаткові інструкції місцевого підприємства електропостачання.

Після монтажу електричні з'єднання слід ізолювати від контакту з користувачем.

Загальна потужність

див. типову табличку

Параметри підключення

Необхідні параметри підключення ви знайдете на типовій табличці. Ці дані мають збігатися з даними електромережі.

Варіанти з'єднань подані в схемі підключення.

Автоматичний пристрій захисного відключення

Для підвищення безпеки рекомендується включати в ланцюг живлення приладу автоматичний пристрій захисного відключення (ПЗВ) зі струмом напругою 30 мА.

Пристрої відключення від мережі

Варильну поверхню слід обладнати пристроями відключення від електромережі на всіх полюсах. У вимкненому стані відстань між контактами має становити щонайменше 3 мм. Ці пристрої відключення від електромережі захищають від перепадів напруги та слугують захисними вимикачами.

Вимкнення електроживлення



Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

Під час ремонту й обслуговування випадкове підключення до електромережі може призвести до ураження струмом.

Переконайтеся, що живлення приладу випадково не ввімкнеться.

Якщо прилад слід повністю від'єднати від мережі, залежно від пристрою розподільного щитка, виконайте такі дії:

Запобіжники з топкими вставками

- Повністю вийміть вставки з ковпачків.

Автоматичні пробки

- Натисніть червону контрольну кнопку, щоб вистрибнула чорна посередині.

Автоматичні вимикачі

- (лінійний захисний вимикач, щонайменше тип В або С). Встановіть перемикач із положення 1 (Ввімк.) у положення 0 (Вимк.).

Пристрій захисного відключення

- (захист від перепадів напруги в мережі). Переведіть головний вимикач із положення 1 (Ввімк.) у положення 0 (Вимк.) або натисніть контрольну кнопку.

Мережевий кабель

Варильну поверхню необхідно підключити до електромережі за допомогою мережевого кабелю H 05 VV-F (з ПВХ-ізоляцією) відповідного перерізу згідно зі схемою підключення.

Варіанти з'єднань подані в схемі підключення.

Допустиму напругу живлення та відповідне підключене навантаження для вашої варильної поверхні вказано на типовій табличці.

Установка

Заміна кабелю підключення

⚠ Небезпека ураження електричним струмом.

Неналежне підключення до електромережі може призвести до ураження електричним струмом.

Лише кваліфікований електрик може підключати варильну поверхню до електромережі.

Для заміни мережевого кабелю використовуйте кабель типу N 05 VV-F (з ПВХ-ізоляцією) з відповідним поперечним перерізом. Кабель можна придбати у виробника або сервісній службі.


Схема підключення

Не всі варіанти підключення дозволені на місці монтажу.

Дотримуйтеся чинних національних вимог, а також додаткових вимог місцевих енергопостачальних компаній.


Максимальне навантаження на підключений зовнішній провідник становить 3 650 Вт.

Для підключення варильної поверхні потрібні 1-й і 2-й зовнішні провідники. До третього зовнішнього провідника можна підключати додаткові пристрої.

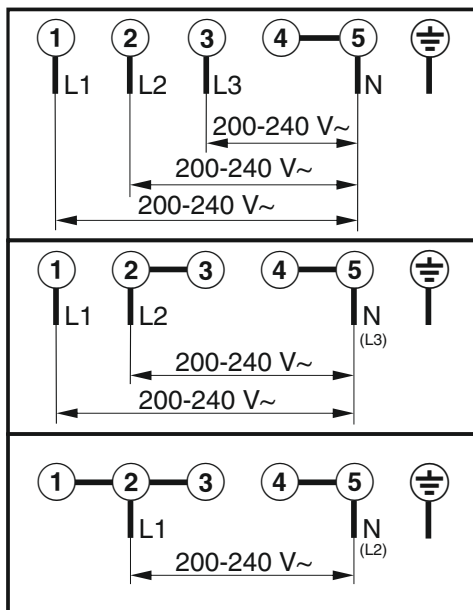

Ваша варильна поверхня


КМ 8462 FR, КМ 8462 FL, КМ 8463 FX

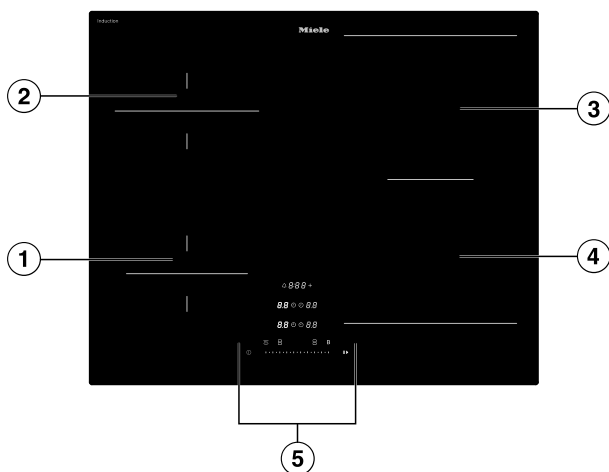

- ① Конфорка з функцією Booster
- ② Конфорка з функцією Booster
- ③ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
можна з'єднувати з конфоркою PowerFlex ④ для створення зони PowerFlex
- ④ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
- ⑤ Елементи керування й індикатори


Ознайомлення

KM 8482 FR, KM 8482 FL

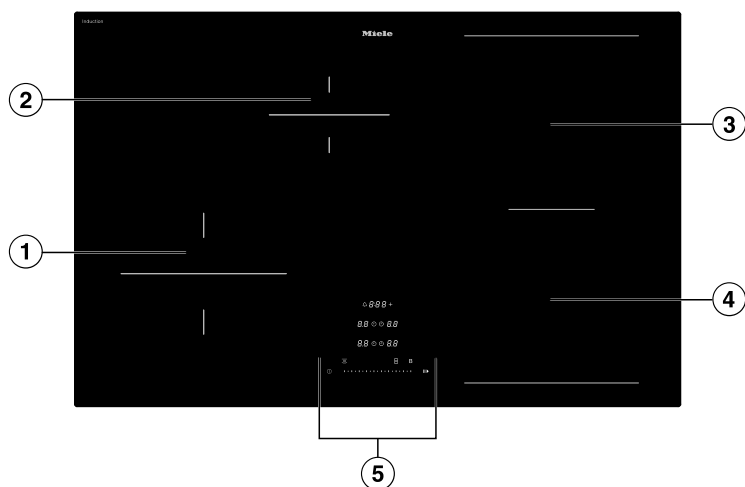


- ① Конфорка з функцією Booster
- ② Конфорка з функцією Booster
- ③ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
можна з'єднувати з конфоркою PowerFlex ④ для створення зони PowerFlex XL
- ④ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
- ⑤ Елементи керування й індикатори

KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas

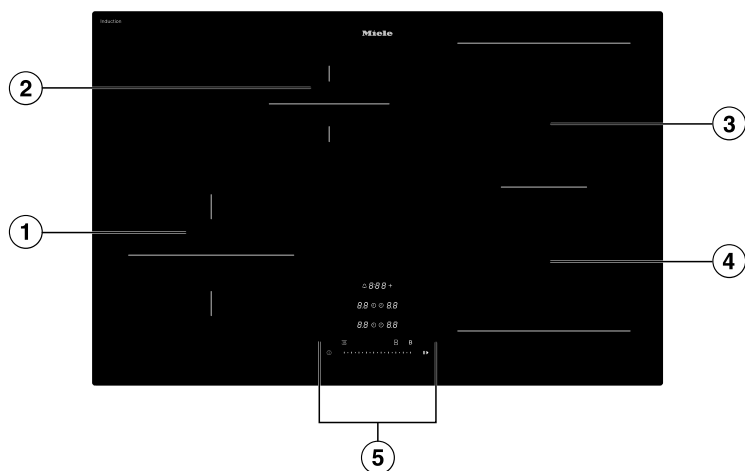

- ① Конфорка з функцією Booster
- ② Конфорка з функцією Booster
- ③ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
можна з'єднувати з конфоркою PowerFlex ④ для створення зони PowerFlex
- ④ Конфорка PowerFlex з функцією Booster
- ⑤ Елементи керування й індикатори

Елементи керування й індикатори

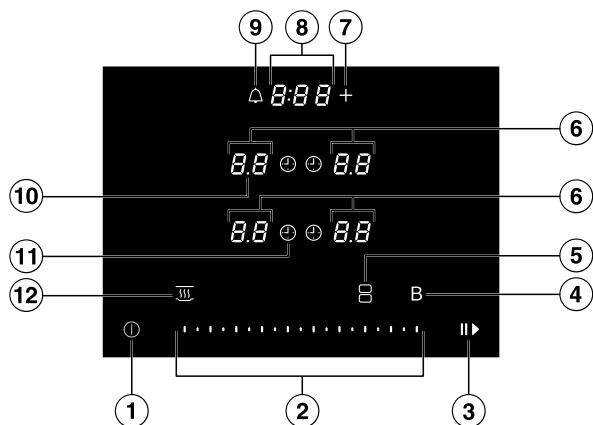

- ① Кнопка *Ввімк./Вимк.* ①
- ② Повзунок
 - Для налаштування рівня потужності
 - Для встановлення часу
- ③ Кнопка *Stop&Go* ►
 - Для зупинки/запуску поточного процесу приготування
- ④ Кнопка *Функція Booster* B
- ⑤ Кнопка *Конфорка PowerFlex/ Конфорка PowerFlex XL* □
 - (відображається, якщо вибрано відповідну конфорку)
 - Для ручного об'єднання/роз'єднання конфорок PowerFlex XL
- ⑥ Індикатор конфорки

□	Конфорка готова до роботи
1.0 – 9.0	Рівень потужності
-	Індикатор залишкового тепла, рівень 1
=	Індикатор залишкового тепла, рівень 2
≡	Індикатор залишкового тепла, рівень 3
∪	Посуд відсутній або непридатний
b	Функція Booster
h	Підтримання в теплом стані
- ⑦ Кнопка *Введення* +
 - Зміна налаштувань
 - Регулювання тривалості

- ⑧ Індикатор варильної поверхні
0:00–9:59 Тривалість
LOC On/OFF Блокування ввімкнення/Блокування кнопок активовано/деактивовано
dE On/OFF Вимірювальний ланцюг активовано/деактивовано
- ⑨ Кнопка *Таймер* 
- ⑩ Символ-роздільник
Індикація проміжних рівнів потужності
- ⑪ Кнопка *Тривалість* процесу приготування 
Автоматичне вимкнення конфорок через заданий проміжок часу
Вимірювання часу, який займає процес приготування
- ⑫ Кнопка *Підтримання в теплому стані* 
Увімкнення/вимкнення спеціальної функції підтримання в теплому стані

Дані конфорки

KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX					
Конфор-ка	Розмір, см ¹		Макс. потужність , Вт за 230 В ²		З'єднано з конфор-кою ³
	Ø				
①	10–16	—	стандарт Booster	1 400 2 200	③
②	12–19	—	стандарт Booster	1 850 3 000	④
③	12–23	12 x 12 — 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	②
④	12–23	12 x 12 — 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 — 23 x 39	стандарт Booster	4 200 7 300	—
			Усього	7 300	

¹ У зазначених діапазонах розміру можливе використання посуду будь-якого діаметру або площі (ширина x глибина).

Ознайомлення

- ² Залежно від розміру та матеріалу посуду можливі відхилення від зазначеної потужності.
- ³ Для збільшення потужності забезпечено електричне з'єднання кількох конфорок.

KM 8482 FR, KM 8482 FL					
Конфор-ка	Розмір, см ¹		Макс. потужність , Вт за 230 В ²		З'єднано з конфор-кою ³
	Ø				
①	14–22	—	стандарт Booster	2 300 3 650	④
②	10–16	—	стандарт Booster	1 400 2 200	③
③	12–23	12 x 12 — 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	②
④	12–23	12 x 12 — 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	①
③ + ④	—	22 x 22 — 23 x 46	стандарт Booster	4 200 7 300	—
			Усього	7 300	

- ¹ У зазначених діапазонах розміру можливе використання посуду будь-якого діаметру або площі (ширина x глибина).
- ² Залежно від розміру та матеріалу посуду можливі відхилення від зазначеної потужності.
- ³ Для збільшення потужності забезпечено електричне з'єднання кількох конфорок.

KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas					
Конфор- ка	Розмір, см ¹		Макс. потужність , Вт за 230 В ²		З'єднано з конфор- кою ³
	Ø				
①	14–22	–	стандарт Booster	2 300 3 650	④
②	10–16	–	стандарт Booster	1 400 2 200	③
③	12–23	12 x 12 – 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	②
④	12–23	12 x 12 – 23 x 19	стандарт Booster	2 100 3 650	①
③ + ④	22–23	22 x 22 – 23 x 39	стандарт Booster	4 200 7 300	–
			Усього	7 300	

¹ У зазначених діапазонах розміру можливе використання посуду будь-якого діаметру або площі (ширина x глибина).

² Залежно від розміру та матеріалу посуду можливі відхилення від зазначеної потужності.

³ Для збільшення потужності забезпечено електричне з'єднання кількох конфорок.

Ознайомлення

Система енергоменеджменту Power Management

Загальна потужність

Для варильної поверхні встановлено максимальну загальну потужність, яку з міркувань безпеки не можна перевищувати. Ви можете зменшити максимальну загальну потужність.

Чим вища загальна потужність варильної поверхні, тим більше рівнів потужності/спеціальних функцій можна одночасно використовувати на всіх конфорках.

Якщо встановлені рівні потужності/спеціальні функції вимагають більшої потужності, ніж може забезпечити загальна потужність, варильна поверхня розподілить можливу потужність між конфорками.

Розподіл потужності

На варильній поверхні можна з'єднати 2 конфорки. Завдяки з'єднанню потужність однієї конфорки (А) передається до іншої конфорки (В). При цьому потужність конфорки (А) зменшується.

Приклад: увімкнено функцію Booster для конфорки (В).

Конфорка (В), де потрібна додаткова потужність, визначається останнім налаштуванням на варильній поверхні.

Максимальну сумарну потужність та інформацію про те, які конфорки наразі з'єднані між собою, можна знайти в даних про конфорки.

Ви можете зменшити максимальну сумарну потужність.

Вплив розподілу потужності

Якщо конфорка генерує потужність, це може мати такі наслідки для неї, як зазначено нижче:

- Знижується встановлена потужність.
- Автоматика закипання вимикається. Приготування здійснюється за встановленого основного рівня потужності. Якщо потужності недостатньо, відбувається додаткове зниження рівня потужності.
- Деактивується функція Booster.
- Конфорка вимикається.

Коли з конфорки більше не виділяється тепло на іншу конфорку, рівень потужності можна знову збільшити.

Повідомлення: Якщо ви хочете приготувати велику кількість їжі на одній конфорці, встановіть для інших конфорок нижчий рівень потужності.


Принцип керування

Варильна поверхня вимкнена

Якщо варильну поверхню вимкнено, відображається лише символ кнопки

① *Ввімк./Вимк..* Коли варильна поверхня увімкнена, світяться інші кнопки.

Експлуатація приладу

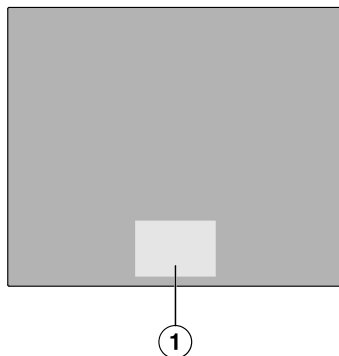

① Область кнопок та індикаторів

Склокерамічна варильна поверхня оснащена кнопками, що реагують на дотик пальця.

Кожне спрацювання кнопки підтверджується звуковим сигналом. З міркувань безпеки кнопку ① *Ввімк./Вимк.* розроблено так, що для ввімкнення приладу її потрібно натискати дещо довше.

Вибір конфорки

Щоб виконати налаштування на конфорці, необхідно вибрати конфорку, натиснувши відповідну кнопку Індикатор конфорки. Після натискання Індикатор конфорки кнопка загоряється яскравим світлом. Поки Індикатор конфорки світиться яскраво, вибрана сама ця конфорка і ви можете відрегулювати її. Якщо на інших конфорках виявлено посуд, їхні індикатори загоряються тьмяним світлом. **Виняток.** Якщо наразі використовується лише одна конфорка, налаштування можна виконати без її вибору.

Об'єднання приладів у мережу

Варильну поверхню оснащено інтегрованим модулем бездротової мережі. Варильну поверхню можна підключити до домашньої мережі або просто до витяжки Miele. Модуль WLAN дає змогу використовувати додаток Miele на мобільному пристрої.

Після підключення варильної поверхні до бездротової локальної мережі з'єднання автоматично відновлюється щоразу, коли ви її вмикаєте.

Переконайтеся, що в місці встановлення варильної поверхні достатня потужність сигналу мережі WLAN.

Через підключення варильної поверхні до бездротової локальної мережі, споживання енергії зростає, навіть якщо варильна поверхня вимкнена.

Додаткові розумні функції в додатку Miele*

Підключившись до мережі через додаток Miele, ви отримаєте доступ до численних додаткових функцій, зокрема таких:

- Отримати інформацію про статус
- Використання додаткових корисних функцій
- Оновлюйте програмне забезпечення варильної поверхні з урахуванням найновіших розробок Miele (можливо лише через бездротове з'єднання)

Більш детальну інформацію про розумні додаткові функції можна знайти на сайті Miele, в Apple App Store® або Google Play Store™.

* Додаткова цифрова пропозиція від Miele & Cie. KG. Діапазон функцій може відрізнитися залежно від моделі та країни. Ви повинні погодитися із Загальними умовами й політикою конфіденційності для цифрових продуктів і послуг Miele в додатку Miele. Miele залишає за собою право змінювати або припиняти цифрові пропозиції в будь-який час.

Ознайомлення

Спеціальні функції

Керування витяжкою

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 — це прямий зв'язок між варильною поверхнею й витяжкою Miele. Комунікація відбувається через мережу. Зв'язок Con@ctivity 3.0 дає змогу автоматично керувати витяжкою відповідно до режиму роботи варильної поверхні. Версії Con@ctivity варильної поверхні й витяжки мають бути однаковими. Вичерпну інформацію про це наведено в інструкції з експлуатації та монтажу витяжки.

Постійне розпізнавання посуду

Коли ви ставите посуд на конфорку, Повзунок активується автоматично.

Розпізнавання розміру посуду

Розмір посуду розпізнається в межах конфорки. Потужність варильної поверхні адаптується до розміру посуду.

Зона приготування PowerFlex/ PowerFlex XL

Зона PowerFlex/PowerFlex XL об'єднує 2 конфорки PowerFlex XL. Завдяки цьому на ній можна використовувати посуд більшого розміру.

Конфорки PowerFlex автоматично об'єднуються у зону приготування PowerFlex/PowerFlex XL, коли ви ставите на них досить великий посуд. Ви також можете об'єднати конфорки PowerFlex вручну.

Функція Booster варильної поверхні

Функція Booster збільшує потужність для швидкого нагрівання великих об'ємів, наприклад, води для приготування макаронних виробів.

Stop&Go

Після активації функції Stop&Go потужність усіх конфорок знижується до рівня 1. Після деактивації функції всі конфорки починають роботу на встановлених раніше рівнях потужності.

Повідомлення: Використовуйте цю функцію, щоб швидко очистити елементи керування від забруднень, або якщо є ризик википання страви.

Рівень потужності варильної поверхні

Ви можете встановити рівень потужності, що забезпечує нагрівання посуду, покроково — від 1 до 9.

Між кожним рівнем потужності також є проміжний рівень. Проміжні рівні дозволяють регулювати потужність ще точніше.

Якщо вам не потрібні проміжні рівні потужності, ви можете вимкнути їх у налаштуваннях.

Форсоване доведення до кипіння та подальше приготування

При активованій функції форсованого доведення до кипіння та подальшого приготування страва нагрівається за найвищої потужності (форсований нагрів), після чого варильна поверхня перемикається на встановлений рівень (наступний етап приготування).

Функції з відліком часу

Є 3 функції з відліком часу:

- Таймер
- Тривалість приготування
- Час, що минув від початку приготування

Ці функції можна використовувати одночасно.

Таймер

Ви можете встановити таймер для процесів, не пов'язаних із варильною поверхню.

Тривалість приготування

Ви можете встановити час, після якого конфорка автоматично вимикається. Функцію можна використовувати одночасно для всіх конфорок.

Час, що минув від початку приготування

Ви можете виміряти, скільки часу триває процес приготування.

Блокування ввімкнення

Якщо блокування ввімкнення активоване, прилад неможливо ввімкнути.

Блокування кнопок

Блокування кнопок активується, коли варильна поверхня ввімкнена. Якщо блокування кнопок увімкнено, варильну поверхню можна використовувати лише в обмеженому режимі.

Відновлення налаштувань

Якщо під час приготування варильна поверхня випадково вимкнулася, за допомогою цієї спеціальної функції можна відновити всі налаштування.

Підтримання в теплому стані

Завдяки цій функції їжу можна підтримувати теплою відразу після приготування.

Налаштування

Ви можете налаштувати варильну поверхню відповідно до своїх уподобань.

Режим презентації

Ця спеціальна функція дозволяє дилеру представити варильну поверхню без увімкнення нагрівання.

Індикатор залишкового тепла

Якщо конфорка гаряча, після вимкнення всіх конфорок світиться індикатор залишкового тепла.

Протягом охолодження конфорки смужки індикатора залишкового тепла згасають одна за одною. Остання смужка індикатора згасає лише тоді, коли конфорка буде безпечна для доторкання.

Захисне вимкнення

Довгий контакт з кнопками

Варильна поверхня автоматично вимикається, якщо одна або кілька кнопок залишаються натиснутими довше ніж на 10 сек, наприклад через дотик пальців, википання їжі або знаходження на поверхні предметів. На Індикатор варильної поверхні коротко блимає ζ ; також лунає сигнал.

Після видалення забруднення або усунення предметів символ ζ згасає, і варильну поверхню знову можна використовувати.

Ознайомлення

Задовга тривалість експлуатації

Захисне вимкнення активується автоматично, якщо конфорки працюють незвично довго. Граничний час експлуатації залежить від встановленої потужності. Після закінчення цього часу конфорка вимикається та з'являється індикація залишкового тепла. Якщо вимкнути та ввімкнути конфорку, її знову можна використовувати.

Ви можете налаштувати захисне вимкнення, змінивши рівень безпеки.

Спеціальна функція/рівень потужності	Максимальна тривалість роботи [год:хв]		
	Рівень безпеки		
	0 ¹	1	2
Підтримання в теплому стані	2:00	2:00	2:00
1,0	10:00	8:00	5:00
1,5	10:00	7:00	4:00
2,0/2,5	5:00	4:00	3:00
3,0/3,5	5:00	3:30	2:00
4,0/4,5	4:00	2:00	1:30
5,0/5,5	4:00	1:30	1:00
6,0/6,5	4:00	1:00	0:30
7,0/7,5	4:00	0:42	0:24
8,0	4:00	0:30	0:20
8,5	4:00	0:30	0:18
9,0	1:00	0:24	0:10

¹ Заводське налаштування

Захист від перегріву

Щоб запобігти пошкодженню варильної поверхні через надмірну температуру, механізм захисту від перегріву запускає один із таких заходів:

Заходи захисту від перегріву

- Активована функція Booster вимикається.
- Встановлена потужність знижується.
- Конфорка вимикається. На Індикатор варильної поверхні поперемінно блимає *Err* і *044*.
- Усі конфорки вимикаються.

Причини спрацьовування захисту від перегрівання

Захист від перегрівання спрацьовує в таких ситуаціях:

- Нагрівається порожній посуд.
- Жир або масло нагріваються на високій потужності.
- Нижня сторона варильної поверхні недостатньо вентильовується.
- Гаряча конфорка знову вмикається після порушення електропостачання.

Ідентифікатор моделі та серійний номер

На варильній поверхні може відображатися ідентифікатор моделі та серійний номер приладу.

Версія програмного забезпечення

Варильна поверхня може відображати статус програмного забезпечення.

Додаткове приладдя

В інтернет-магазині Miele, у відділі обслуговування клієнтів Miele або у вашого дилера Miele ви можете придба-

ти товари, спеціально розроблені для вашої варильної поверхні, наприклад, посуд та засоби для чищення.

Ви можете отримати доступ до інтернет-магазину Miele за допомогою QR-коду:



Введення в експлуатацію

Розпакування варильної поверхні

- Приклейте типову табличку приладу (додається до комплекту документації) на спеціально передбачене для цього місце в розділі «Сервісна служба, типова табличка, гарантія».
- Зніміть захисну плівку та наклейки (якщо вони є).

Перше очищення варильної поверхні

- Перед першим використанням протріть прилад за допомогою вологої серветки.
- Витріть варильну поверхню насухо.

Перше введення в експлуатацію варильної поверхні

Деталі з металу захищені спеціальним засобом для догляду. Коли варильна поверхня вводиться в експлуатацію вперше, утворюється запах і чад. Також під час процесу розігрівання індукційної котушки за перших годин експлуатації виникає запах. При кожному наступному ввімкненні приладу запах буде зменшуватися та зрештою повністю зникне.

Утворення запаху і можлива поява чад не свідчить про несправність приладу або неправильне його підключення та не завдають шкоди здоров'ю.

Підключення до мережі

Варильну поверхню можна:

- підключити до домашньої мережі за допомогою мобільного пристрою
- з'єднати безпосередньо з витяжною Miele

Незалежно від типу підключення ви можете керувати витяжною.

Підключившись до мережі за допомогою мобільного пристрою, ви можете використовувати додаткові функції. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Знайомство з приладом», пункт «Підключення до мережі».

Вимоги до підключення до домашньої мережі

Зверніть увагу на наступні вимоги до створення мережі:

1. На місці встановлення доступна домашня мережа. Підготуйте пароль до бездротової локальної мережі.
2. Додаток Miele доступний на мобільному пристрої.
3. У вас є обліковий запис користувача в додатку Miele.
4. Немає прямого Wi-Fi з'єднання між варильною поверхнею та витяжною Miele.

Здійснення сканування і підключення



- Відскануйте QR-код.

Якщо ви встановили додаток Miele і маєте обліковий запис користувача, ви перейдете безпосередньо до мережі.

Якщо ви ще не встановили додаток Miele, вас буде перенаправлено до Apple App Store® або Google Play Store™.

- Встановіть додаток Miele та створіть обліковий запис користувача.
- Відскануйте QR-код ще раз.

Додаток Miele допоможе вам здійснити процес налаштування.

Вимоги для прямого мережевого підключення до витяжки Miele

Зверніть увагу на наступні вимоги щодо підключення до мережі:

1. Ваша витяжка Miele повинна мати функцію Con@ctivity 3.0.
2. Варильна поверхня не має бути підключена до домашньої мережі.

Мережеве підключення варильної поверхні до витяжки Miele

Інформацію щодо підключення витяжки можна знайти у відповідних інструкціях з експлуатації та монтажу.

- Почніть налаштування підключення на витяжці.
- Увімкніть варильну поверхню.

Якщо підключення виконано успішно, на Індикатор варильної поверхні з'явиться код **Є:02**. Якщо підключення не виконано, на Індикатор варильної поверхні з'явиться код **Є:01**. Повторно виконайте описані вище дії.

Тепер функція Con@ctivity 3.0 активована.

Скидання налаштувань

- Скидайте налаштування, Якщо ви змінюєте тип мережевого підключення.
- Скидайте налаштування, якщо ви утилізуєте чи продаєте варильну або вводите в експлуатацію вживану варильну поверхню. Лише так ви гарантовано видалите всю особисту

інформацію та попередній власник більше не може отримати доступ до варильної поверхні.

У разі заміни маршрутизатора (роутера) скидання налаштувань не потрібно.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку **Ⓛ Ввімк./Вимк.** протягом прибл. 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає **P**.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- **9** і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- **Є** і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натискайте **+ Введення** або **Повзунок** кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: **909**
- Натисніть **⏏ Таймер**.
- Натискайте **+ Введення** кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: **Є01**
- Натисніть **⏏ Таймер**.
- Натискайте **+ Введення** кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: **Є01**
- Натисніть **⏏ Таймер**.

Налаштування мережі WLAN скинуто. Індикатори конфорок показує **Є01**.

Заходи безпеки щодо керування

⚠ Пожежна небезпека через перегріву їжу.

Залишена без нагляду їжа може перегрітися і спалахнути.

Під час експлуатації не залишайте варильну поверхню без нагляду.

⚠ Небезпека опіків гарячими конфорками.

Після завершення процесу приготування конфорки залишаються гарячими.

Не торкайтеся конфорок, доки світяться індикатори залишкового тепла.

⚠ Небезпека опіків гарячими предметами.

Коли варильна поверхня ввімкнена, у тому числі якщо її ввімкнено випадково, або за наявності залишкового тепла існує небезпека нагрівання металевих предметів на варильній поверхні.

Не використовуйте варильну поверхню як місце для зберігання.

Після використання вимикайте варильну поверхню кнопкою ①.

⚠ Гарячий кухонний посуд може пошкодити кнопки й індикатори та електроніку, що знаходиться під ними. Ознаки цього пошкодження можуть бути такі.

Кнопки не реагують на натискання.

Процеси запускаються самостійно.

Варильна поверхня вимикається автоматично.

Також не ставте на кнопки та індикатори гарячий посуд.

► Ніколи не нагрівайте сковороди з антипригарним покриттям з використанням функції Booster.

Увімкнення варильної поверхні

■ Натисніть ① *Ввімк./Вимк..*

Засвітяться інші кнопки.

Якщо ви не виконуєте операцій на варильній поверхні протягом кількох сек, з метою безпеки вона вимикається.

Вимкнення варильної поверхні/конфорки

Вимкнення варильної поверхні

■ Щоб вимкнути варильну поверхню й усі конфорки, натисніть ① *Ввімк./Вимк..*

Вимкнення конфорки

- Щоб вимкнути конфорку, натисніть відповідний індикатор.


Індикатор активної конфорки світиться яскраво, а індикатори інших конфорок світяться тьмяно.

- Натисніть **0** на повзунку.


Розміщення посуду в зонах приготування PowerFlex: KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas

Інструкції щодо розміру та встановлення посуду вказано в даних конфорок вашої моделі варильної поверхні.


- Поставте посуд, як показано нижче:

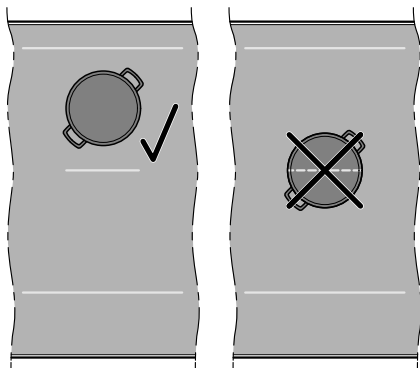

Конфорка PowerFlex

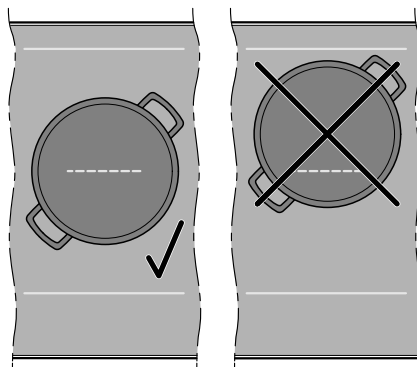

Зона приготування PowerFlex 1

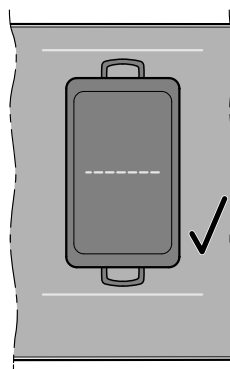


Зона приготування PowerFlex 1

- ¹ Постійне розпізнавання посуду активується на заводі-виробнику. Якщо ви правильно встановили посуд, ви можете управляти зоною PowerFlex за допомогою елементів керування передньою конфоркою.


Встановлення посуду в зонах приготування PowerFlex XL: KM 8482 FR, KM 8482 FL

Інструкції щодо розміру та встановлення посуду вказано в даних конфорок вашої моделі варильної поверхні.

- Поставте посуд, як показано нижче:

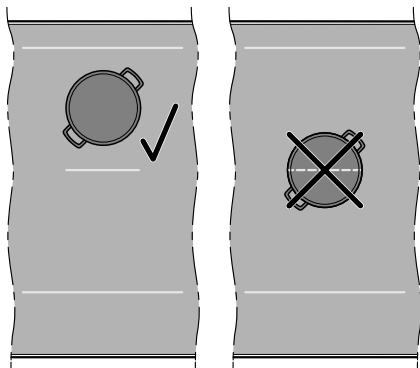

Конфорка PowerFlex

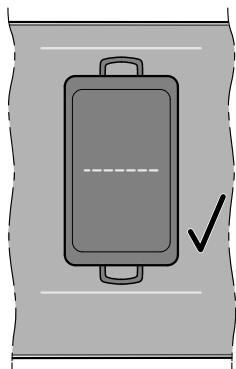

Зона приготування PowerFlex XL 1

- ¹ Постійне розпізнавання посуду активується на заводі-виробнику. Якщо ви правильно встановили посуд, ви можете управляти зоною PowerFlex XL за допомогою елементів керування передньою конфоркою.

Рівень потужності варильної поверхні

Налаштування рівня потужності конфорки

Постійне розпізнавання посуду активується на заводі-виробнику. Коли варильна поверхня ввімкнена і ви ставите посуд на конфорку, Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

- Поставте посуд на потрібну конфорку.

Відповідний Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

- Проведіть пальцем вправо або вліво по Повзунок, поки відповідний Індикатор конфорки не покаже потрібний рівень потужності.

Відповідний Індикатор конфорки показує рівень потужності.

Налаштування рівня потужності конфорки — без проміжних рівнів

Постійне розпізнавання посуду активується на заводі-виробнику. Коли варильна поверхня ввімкнена і ви ставите посуд на конфорку, Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

Діапазон потужності без проміжних рівнів обирається в налаштуваннях.

- Поставте посуд на потрібну конфорку.

Відповідний Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

- Проведіть пальцем вправо або вліво по Повзунок, поки відповідний Індикатор конфорки не покаже потрібний рівень потужності.

Відповідний Індикатор конфорки показує рівень потужності.

Зміна рівня потужності конфорки

- Натисніть відповідний Індикатор конфорки.

Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

- Проведіть пальцем вправо або вліво по Повзунок, поки відповідний Індикатор конфорки не покаже потрібний рівень потужності.

Відповідний Індикатор конфорки показує змінений рівень потужності.

Зона приготування PowerFlex/PowerFlex XL

Ручне з'єднання/роз'єднання конфорок PowerFlex

Має бути обрано принаймні одну конфорку PowerFlex.

- Щоб з'єднати або роз'єднати конфорки PowerFlex вручну, натисніть  Конфорка PowerFlex/ Конфорка PowerFlex XL.

Функція Booster

Активація функції Booster

Постійне розпізнавання посуду активується на заводі-виробнику. Коли варильна поверхня ввімкнена і ви ставите посуд на конфорку, Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

Коли ввімкнено функцію Booster, налаштування з'єднаної конфорки можуть змінитися.

Ви можете використовувати функцію Booster:

- із будь-якою конфоркою з обох боків або
- із двома конфорками з одного боку

або

- з однією зоною приготування PowerFlex

Функція Booster активна максимум 15 хв.

- Поставте посуд на потрібну конфорку.

Відповідний Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом.

- За потреби змініть рівень потужності.

- Натисніть В Функція Booster.

Індикатор конфорки відображає b.

Вимкнення функції Booster

- Натисніть В Функція Booster.

або

- Установіть інший рівень потужності.

Якщо ви вимкнете Booster або завершиться час роботи цієї функції,

- а перед активацією Booster не було встановлено рівень потужності, прилад автоматично вмикає рівень потужності 9.
- а перед активацією Booster було встановлено рівень потужності, прилад відновлює цей рівень потужності.

Увімкнення/вимкнення функції Stop&Go

Усі функції з відліком часу, функція Booster з обмеженням у часі та функція форсованого нагрівання продовжують працювати. Налаштування таймера змінити не можна. Варильну поверхню можна лише вимкнути.

Керування

Якщо спеціальну функцію не деактивувати протягом 1 години, варильна поверхня вимикається.

■ Натисніть II ► *Stop&Go*.

Рівень потужності активних конфорок зменшується від поточного рівня до рівня 1,0 або до попередньо заданого. Робота функції підтримання в теплому стані не змінюється.

Форсоване доведення до кипіння та подальше приготування

Час форсованого доведення до кипіння залежить від обраного рівня потужності для подальшого приготування:

Рівень потужності для продовження приготування	Час форсованого доведення до кипіння [хв:сек] ¹
1,0	прибл. 0:15
1,5	прибл. 0:15
2,0	прибл. 0:15
2,5	прибл. 0:15
3,0	прибл. 0:25
3,5	прибл. 0:25
4,0	прибл. 0:50
4,5	прибл. 0:50
5,0	прибл. 2:00
5,5	прибл. 5:50
6,0	прибл. 5:50
6,5	прибл. 2:50
7,0	прибл. 2:50
7,5	прибл. 2:50
8,0	прибл. 2:50
8,5	прибл. 2:50
9,0	—

¹ Якщо в процесі форсованого доведення до кипіння посуд тимчасово зняти з конфорки, час форсованого доведення до кипіння збільшується на період відсутності посуду.

Увімкнення функції форсованого доведення до кипіння та подальшого приготування

Спеціальну функцію *Stop&Go* не можна використовувати, якщо активовано посуд M Sense.

Під час форсованого доведення до кипіння не можна встановлювати жодних функцій з відліком часу. Поточне відображення часу, що минув, припиняється.

- Натисніть Індикатор конфорки для вибору потрібної конфорки.
- Натисніть кнопку рівня потужності подальшого приготування на Повзунок приблизно на 3 сек, доки не пролунає сигнал.

Під час форсованого доведення до кипіння (рівень потужності 9) індикатор рівня потужності блимає.

Вимкнення функції форсованого доведення до кипіння та подальшого приготування

- Натисніть Індикатор конфорки для вибору потрібної конфорки.
- Установіть інший рівень потужності.
- або
- Знову встановіть той самий рівень потужності.

Функції з відліком часу

Є 3 функції з відліком часу:

- Таймер
- Тривалість приготування
- Час, що минув від початку приготування

Ці функції можна використовувати одночасно.

Налаштування часу

Час можна встановити в діапазоні від 1 хв (0:01) до 9 год 59 хв (9:59).

- Час до 10 хвилин вводиться у хвилинах і секундах.
- Час до 59 хвилин вводиться у хвилинах.
- Час від 60 хвилин у годинах і хвилинах.

Час вводиться за допомогою Повзунків і може бути скоригований за допомогою + *Введення*.

- Переміщайте повзунок вліво або вправо, доки Індикатор варильної поверхні не покаже потрібний час.

Приклад:

59 хв = 0:59 год,

80 хв = 1:20 год

Налаштування таймера

- Натисніть  Таймер.

Індикатор варильної поверхні загоряється яскравим світлом.  Таймер загоряється яскравим світлом і блимає. Інші кнопки та індикатори свіяться тьмяно.

- Установіть потрібну тривалість.

Таймер запускається, коли ви натискаєте кнопку  Таймер або чекаєте 5 сек.

За 10 сек до закінчення часу  Таймер починає блимати.

Зміна налаштувань таймера

- Натисніть  Таймер.

Індикатор варильної поверхні загоряється яскравим світлом.  Таймер загоряється яскравим світлом і блимає. Інші кнопки та індикатори свіяться тьмяно.

- Установіть потрібну тривалість.

Керування

Таймер запускається, коли ви натискаєте кнопку  *Таймер* або чекаєте 5 сек.

Скасування таймера

- Натисніть  *Таймер*, доки Індикатор варильної поверхні не перестане показувати встановлений час.

або

- Встановіть таймер на значення *0:00*.

Налаштування тривалості приготування

Після досягнення максимального часу роботи конфорка вимикається незалежно від встановленої тривалості.

- Для потрібної конфорки має бути встановлено рівень потужності.
- Час, що минув, не вимірюється.

- Коротко (< 1,5 сек) натисніть  *Тривалість* поруч з відповідним Індикатор конфорки.

Індикатор варильної поверхні загоряється яскравим світлом і блимає  *Тривалість*. Інші кнопки та індикатори світяться тьмяно.

- Установіть потрібну тривалість.

Якщо натиснути кнопку  *Тривалість* або зачекати 5 сек, почнеться відлік часу.

Тривалість процесу приготування зменшується, а  *Тривалість* світиться статично.

За 10 сек до закінчення встановленого часу починає блимати відповідний  *Тривалість*.

Зміна тривалості процесу приготування

- Коротко (< 1,5 сек) натисніть кнопку  *Тривалість* потрібної конфорки.

Індикатор варильної поверхні загоряється яскравим світлом, а  *Тривалість* починає блимати. Інші кнопки та індикатори світяться тьмяно.

- Установіть потрібну тривалість.

Якщо натиснути кнопку  *Тривалість* або зачекати 5 сек, почнеться відлік часу.

Тривалість процесу приготування зменшується, а  *Тривалість* світиться статично.

Скасування тривалості процесу приготування

- Натисніть  *Тривалість* на потрібній конфорці, доки Індикатор варильної поверхні не покаже *0:00*.

або

- Натисніть  *Тривалість* на потрібній конфорці.

Індикатор варильної поверхні загоряється яскравим світлом; інші кнопки та індикатори світяться тьмяно.

- Натисніть  на повзунку.

Встановіть тривалість подальших процесів приготування

- Щоб встановити тривалість подальших процесів приготування, виконайте інструкції в пункті «Налаштування тривалості процесу приготування» розділу «Експлуатація».

Якщо встановлено тривалість подальших процесів приготування, відображається час, що залишився до завершення роботи обраної конфорки.

Відображення тривалості процесу приготування

- Щоб відобразити час, що залишився, на задньому плані, натисніть кнопку Індикатор конфорки потрібної конфорки.

Для потрібної конфорки відображається **заокруглене** значення часу, що залишився.

Запуск вимірювання часу з моменту початку приготування

- Для потрібної конфорки має бути встановлено рівень потужності.
 - Для конфорки не може бути встановлено тривалість приготування.

- Натисніть і утримуйте (> 1,5 сек)  *Тривалість* поруч з відповідним Індикатор конфорки.

Індикатор варильної поверхні відображає час, що минув з початку приготування.

Вимірювання часу, що минув після завершення процесу приготування

- Натисніть  *Тривалість* на потрібній конфорці, доки Індикатор варильної поверхні не покаже 0:00.

Запуск вимірювання часу з моменту початку подальших процесів приготування

- Щоб налаштувати час, що минув, для подальших процесів приготування, виконайте інструкції в пункті «Запуск вимірювання часу з моменту початку приготування» розділу «Експлуатація».

Якщо час, що минув, відображається для інших процесів приготування, показується значення часу, що минув, для обраної конфорки.

Відображення часу з моменту початку процесу приготування

- Щоб відобразити часу з моменту початку процесу на задньому плані, натисніть Індикатор конфорки потрібної конфорки.

Індикатор варильної поверхні відображає час з моменту початку приготування на обраній конфорці.

Одночасне використання функції з відліком часу

Індикатор варильної поверхні завжди відображає останню обрану функцію з відліком часу.

- Щоб відобразити таймер на задньому плані, натисніть  *Таймер*.

Індикатор варильної поверхні відображає час таймера.

- Для відображення тривалості приготування або часу з моменту початку процесу натисніть  *Тривалість* відповідної конфорки.

Значення тривалості приготування або часу з моменту початку процесу відображає Індикатор варильної поверхні.

Блокування ввімкнення

Активація блокування ввімкнення

Усі кнопки блокуються. Встановлений таймер продовжує працювати.

Керування

- Варильна поверхня залишається увімкненою.
- Усі конфорки вимикаються.

- Натисніть  Таймер і  Stop&Go протягом 6 сек.

Індикатор варильної поверхні відображає зворотний відлік у секундах. Після завершення часу Індикатор варильної поверхні відображає почергово *LOC* і *On*. Активовано блокування ввімкнення.

Якщо за активного блокування ввімкнення натиснути недозволену кнопку, Індикатор варильної поверхні кілька секунд відображає почергово *LOC* і *On*. Лунає звуковий сигнал.

Можна налаштувати прилад так, щоб функція блокування ввімкнення автоматично активувалася через 5 хв після вимкнення варильної поверхні.

Деактивація блокування ввімкнення

- Натисніть  Таймер і  Stop&Go протягом 6 сек.

Індикатор варильної поверхні відображає зворотний відлік у секундах. Після завершення часу Індикатор варильної поверхні відображає почергово *LOC* і *OFF*. Блокування ввімкнення деактивовано.

Блокування кнопок

Активация блокування кнопок

Коли блокування кнопок активовано, можна виконувати лише такі дії:

- Конфорки й зону приготування можна лише вимкнути.
- Встановлений таймер можна змінити.

Принаймні одна конфорка залишається увімкненою.

- Натисніть  Таймер і  Stop&Go протягом 6 сек.

Індикатор варильної поверхні відображає зворотний відлік у секундах. Після завершення часу Індикатор варильної поверхні відображає почергово *LOC* і *On*. Активовано блокування кнопок.

Якщо за активного блокування кнопок натиснути недозволену кнопку, Індикатор варильної поверхні кілька секунд відображає почергово *LOC* і *On*. Лунає звуковий сигнал.

Вимкнення блокування кнопок

- Натисніть  Таймер і  Stop&Go протягом 6 сек.

Індикатор варильної поверхні відображає зворотний відлік у секундах. Після завершення часу Індикатор варильної поверхні відображає почергово *LOC* і *OFF*. Блокування кнопок деактивується.

Відновлення налаштувань

Відновлення налаштувань

Відновлення налаштувань не впливає на посуд *M Sense*.

Варильну поверхню слід увімкнути впродовж 10 сек після вимкнення.

- Повторно увімкніть варильну поверхню.
- Одразу після ввімкнення натисніть один з індикаторів Індикатори конфорок, що блимає.

Усі налаштування відновлюються.

Скасування відновлення налаштувань

- Повторно увімкніть варильну поверхню.
- Одразу після ввімкнення натисніть один з індикаторів Індикатори конфорок, що **НЕ** блимає.

Використовується нове налаштування; решта налаштувань скасовується.

Активация та деактивация функції підтримання в теплому стані

Завдяки спеціальній функції збереження тепла, їжу, яка охолола, не можна розігрівати.

- Торкніться кнопки/дисплея Індикатор конфорок потрібної конфорки.
Кнопка/дисплей Індикатор конфорок яскраво загоряється. Інші кнопки/дисплеї світяться тьмяно.
- Натисніть кнопку Підтримання в теплому стані .

Відповідна кнопка/дисплей Індикатор конфорок показує наступне: *h*.

Дані про варильну поверхню

Індикація моделі/серійного номера

На варильній поверхні на має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку  *Ввімк./Вимк.* протягом приблизно 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає *P*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- *9* і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- *Ї* і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натискайте + *Введення* або Повзунок кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: *903*
- Натисніть  *Таймер*.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: *Ї01*
- Натисніть  *Таймер*.

На Індикатор варильної поверхні поспідовно з'являються цифри, розділені тире.

Приклад: *1234* (модель КМ 1234) – *123456789* (серійний номер)

Індикація версії програмного забезпечення

На варильній поверхні на має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку  *Ввімк./Вимк.* протягом приблизно 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає *P*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- *9* і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- *Ї* і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

Керування

- Натискайте + *Введення* або Повзунок кілька разів, доки Індикатор конфорки не покаже наступне: 902
- Натисніть  Таймер.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: C01
- Натисніть  Таймер.

Індикатор варильної поверхні відображає 3 цифри:

Приклад: 1.23 = версія програмного забезпечення 1.23.

Увімкнення/вимкнення режиму презентації

На варильній поверхні не має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку  *Вімк./Вимк.* протягом приблизно 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає P.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- 9 і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- C і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натискайте + *Введення* або Повзунок кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: 910
- Натисніть  Таймер.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: C01
- Натисніть  Таймер.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: C01
- Натисніть  Таймер.

На Індикатор варильної поверхні протягом декількох сек блимає:

- по чергово dE і On (режим презентації увімкнено) або
- по чергово dE і Off (режим презентації вимкнено)

Діапазони потужності варильної поверхні

На заводі-виробнику варильну поверхню запрограмовано на 9 рівнів потужності з проміжними рівнями. Щоб встановити ціле число рівнів потужності, ви можете вимкнути проміжні рівні через налаштування.

	Рекомендований посуд ¹	Діапазон потужності ² заводське налаштування 9 рівнів з проміжними рівнями	9 рівнів без проміжних
Розтоплення масла	Каструля	1,0–1,5	1–2
Розтоплення шоколаду			
Розчинення желатину			
Підтримання в теплому стані страв, які швидко застигають			
Нагрівання невеликих кількостей рідини			
Розпарювання рису			
Розморожування блоку заморожених овочів			
Приготування молочної каші			
Нагрівання рідких або напівтвердих страв			
Приготування фруктів на парі			
Доведення картоплі до готовності		3,5–5,5	4–6
Розтоплення сала	Сковорода		
Приготування млинців, омлетів, яєчні без скоринки тощо	Сковорода із сендвічним та антипригарним покриттям	5,0–6,0	5–6
Тушкування риби			
Тушкування овочів	Каструля	4,5–6,5	5–7
Розпарювання макаронних виробів та бобових			
Збивання соусів і кремів, наприклад винної піни або голландського соусу			
Розморожування та підігрівання заморожених продуктів	Див. інструкцію виробника		
Делікатне обсмажування (наприклад, цілої риби)	Сковорода із сендвічним та антипригарним покриттям	6,0–6,5	6
Делікатне обсмажування (наприклад, приготування фрикадельок, курячої грудки)			
Обсмажування (наприклад, приготування рибного філе, шніцеля, яєчні)		6,0–7,0	6–7
Інтенсивне/сильне обсмажування (наприклад, стейк, невелика кількість м'яса, смажена картопля, деруни)		7,0–8,5	7–8
Смаження (наприклад, картопля фрі)	Каструля з високим бортиком	8,5–9,0	9
Підсмажування великої кількості м'яса	Каструля з високим бортиком або сковорода		

Діапазони потужності варильної поверхні

	Рекомендований посуд ¹	Діапазон потужності ²	
		заводське налаштування 9 рівнів з проміжними рівнями	9 рівнів без проміжних
Доведення води до кипіння	Каструля	Функція Booster	Функція Booster

¹ За можливості готуйте лише в закритих каструлях або сковородах. Таким чином можна уникнути зайвої втрати тепла під час приготування.

² Наведені в таблицях значення є орієнтовними. Залежно від розміру та матеріалу посуду можливі відхилення від зазначеної потужності індукційної котушки. Тому можливо, що для вашого посуду рівні потужності будуть дещо відрізнятися. Протягом практичного застосування ви зможете визначте власні оптимальні налаштування для свого посуду. Для нового посуду, властивості якого вам ще невідомі, налаштовуйте потужність на рівень нижче, ніж рекомендовано.

Дані для дослідних організацій

Страви для проведення перевірки згідно з EN 60350-2

Страва для перевірки	Ø Дно посуду (мм)	Кришка	Діапазон потужності	
			Попереднє нагрівання	Приготування
Розігрівання олії	150	ні	—	1,0–1,5
Млинці	180 (сендвіч-дно)	ні	9,0	5,0–6,0
Смаження картоплі фрі глибокої заморозки	180 мм (маслянка)	ні	9,0	9,0
Підтримання в теплому стані сочевичного рагу	150 (сендвіч-дно)	так (під час підтримання в теплому стані)	7,0	Підтримання в теплому стані

Принцип роботи індукційної варильної поверхні

Під індукційною конфоркою знаходиться індукційна котушка. Ця котушка починає генерувати магнітне поле, яке впливає безпосередньо на днище посуду й нагріває його. Конфорка нагрівається лише за рахунок тепла, яке віддає днище посуду.

Індукція виникає лише за умови використання посуду із днищем, що намагнічується. Варильна поверхня автоматично розпізнає розмір посуду.

Шуми

Під час роботи індукційних конфорок можлива поява перелічених нижче звуків у кухонному посуді, залежно від матеріалу й обробки його днища:

Гудіння за високої потужності. Гудіння буде слабшим або зникне, якщо знизити рівень потужності.

Потріскування при використанні посуду, дно якого виготовлене з різних матеріалів (наприклад, багатошарове сендвіч-дно).

Свист, якщо одночасно працюють зв'язані конфорки й на них знаходиться посуд із дном, виготовленим з різних матеріалів (наприклад, багатошарове сендвіч-дно).

Клацання під час електронного перемикання, особливо під час роботи на низькій потужності.

Дзигжання після ввімкнення охолоджувального вентилятора. Він вмикається для захисту електроніки у разі інтенсивного використання варильної поверхні. Охолоджувальний вентилятор може працювати і після вимкнення варильної поверхні.

Посуд

Відповідний посуд

- Нержавіюча сталь і дно з матеріалу, який намагнічується
- емальована сталь
- Чавун

Товщина днища посуду може впливати на рівномірність результату приготування (наприклад, при приготуванні оладок). Днище посуду має розподіляти тепло рівномірно. Добре підійде посуд із дном із багатошарового матеріалу (дно із сендвіч-конструкцією або днище капселя).

Невідповідний посуд

- Нержавіюча сталь і дно з матеріалу, який не намагнічується
- Алюміній або мідь
- Скло, кераміка або фаянс

Перевірка посуду


Якщо ви не впевнені, чи ваш посуд підходить для індукційної плити, потримайте магніт біля днища посуду. Якщо магніт буде прилипати, значить посуд підходить.

Поради щодо посуду

- Ставте посуд на відповідну конфорку/в зону приготування якомога ближче до центру.
- Для оптимального використання конфорки обирайте посуд відповідного діаметру. Занадто малі каструлі не розпізнаються.
- Використовуйте каструлі та сковороди із гладким днищем. Шорстке днище каструль і сковорідок може подряпати склокерамічну поверхню.

Корисні поради

- На з'єднаних конфорках рекомендовано використовувати посуд, який покриває більшу частину конфорки (наприклад, сковороду для смаження).
- Пересуваючи посуд, піднімайте його. Так ви уникнете пошкоджень і подряпин. Подряпини, що з'являються під час пересування посуду вперед-назад, не перешкоджають роботі варильної поверхні. Такі подряпини є нормальним результатом використання та не є підставою для подання скарг.
- Під час купівлі зверніть увагу, що для сковорідок і каструль часто вказується максимальний, тобто верхній, діаметр. Однак важливе значення має діаметр днища (як правило, менший).



- За можливості використовуйте сковороди з максимально прямими стінками. Якщо сковорода має скошені стінки, нагрів відбувається також біля її країв. У такому випадку край каструлі може змінити колір або може зійти верхній шар.

Налаштування параметрів

Активация заданих налаштувань

На варильній поверхні на має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку ① *Ввімк./Вимк.* протягом прибіл. 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає *P*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- *9* і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- *£* і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натисніть **II ▶ Stop&Go**.

Індикатор варильної поверхні відображає *P£*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- *P* і число вказують на обраний параметр.
- *£* і число вказують на заданий код обраного параметра.

Налаштування параметрів

Задані налаштування мають бути активовані.

- Натискайте **+ Введення** або **Повзунк** кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже потрібний номер параметра.
- Натисніть **⏏ Таймер**.

£ спереду ліворуч від Індикатор конфорки загоряється яскравим світлом. Спереду праворуч від Індикатор конфорки відображається поточний код.

Налаштування коду

Має бути встановлено параметр.

- Натисніть **+ Введення** кілька разів, доки Індикатор конфорки не покаже потрібний номер коду.
- Натисніть **⏏ Таймер**.

Налаштування зберігається. Тепер ви можете закрити налаштування або налаштувати інші параметри.

Завершення налаштувань

Незбережені зміни не застосовуються.

- Натисніть ① *Ввімк./Вимк..*

Налаштування параметрів

Параметр ¹		Код	Налаштування ²
P01	Підключення до бездротової мережі Wi-Fi	C00	неактивно або вимкнено
		C01	активно без налаштування
		C02	активно й налаштовано (недоступно для вибору; показує, чи успішно встановлено з'єднання)
		C03	Початок з'єднання через Bluetooth
		C04	Відновлення стандартних налаштувань мережі WLAN (C01)
		C05	Перезапуск модуль радіозв'язку
P03	Діапазон потужності варильної поверхні	C00	9 рівнів потужності із проміжними рівнями + функція Booster
		C01	9 рівнів потужності без проміжних рівнів + функція Booster
P04	Сигнал підтвердження після кожного натискання кнопки	C00	вимкн ³
		C01	тихий
		C02	середньої гучності
		C03	гучний
P05	Сигнал функцій з відліком часу	C00	вимкн
		C01	тихий
		C02	середньої гучності
		C03	гучний
		C04	дуже гучний
P06	Сигнал сповіщення та помилки	C00	вимкн (тільки для сповіщень)
		C01	тихий (мінімальна гучність для помилок)
		C02	середньої гучності
		C03	гучний
P07	Максимальний час роботи	C00	Рівень безпеки 0
		C01	Рівень безпеки 1
		C02	Рівень безпеки 2

Налаштування параметрів

Параметр ¹		Код	Налаштування ²
P08	Блокування ввімкнення	C00	Тільки ручна активація блокування ввімкнення
		C01	Автоматична активація блокування ввімкнення
P09	Швидкість реакції кнопок	C00	швидко
		C01	нормальна
		C02	повільно
P10	Швидкість спрацьовування кнопки Повзунок	C00	швидко
		C01	нормально
		C02	повільно
P11	Постійне розпізнавання посуду	C00	Постійне розпізнавання посуду вимкн
		C01	Постійне розпізнавання посуду увімкн
P12	Температура в режимі підтримання в теплом стані	C00	65–75 °C
		C01	50–55 °C
		C02	80–90 °C
P15	Контрастність підсвічування кнопок	C00	10%
		C01	20%
		C02	40%
P16	Скидання налаштувань	C00	Нічого не скидати
		C01	Скидання всіх налаштувань
		C02	Скидання з'єднання з бездротовою локальною мережею
P17	Заводське налаштування	C00	Не відновлювати заводські налаштування
		C01	Відновити заводські налаштування

Налаштування параметрів

Параметр ¹		Код	Налаштування ²
P21	Система енергоменеджменту Power Management ⁴	C00	Вимкн
		C01	1 000 Вт
		C02	2 000 Вт
		C03	3 000 Вт
		C04	3 680 Вт
		C05	4 000 Вт
		C06	4 500 Вт
		C07	5 000 Вт
		C08	6 000 Вт
		C09	7 000 Вт
P52	Режим презентації	C00	Режим презентації вимкн
		C01	Режим презентації увімкн ⁵

¹ Параметри, відсутні в списку, не використовуються.

² Заводські налаштування показано жирним шрифтом.

³ Сигнал кнопок ① *Ввімк./Вимк.* не вимикається.

⁴ Загальна потужність варильної поверхні може бути зменшена відповідно до вимог місцевого оператора електромереж.
Коди зі значеннями, що перевищують номінальне навантаження варильної поверхні, не відображаються.

⁵ Після увімкнення варильної поверхні Індикатор варильної поверхні на кілька секунд почергово відображає *dE* і *On*.

Індикація моделі/серійного номера

На варильній поверхні на має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку ① *Ввімк./Вимк.* протягом прибіл. 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає *P*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- 9 і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- 7 і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натискайте + *Введення* або Повзунок кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: 903
- Натисніть  *Таймер*.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: 701
- Натисніть  *Таймер*.

На Індикатор варильної поверхні послідовно з'являються цифри, розділені тире.

Приклад: 1234 (модель KM 1234) – 123456789 (серійний номер)

Індикація версії програмного забезпечення

На варильній поверхні на має бути посуду.

- Вимкніть варильну поверхню.
- Натисніть і утримуйте кнопку ① *Ввімк./Вимк.* протягом прибіл. 6 сек. Секунди відраховуються тут: Індикатор варильної поверхні.

Індикатор варильної поверхні відображає *P*.

Індикатори конфорок відображає наступне:

- 9 і число вказують на заданий параметр швидкого вибору
- 7 і число вказують на код параметра швидкого вибору

Засвічуються інші кнопки.

- Натискайте + *Введення* або Повзунок кілька разів, доки Індикатор конфорок не покаже наступне: 902
- Натисніть  *Таймер*.
- Натискайте + *Введення* кілька разів, доки Індикатори конфорок не покаже наступне: 701
- Натисніть  *Таймер*.

Індикатор варильної поверхні відображає 3 цифри:

Приклад: 1.23 = версія програмного забезпечення 1.23.

Заходи безпеки щодо чищення та догляду

 **Небезпека отримання опіків від гарячих поверхонь.**

Після завершення процесу приготування всі частини варильної поверхні можуть бути гарячими.

Вимкніть варильну поверхню.

Перш ніж очищувати варильну поверхню, дайте їй охолонути.

У разі використання невідповідних засобів для чищення або нагрівання на варильній поверхні залишків відповідних засобів для чищення всі поверхні можуть знебарвитися або деформуватися. Зовнішні поверхні схильні до появи подряпин.

Перед очищенням варильної поверхні дайте їй охолонути.

Одразу видаляйте залишки засобів для чищення.

Не використовуйте для чищення абразивні й жорсткі предмети.

Чищення м'яким мийним засобом не очищає від усіх залишків і забруднень. Через нього виникне невидима плівка, яка призводить до зміни кольору склокераміки. Ці зміни кольору не можна усунути.

Регулярно очищуйте поверхні зі склокераміки спеціальним засобом.

► У жодному разі не використовуйте пароструминні очисники для очищення варильної поверхні.

► Не використовуйте для чищення гострі предмети.

Інтервал очищення

- **Перед кожним використанням:**
Очищайте всю варильну поверхню та днище посуду.
- **Після кожного використання:**
Очищайте всю варильну поверхню.
- **Раз на тиждень:**
Щоб запобігти пригоранню залишків чистячих засобів, очищуйте склокерамічну поверхню засобом для склокераміки та нержавіючої сталі від Miele або будь-яким іншим наявним у продажу засобом для склокераміки. Дотримуйтесь інструкцій виробника чистячого засобу.

Очищення склокерамічних поверхонь

Видалення легких забруднень

- Протріть усю склокерамічну поверхню вологою м'якою тканиною, змоченою у розведеному засобі для миття посуду. Дотримуйтесь інструкцій виробника чистячого засобу.

Видалення сильних забруднень

- Усі сильні забруднення видаляйте вологою серветкою, а надто стійкі зіскрібайте скребком для скла.
- Очищуйте склокерамічну поверхню за допомогою чистячого засобу для склокераміки та нержавіючої сталі від Miele або звичайного наявного у продажу засобу для очищення склокераміки. Дотримуйтесь інструкцій виробника чистячого засобу.

Завершення очищення

- Видаліть будь-які залишки мийного засобу вологою тканиною.
- Після кожного очищення витирайте склокерамічну поверхню насухо.

Невідповідні мийні засоби

Щоб уникнути пошкодження зовнішніх поверхонь, не використовуйте під час чищення такі речовини:

- мийні засоби, які містять соду, луги, аміак, кислоту або хлориди
- плямовивідники й засоби для видалення іржі
- абразивні мийні засоби, наприклад, у вигляді порошку або пасти, наждак
- мийні засоби, що містять розчинники

- засоби для чищення посудомийних машин
- спреї для чищення гриля та духових шаф
- абразивні жорсткі щітки
- губки з еластичного пінопласту
- губки

Усунення несправностей

Ви можете самостійно усунути більшість помилок та дефектів. У багатьох ситуаціях так ви заощадите час і гроші, тому що вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей на сайті www.miele.com/service.



Повідомлення на індикаторі/дисплеї

Проблема	Причина і усунення
На Індикатор конфорки блимає U .	На конфорці відсутній посуд. На конфорці стоїть невідповідний посуд. Діаметр днища посуду занадто малий. Відповідний посуд було знято з конфорки. Якщо посуд не поставити або він буде з невідповідного матеріалу, конфорка автоматично вимикається через 3 хв. ■ Поставте відповідний посуд протягом 3 хв. U згасне. Процес приготування починається/продовжується з раніше заданими налаштуваннями. ■ Якщо ви використовуєте інший посуд та/або продукти, відрегулюйте налаштування.
Після увімкнення варильної поверхні або натискання кнопки Індикатор варильної поверхні на кілька секунд відображає по чергово LOC і On .	Активовано блокування увімкнення. ■ Деактивуйте блокування увімкнення. Активовано блокування кнопок. ■ Вимкніть блокування кнопок.
Після увімкнення варильної поверхні Індикатор варильної поверхні на короткий час відображає по чергово dE і On . Конфорки не нагріваються.	Варильна поверхня перебуває в режимі презентації. ■ Вимкніть режим презентації.
На Індикатор варильної поверхні блимає E , і варильна поверхня автоматично вимикається.	Одна або кілька кнопок залишаються натиснутими, наприклад через дотик пальців, википання їжі або знаходження на поверхні предметів. ■ Видаліть забруднення або приберіть предмети.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
На Індикатор варильної поверхні поперемінно блимає <i>Err</i> і 044.	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби.
На Індикатор варильної поверхні почергово блимає <i>Err</i> і 710, 711, 712 або 713.	Варильну поверхню неправильно підключено. ■ Від'єднайте варильну поверхню від електромережі. ■ Зверніться в сервісну службу. Варильну поверхню потрібно підключати згідно зі схемою підключення.
Індикатор варильної поверхні почергово відображає <i>Err</i> і 726, 727, 728 або 729.	Вентилятор пошкоджений або несправний. ■ Перевірте, чи вентилятор не заблоковано стороннім предметом. ■ Заберіть сторонній предмет ■ Якщо Індикатор варильної поверхні знову покаже повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби.
Індикатор варильної поверхні показує сповіщення, відсутнє в цій таблиці.	Виникли несправності в системі електронного управління. ■ Від'єднайте варильну поверхню від мережі електроживлення приблизно на 1 хв. ■ Якщо після відновлення електропостачання проблема не зникне, зверніться в сервісну службу.

Дивна робота

Проблема	Причина і усунення
Рівень потужності 9 автоматично зменшується, якщо на з'єднаній конфорці також встановлений рівень потужності 9.	У разі одночасної роботи на рівні потужності 9 можлива сумарна потужність перевищується. ■ Використовуйте іншу конфорку.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
Одна конфорка або вся варильна поверхня автоматично вимикаються.	Час роботи приладу був занадто довгим. ■ Увімкніть варильну поверхню або конфорку.
	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до сервісної служби.
Конфорка працює при встановленому рівні потужності не так, як зазвичай.	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до сервісної служби.
	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до сервісної служби.
Функція Booster автоматично вимкнулася завчасно.	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до сервісної служби.
	Спрацював захист від перегріву. ■ Зачекайте, доки варильна поверхня не охолоне. ■ Усуньте причини перегріву. ■ Перевірте роботу варильної поверхні. ■ Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до сервісної служби.

Незадовільні результати роботи

Проблема	Причина і усунення
При включеній автоматичній закипанні їжі, що готується у посуді, не доводиться до кипіння.	Готується велика порція продуктів. ■ Готуйте на вищому рівні потужності і вимикайте потім вручну.
	Кухонний посуд погано проводить тепло. ■ Використовуйте інший посуд, що краще проводить тепло.

Загальні проблеми або технічні несправності

Проблема	Причина і усунення
Варильна поверхня або конфорки не вмикаються.	Варильна поверхня не підключена до електроживлення. ■ Перевірте, чи не спрацював запобіжник на електрощитку. Зверніться до спеціаліста-електрика або в сервісну службу Miele (мінімальні параметри запобіжника наведено на заводській табличці). За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Від'єднайте варильну поверхню прибіл. на 1 хвилину від електромережі. Для цього — вимкніть наявний запобіжник, або повністю викрутіть запобіжник із топкими вставками, або — вимкніть ПЗВ (автоматичний пристрій захисного відключення). ■ Якщо після повторного ввімкнення, укручування запобіжника або ввімкнення ПЗВ несправність варильну поверхню не вдається усунути, зверніться до спеціаліста-електрика або в сервісну службу.
Під час роботи нової варильної поверхні утворюється запах і чад.	Металеві деталі покриті спеціальним захисним засобом. Коли варильна поверхня вводиться в експлуатацію вперше, утворюється запах і чад. Запах також виникає під час нагрівання індукційної котушки в перші години експлуатації поверхні. При кожному наступному ввімкненні приладу запах зменшується та зрештою повністю зникає. Утворення запаху і можлива поява чаду не свідчить про несправність приладу або неправильне його підключення та не завдають шкоди здоров'ю.
Після вимкнення варильної поверхні чути шум роботи.	Вентилятор працює, доки прилад не охолоне, а потім вимикається автоматично.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
Різні проблеми з налаштуваннями, наприклад, проблеми з мережею	Зміни налаштувань можуть призвести до конфліктів між ними. Коливання сигналу WLAN можуть призвести до конфліктів налаштування.
	Якщо ви скинете налаштування до заводських, поточні налаштування буде скасовано. Запишіть поточні налаштування, щоб можна було їх відновити.
	■ Скиньте налаштування до заводських. Ви можете скинути всі налаштування або тільки окремі, наприклад налаштування Wi-Fi.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей, а також запасні частини Miele на сайті www.miele.com/service.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити через Інтернет за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Обидві характеристики можна знайти на заводській табличці.

Типова табличка

Приклейте тут типову табличку приладу. Стежте за тим, щоб модель приладу відповідала даним на звороті цієї інструкції.

Гарантійний термін

Гарантійний термін складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення! Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або небального транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;

- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, zalивання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, сльодяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частини устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

MIELE

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8482 FR, KM 8482 FL, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Сервісна служба

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)
М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.
до _____ 20__ р.
до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)
М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)

Технічні дані

Діапазон частот модуля бездротової локальної мережі	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Потужність передавача модуля бездротової локальної мережі	≤ 100 mW
Споживана потужність у вимкненому стані	≤ 0,5 W
Енергоспоживання в мережевому режимі очікування	≤ 2 W
Час до автоматичного переходу у вимкнений стан	10 Min.
Час до автоматичного переходу в мережевий режим очікування	10 Min.

Паспорти продукту

Технічні паспорти виробів для моделей, описаних у цих інструкціях з експлуатації та монтажу, додаються нижче.

Інформація щодо побутових електричних варильних поверхонь

згідно з постановою (ЄС) № 66/2014

MIELE	
Модель/опис приладу	KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX
Тип варильної панелі	вбудований
Кількість конфорок та/або зон для приготування	4
У круглих конфорках: діаметр зовнішньої поверхні/конфорки У некруглих конфорках або зонах приготування: довжина/ширина зовнішньої поверхні/конфорки L/W	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 120–190 mm 3. = 230 x 390 mm
Витрати енергії на кожну конфорку або зону на кг (EC _{electric cooking})	1. = 172,4 Wh/kg 2. = 171,7 Wh/kg 3. = 176,9 Wh/kg
Витрати енергії варильною поверхнею на кг (EC _{electric hob})	173,7 Wh/kg
- контур подвійного ланцюга / на передній панелі ліворуч / Індукція	
- контур подвійного ланцюга / задній лівий / Індукція	
- Місток PowerFlex / правий / Індукція	

Технічні характеристики

Інформація щодо побутових електричних варильних поверхонь

згідно з постановою (ЄС) № 66/2014

MIELE	
Модель/опис приладу	KM 8482 FR, KM 8482 FL
Тип варильної панелі	вбудований
Кількість конфорок та/або зон для приготування	4
У круглих конфорках: діаметр зовнішньої поверхні/конфорки У некруглих конфорках або зонах приготування: довжина/ширина зовнішньої поверхні/конфорки L/W	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 140–220 mm 3. = 230 x 460 mm
Витрати енергії на кожну конфорку або зону на кг (EC _{electric cooking})	1. = 172,7 Wh/kg 2. = 173,6 Wh/kg 3. = 176,8 Wh/kg 4. = 171,6 Wh/kg
Витрати енергії варильною поверхнею на кг (EC _{electric hob})	173,7 Wh/kg
- контур подвійного ланцюга / на передній панелі ліворуч / Індукція	
- контур подвійного ланцюга / позаду в центрі / Індукція	
- Зона приготування PowerFlex XL / правий / Індукція	

Інформація щодо побутових електричних варильних поверхонь

згідно з постановою (ЄС) № 66/2014

Технічні характеристики

MIELE	
Модель/опис приладу	КМ 8483 FX, КМ 8483 FX Glas
Тип варильної панелі	вбудований
Кількість конфорок та/або зон для приготування	4
У круглих конфорках: діаметр зовнішньої поверхні/конфорки У некруглих конфорках або зонах приготування: довжина/ширина зовнішньої поверхні/конфорки L/W	1. = Ø 100–160 mm 2. = Ø 140–220 mm 3. = 230 x 390 mm
Витрати енергії на кожну конфорку або зону на кг (EC _{electric cooking})	1. = 172,7 Wh/kg 2. = 173,1 Wh/kg 3. = 177,9 Wh/kg
Витрати енергії варильною поверхнею на кг (EC _{electric hob})	174,6 Wh/kg
- контур подвійного ланцюга / на передній панелі ліворуч / Індукція	
- контур подвійного ланцюга / позаду в центрі / Індукція	
- Місток PowerFlex / правий / Індукція	

Технічний регламент

Ця компанія Miele підтверджує, що ця склокерамічна індукційна варильна поверхня відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст відповідності приладу європейським технічним регламентами можна знайти за посиланням:

- Продукти, Завантажити, за адресою www.miele.ua
- Запит сервісу, інформації, інструкції з експлуатації можна подати, зайшовши на онлайн посилання <https://www.miele.ua/uk/domestic/customer-information-385.htm>, вказавши модель продукту або серійний номер.

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

№ _____

Виконавець
(наименовання підприємства, організації, юридична адреса)

Вилучено
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

М. П.

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

№ _____

Виконавець
(наименовання підприємства, організації, юридична адреса)

Вилучено
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ 32709997

Код згідно з ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

КМ 8000

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
М. П.

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

(наименовання підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ 32709997

Код згідно з ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

КМ 8000

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
М. П.

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

(наименовання підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

--	--

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Імперіал-Верке оХГ, Міле-Штраße, 1, 32257 Бюнде, Німеччина
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 32257 Bünde, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

01033 Київ, Україна

вул. Короленківська, буд. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



KM 8462 FR, KM 8462 FL, KM 8463 FX, KM 8482 FR,
KM 8482 FL, KM 8483 FX, KM 8483 FX Glas