

## Istruzioni d'uso Macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione

ExpertLine  
PWD 8682  
PWD 8692

---

Leggere **attentamente** le istruzioni d'uso prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in servizio della macchina. Si evitano così danni alla macchina e rischi per sé e altre persone.

it-IT



<b>Alcune indicazioni sulle istruzioni d'uso</b> .....	<b>7</b>
Simboli applicati .....	7
In rilievo nel testo .....	8
Definizione di termini .....	8
<b>Descrizione apparecchio</b> .....	<b>9</b>
Struttura Macchina per il lavaggio con sportello in acciaio .....	9
Struttura Macchina per il lavaggio con sportello in vetro .....	10
Pannello comandi .....	11
Tasti sul pannello comandi .....	12
<b>Destinazione d'uso</b> .....	<b>13</b>
Descrizione generale .....	13
Funzionamento .....	13
Beneficio medico .....	13
Scopo di impiego .....	13
Gruppo di utenti previsto .....	14
Limiti applicativi .....	14
Uso improprio .....	15
<b>Profili utente</b> .....	<b>16</b>
Personale addetto all'uso della macchina nella prassi quotidiana .....	16
Amministrazione .....	16
<b>Indicazioni per la sicurezza e avvertenze</b> .....	<b>17</b>
Simboli macchina .....	21
<b>Uso</b> .....	<b>23</b>
Funzionamento tramite pannello comandi .....	23
Immagini del display .....	23
Accensione .....	24
Spegnimento .....	25
Standby/Off .....	25
Display touch .....	25
Selezionare la lingua .....	27
Segnalazioni di sistema <b>i</b> .....	28
Segnalazioni di guasto <b>!</b> .....	28
Tasto Guida .....	28
Connessione in rete (  o L) .....	29
<b>Apertura/Chiusura sportello</b> .....	<b>30</b>
Chiusura comfort dello sportello .....	30
Aprire lo sportello .....	30
Chiudere lo sportello .....	30
Aprire lo sportello mediante lo sblocco di emergenza .....	31
<b>Durezza acqua</b> .....	<b>32</b>
Addolcimento dell'acqua .....	32
Impostare la durezza dell'acqua .....	32
Sale di rigenerazione .....	35
Aggiungere il sale di rigenerazione .....	35
Indicazione della mancanza di sale .....	38
Annullare il blocco macchina per mancanza di sale .....	39
<b>Supporto di carico</b> .....	<b>40</b>
Carrelli, cesti, moduli e inserti .....	40
Cestelli superiori regolabili in altezza .....	41

# Indice

---

Misurazione pressione di lavaggio .....	43
<b>Tecnica d'impiego .....</b>	<b>44</b>
Disporre il carico.....	44
Preparare il carico.....	45
Controlli prima dell'avvio del programma .....	46
Dopo il trattamento.....	47
Ricontaminazione .....	47
Test sulla presenza di proteine .....	47
Strumenti OP .....	48
Zoccoli OP.....	49
Oftalmologia.....	50
Odontoiatria (Dental).....	52
Strumenti di anestesia (AN) .....	53
Strumenti di otorinolaringoiatria .....	54
Ginecologia .....	55
Biberon.....	56
<b>Tecnologia dei processi chimici .....</b>	<b>57</b>
<b>Aggiungere e dosare prodotti chimici.....</b>	<b>60</b>
Prodotti chimici .....	60
Detersivi .....	60
Neutralizzante .....	61
Additivo per il risciacquo finale.....	61
Disinfettante chimico.....	61
Detergenti per strumenti .....	62
Sistemi di dosaggio.....	62
Codifica dei colori dei tubicini di aspirazione .....	62
Moduli DOS .....	63
Cambiare tanica.....	64
Additivo per il risciacquo finale.....	66
Impostare la concentrazione di dosaggio .....	68
<b>Funzionamento .....</b>	<b>69</b>
Selezionare un programma .....	69
Informazioni sul programma .....	69
Avviare un programma.....	70
Selezionare e deselezionare le funzioni supplementari .....	70
Avviare subito un programma .....	70
Avviare il programma con il timer .....	71
Indicazione svolgimento programma.....	72
Fine programma.....	73
Confermare la fine del programma.....	73
Visualizzare le informazioni programma .....	73
Controllo del ciclo.....	74
Interruzione programma .....	75
Interruzione a causa di un guasto.....	75
 <b>Funzioni macchina.....</b>	<b>77</b>
Struttura menù.....	77
Intervallo filtri .....	78
Canali di dosaggio .....	79
Riempire il circuito di dosaggio.....	79
Risciacquare i canali di dosaggio.....	80

AutoClose .....	81
Documentazione .....	82
 <b>Impostazioni</b> .....	<b>83</b>
Struttura menù.....	83
Luminosità display.....	84
Volume .....	84
Melodia di benvenuto .....	85
Illuminazione .....	86
<b>Tracciabilità di processo (documentazione)</b> .....	<b>87</b>
Registrare i dati di processo .....	87
Moduli di comunicazione .....	88
<b>Manutenzione periodica</b> .....	<b>89</b>
Manutenzione .....	89
Controlli di routine.....	90
Pulire i filtri della vasca di lavaggio.....	90
Controllare e pulire i bracci irroratori .....	92
Pulire la macchina speciale per il lavaggio.....	94
Controllare i supporti di carico .....	95
Sostituzione filtro .....	96
Sostituire il filtro HEPA .....	96
Convalida del procedimento .....	97
<b>Guida guasti</b> .....	<b>100</b>
Guasti tecnici e comportamenti inaspettati.....	100
Interventi di manutenzione e controlli.....	101
Dosaggio / Sistemi di dosaggio.....	101
Mancanza di sale / Addolcitore.....	102
Filtri.....	103
Interruzione con numero di errore .....	104
Sportello .....	105
Pulizia insufficiente e corrosione.....	106
Controllo del braccio irroratore / Conducibilità / Pressione di lavaggio.....	108
Rumori.....	109
<b>Risolvere piccole anomalie</b> .....	<b>110</b>
Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno.....	110
Pulire i filtri dell'afflusso acqua.....	111
<b>Assistenza tecnica</b> .....	<b>112</b>
Avvisare il servizio di assistenza tecnica .....	112
Segnalazioni di casi difficili .....	112
<b>Posizionamento</b> .....	<b>113</b>
Installazione e registrazione.....	113
Supporto tubo.....	115
Coperchio .....	115
Inserimento sotto un piano di lavoro .....	116
Compatibilità elettromagnetica (EMC).....	117
<b>Allacciamento elettrico</b> .....	<b>118</b>
Allacciare la messa a terra.....	118
Allacciamento elettrico per la Svizzera .....	118
<b>Allacciamento idrico</b> .....	<b>119</b>
Allacciamento afflusso idrico.....	119

# Indice

---

Allacciamento scarico idrico .....	121
<b>Test di qualità e di sicurezza .....</b>	<b>122</b>
<b>Elenco programmi .....</b>	<b>123</b>
Programmi in generale .....	123
Strumenti di anestesia (AN) .....	123
Chirurgia mininvasiva (MIC) .....	123
Oftalmologia.....	123
Strumenti di otorinolaringoiatria .....	124
Ginecologia .....	124
Vetreteria e utensili da laboratorio .....	124
Odontoiatria (Dental) .....	124
Programmi per oggetti specifici .....	125
Programmi supplementari.....	125
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>126</b>
<b>Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente.....</b>	<b>128</b>
Smaltimento dell'imballaggio .....	128

### Simboli applicati

Simbolo	Legenda
	Simbolo di avvertenza, v. "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze"
	Simbolo di obbligo, v. "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze"
	Seguire le istruzioni d'uso
	Simbolo VDE
	EMC simbolo VDE
	Non smaltire gli elettrodomestici con i rifiuti domestici, bensì con i rifiuti speciali, v. "Smaltimento delle vecchie apparecchiature"
CE 0297	Contrassegno CE dell'UE con organismo notificato. La rispettiva dichiarazione di conformità è allegata alla macchina e può essere richiesta al produttore.
	Produttore

## Alcune indicazioni sulle istruzioni d'uso

---

### In rilievo nel testo

#### Avvertenze

⚠ Le avvertenze contengono informazioni importanti per la sicurezza. Mettono in guardia di fronte a possibili danni a persone o cose. Leggere attentamente le avvertenze e osservare le operazioni e le regole di comportamento ivi riportate.

#### Avvisi

Gli avvisi contengono informazioni importanti da rispettare con particolare attenzione.

#### Informazioni aggiuntive e annotazioni generali

Le informazioni aggiuntive e le annotazioni generali sono contraddistinte da un sottile riquadro.

#### Operazioni

A ogni operazione è anteposto un quadrato/riquadro nero.

#### Esempio:

■ Selezionare un'opzione.

#### Display

Le espressioni a display sono contrassegnate da un carattere particolare.

#### Esempio:

Salva.

### Definizione di termini

#### Macchina

In queste istruzioni d'uso la macchina per il lavaggio e la disinfezione viene definita in breve solo macchina.

#### Oggetti da trattare

Il termine "oggetti da trattare" si utilizza in senso generale, se gli oggetti non sono definiti in modo più dettagliato.

#### Supporti di carico

A meno che non vengano nominati più nel dettaglio, tutti i componenti e i dispositivi per la disposizione del carico sono indicati come supporti di carico, p.es. carrelli, cesti, moduli, inserti, ugelli iniettori, ecc.

#### Prodotti chimici

Tutti i prodotti dosati nel corso di un programma vengono generalmente definiti prodotti chimici, come p.es. il detersivo.

#### Liscivia


Il termine liscivia si utilizza per l'acqua o per un mix di acqua e prodotti chimici.

#### Ciclo

I procedimenti di lavaggio e trattamento in macchina vengono definiti con il termine ciclo.

### Struttura

### Macchina per il lavaggio con sportello in acciaio

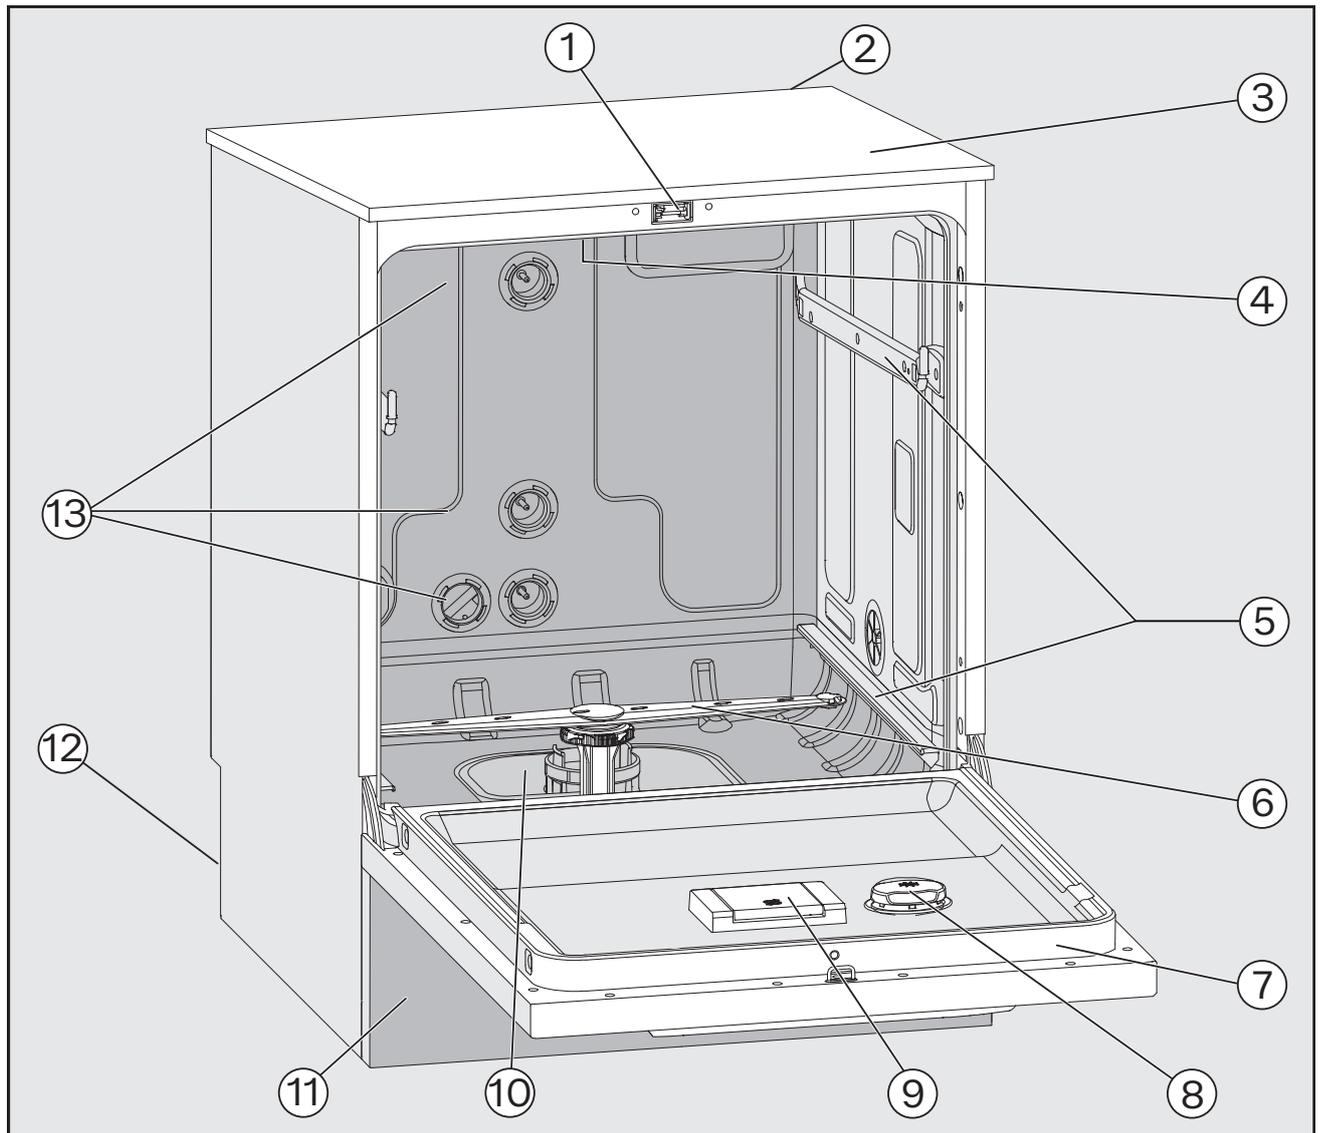


- |  |  |
|--|--|
| ① Chiusura sportello   | ⑧ Contenitore per l'additivo per il risciacquo finale  |
| ② Vano per modulo di comunicazione XKM   | ⑨ Contenitore per il sale di rigenerazione   |
| ③ Accesso misurazione per convalida (lato superiore, anteriore destro, ev. visibile solo a coperchio smontato) | ⑩ Filtro combinato   |
| ④ Braccio irroratore superiore della macchina  | ⑪ Schermo zoccolo; per modelli con asciugatura attiva con sportellino di servizio aggiuntivo |
| ⑤ Guide per cesti e carrelli   | ⑫ Lato posteriore:   |
| ⑥ Braccio irroratore inferiore della macchina  | – Allacciamenti elettrici e idrici   |
| ⑦ Targhetta dati   | – Tubicino/i di aspirazione per contenitori esterni, taniche per prodotti                    |
|  | – Allacciamenti per moduli di dosaggio esterni (moduli DOS)                                  |
|  | ⑬ Allacciamenti idrici per cesti e carrelli  |

## Descrizione apparecchio

### Struttura

### Macchina per il lavaggio con sportello in vetro

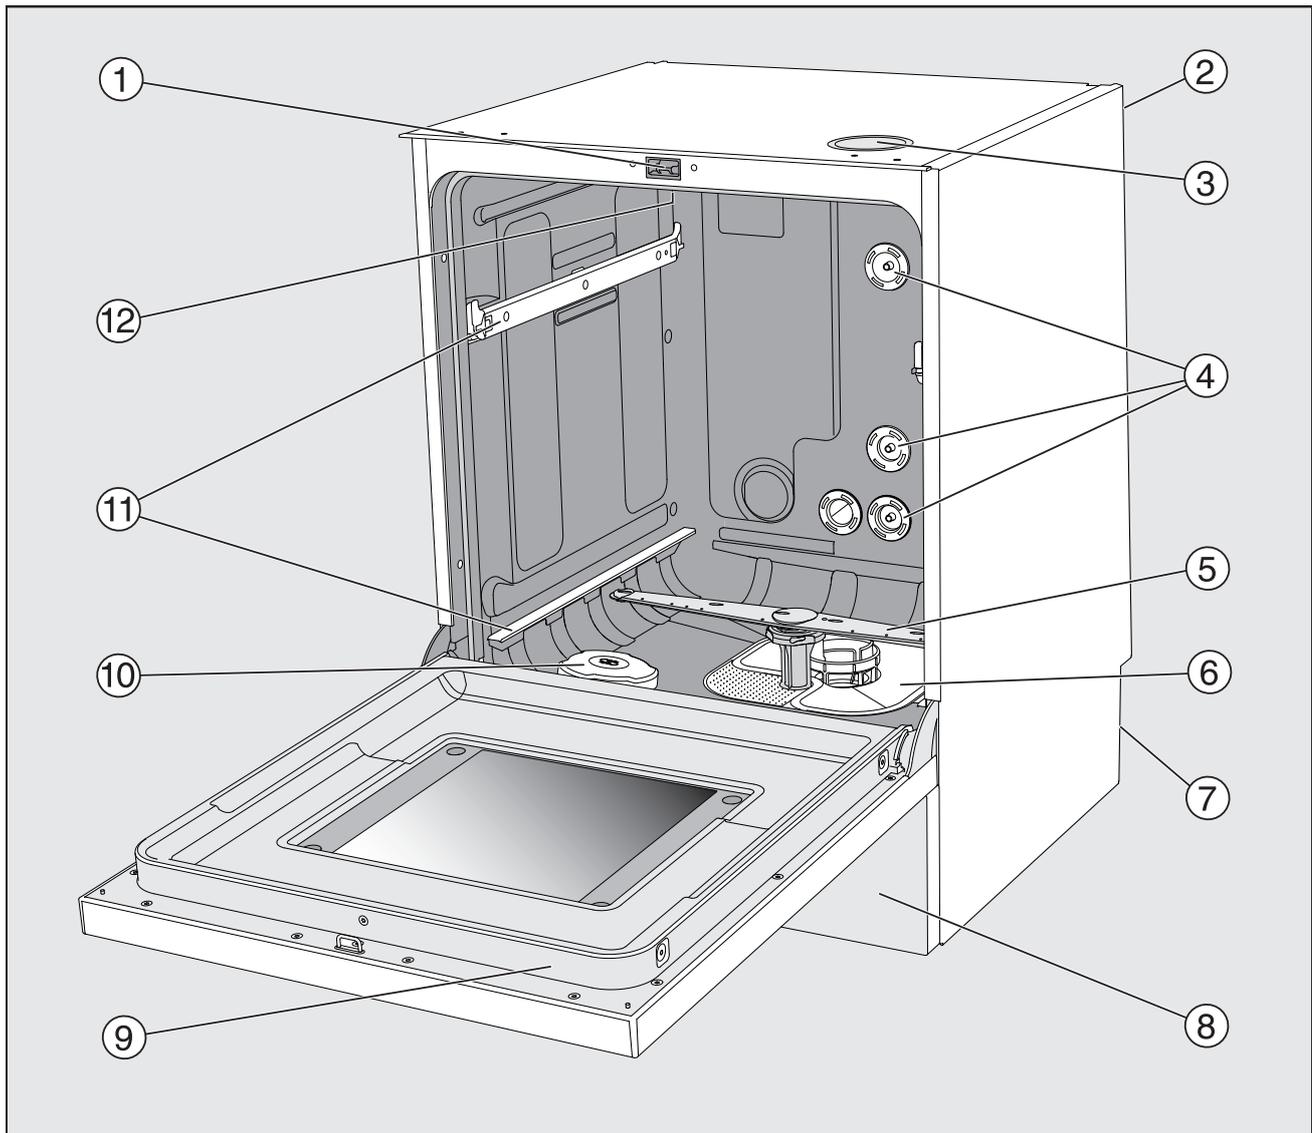

① Chiusura sportello

② Vano per modulo di comunicazione XKM

③ Accesso misurazione per convalida  
(lato superiore, anteriore destro, ev. visibile solo a coperchio smontato)

④ Allacciamenti idrici per cesti e carrelli

⑤ Braccio irroratore inferiore della macchina

⑥ Filtro combinato

⑦ Lato posteriore:

– Allacciamenti elettrici e idrici

– Tubicino/i di aspirazione per contenitori esterni, taniche per prodotti

– Allacciamenti per moduli di dosaggio esterni (moduli DOS)

⑧ Schermo zoccolo; per modelli con asciugatura attiva con sportellino di servizio aggiuntivo


⑨ Targhetta dati

⑩ Contenitore per il sale di rigenerazione

⑪ Guide per cesti e carrelli

⑫ Braccio irroratore superiore della macchina

### Pannello comandi

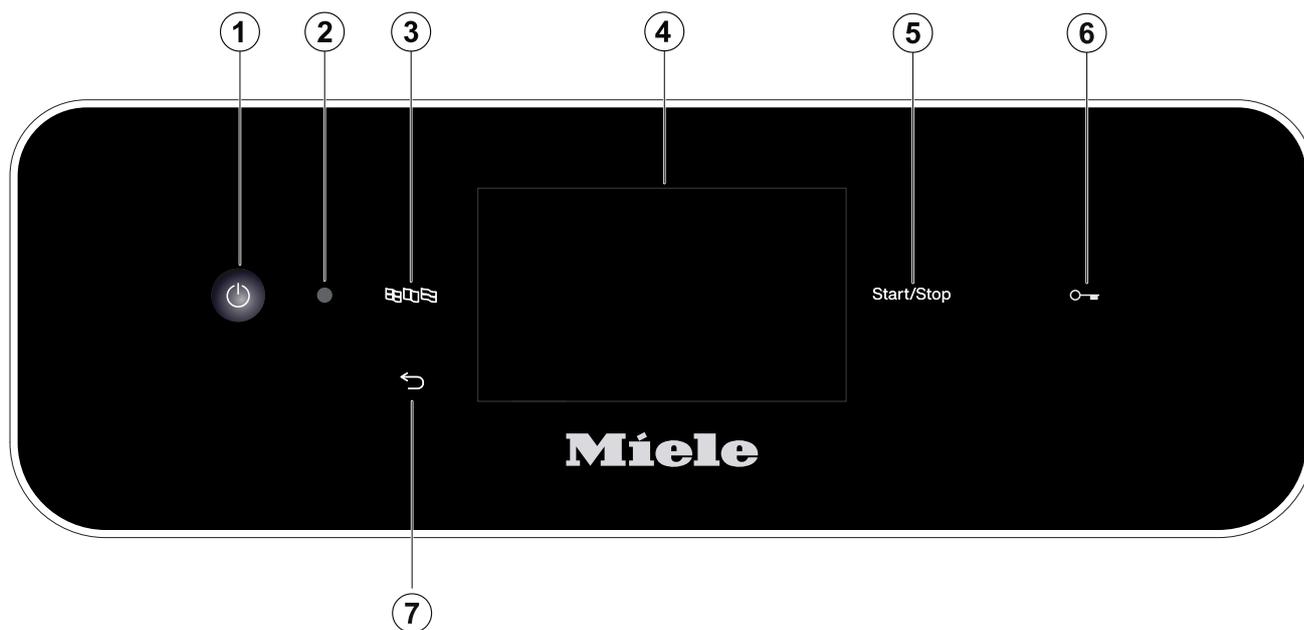

- ① Tasto On/Off (🔌)  
Accendere e spegnere la macchina per il lavaggio
- ② Interfaccia per l'assistenza tecnica  
Punto di verifica e di trasmissione dati per l'assistenza tecnica Miele
- ③ Tasto 🗣️ (selezione lingua)  
Selezione della lingua del display
- ④ Display touch  
Visualizzazione e selezione dei comandi
- ⑤ Tasto *Start/Stop*  
Per avviare o interrompere il programma
- ⑥ Tasto 🚪 (blocco dello sportello)  
Aprire (sbloccare) o chiudere (bloccare) lo sportello
- ⑦ Tasto ↶ (interrompi o indietro)  
Per interrompere l'operazione a display; no interruzione programma!

## Descrizione apparecchio

### Tasti sul pannello comandi

La maggior parte dei tasti sul pannello comandi è retroilluminata con lampadine LED (Light Emitting Diode). Durante il funzionamento hanno il seguente significato.

Tasto	LED	Stato
	<b>ON</b>	È possibile cambiare la lingua del display.
	<b>ON</b>	È possibile interrompere un procedimento sul display.
	<b>OFF</b>	Sul display viene visualizzata l'indicazione del livello menù superiore.
		È in corso un programma.
<i>Start/Stop</i>	<b>ON</b>	È in corso un programma.
	<b>Crescente e decrescente</b>	Display ON: - È stato selezionato un programma, ma non è stato ancora avviato. Display OFF: - La macchina per il lavaggio è in standby
	<b>LAMPEGGIA DI ROSSO</b>	Si è verificato un errore (v.  "Guida guasti").
	<b>OFF</b>	Il programma è terminato.
	<b>ON</b>	Lo sportello è agganciato nell'apposita chiusura e può essere aperto (sbloccato) o chiuso (bloccato) premendo il tasto.
	<b>OFF</b>	Lo sportello non è innestato nell'apposita chiusura.
		È in corso un programma.

### Descrizione generale

Questa macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione Miele è un dispositivo medico ai sensi della normativa sui dispositivi medici MDR (UE) 2017/745.

La macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione serve per lavare e disinfettare termicamente i dispositivi medici riutilizzabili.

### Funzionamento

Il lavaggio e la disinfezione dei dispositivi medici avviene grazie a procedure convalidate dall'utente, che in termini di qualità dell'acqua, temperatura, sostanze chimiche utilizzate e componenti di sistema sono state studiate appositamente per lo sporco e il tipo di dispositivi medici da trattare.

La disinfezione termica avviene solitamente durante il risciacquo finale.

Rappresentano in tale contesto un'eccezione gli zoccoli OP termolabili utilizzati in sala operatoria per i quali è disponibile una disinfezione termochimica.

Secondo il principio  $A_0$  della norma EN ISO 15883-1 la disinfezione termica avviene con i parametri 80 °C (+ 5 °C, - 0 °C) e 10 min di tempo di azione ( $A_0$  600) o con 90 °C (+ 5 °C, - 0 °C) e 5 min di tempo di azione ( $A_0$  3000), a seconda dell'efficacia di disinfezione necessaria.

Per un lavaggio adeguato dei dispositivi medici è importante l'impiego di supporti di carico specifici (cesti, moduli, inserti, ecc.).

### Beneficio medico

Il risultato di lavaggio, p.es. con la procedura Vario TD, è importante per la sicurezza della disinfezione e della sterilizzazione e quindi per il successivo reimpiego dei dispositivi medici riutilizzabili.

Il trattamento dei dispositivi medici dovrebbe avvenire preferibilmente con processo di lavaggio in macchina per la standardizzazione.

### Scopo di impiego

In questa macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione Miele è possibile lavare, risciacquare e disinfettare e asciugare, a seconda del modello di macchina, dispositivi medici riutilizzabili presso infrastrutture sanitarie, come p.es. ambulatori medici, ospedali, centri OP mobili oppure strutture veterinarie. Tenere presente anche le informazioni dei produttori dei dispositivi medici (EN ISO 17664) e quelle dei produttori dei prodotti chimici.

A seconda della variante, questa macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione è dotata in modo specifico per medici e ospedali convenzionati o per il settore di medicina odontoiatrica e dispone di programmi necessari per questo tipo di ricondizionamento.

## Destinazione d'uso

---

A seconda della variante, questa macchina per il lavaggio e la disinfezione non dispone di un'asciugatura attiva. A seconda del caso di utilizzo, per le macchine senza asciugatura attiva, dopo il ricondizionamento dei dispositivi medici bisogna garantire un'asciugatura completa.

Per altri settori di impiego o per programmi aggiuntivi, contattare l'assistenza tecnica Miele.

### Gruppo di utenti previsto

La macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione può essere utilizzata esclusivamente da personale specializzato medico (odontoiatrico), adeguatamente formato, che dispone delle conoscenze adeguate per il trattamento dei dispositivi medici, come p.es. dipendenti specializzati del settore medico (odontoiatrico).

### Condizioni di utilizzo

L'installazione deve essere effettuata in locali che soddisfino le seguenti condizioni ambientali:

- assenza di correnti d'aria e asciutte
- adeguata ventilazione dell'ambiente
- superficie solida e uniforme, osservare la capacità di carico del pavimento
- nessuna luce solare diretta
- Temperatura ambiente: da 5 °C a 40 °C
- Umidità relativa dell'aria:
  - massimo 80 % per temperature fino a 31 °C
  - con aumento costante fino a 50 % per temperature fino a 40 °C
  - Min.: 10 %
- Altezza s.l.m.: fino a 2.000 m

La macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione può essere collegata solo a un interruttore differenziale.

### Limiti applicativi

Non è possibile trattare endoscopi o prodotti flessibili, per i quali in base alle raccomandazioni non è consentito il trattamento nelle macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione.

Non è previsto il trattamento di materiali monouso, il cui trattamento è regolamentato dalla normativa (EU) 2017/745.

Non è consentito il funzionamento in luoghi non conformi alle seguenti condizioni ambientali.

Uso (secondo IEC/EN 61010-1):	
temperatura ambiente	5 °C fino a 40 °C
umidità dell'aria relativa massima	80 % per temperature fino a 31 °C
in lineare discesa fino a	50 % per temperature fino a 40 °C
umidità dell'aria relativa minima	10 %
Altezza sopra il livello del mare (secondo IEC/EN 61010-1)	fino a 2.000 m

### **Uso improprio**

Non è possibile trattare endoscopi e materiale monouso o prodotti flessibili, non previsti per il trattamento in questo tipo di macchina.

Mancata osservanza dei controlli di routine da parte del gestore, così come intervalli di manutenzione regolari.

Mancata osservanza delle condizioni indicate di posizionamento.

### **Personale addetto all'uso della macchina nella prassi quotidiana**

Le persone che utilizzano la macchina nella prassi quotidiana devono essere a conoscenza delle sue principali funzioni, devono saperla caricare e devono ricevere un'adeguata formazione e un continuo aggiornamento.

Sono necessarie conoscenze di base sul ricondizionamento in macchina dei dispositivi medici.

I lavori di routine si eseguono ai livelli comando e nei menù  Funzioni macchina e  Impostazioni. I menù sono accessibili a tutti gli utenti.

### **Amministrazione**

Per compiti più complessi, ad es. sospendere o interrompere e terminare un programma, sono richieste conoscenze più approfondite sul ricondizionamento in macchina di dispositivi medici.

Per modificare il processo di ricondizionamento, adeguare la macchina, i componenti, gli accessori utilizzati o le condizioni presenti sul luogo di utilizzo, servono ulteriori conoscenze specifiche della macchina.

Le convalide richiedono particolari conoscenze sul ricondizionamento in macchina dei dispositivi medici, sulla tecnica procedurale e sulle norme e disposizioni di legge da applicare.

Le procedure amministrative e le impostazioni sono associate al menù  Impostazioni avanzate. Il menù è protetto da un codice PIN.

Questa macchina è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose. Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. Tenere conto in particolare dei rischi descritti nelle istruzioni d'uso alla voce  "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze". Si evitano così danni e rischi per sé e per la macchina.

Conservare le istruzioni d'uso.

### Uso previsto

- ▶ La macchina è predisposta esclusivamente per i settori d'impiego indicati nelle presenti istruzioni d'uso. Qualsiasi altro impiego e qualsiasi modifica sono vietati e possono rivelarsi pericolosi. La procedura di lavaggio e disinfezione è concepita solo per dispositivi medici dichiarati esplicitamente riutilizzabili dal produttore. Osservare le indicazioni dei produttori degli oggetti e degli strumenti.
- ▶ Osservare le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze dei produttori degli oggetti, nonché le relative indicazioni sulla corretta gestione del carico.
- ▶ La macchina può essere utilizzata solamente in ambienti chiusi e stazionari.

### Pericolo di ferimento

#### Per evitare di ferirsi seguire le seguenti indicazioni.

- ▶ La macchina deve essere messa in servizio, riparata e mantenuta solo dall'assistenza tecnica Miele o dal personale qualificato e autorizzato dal produttore. A garanzia dell'adempimento delle linee guida legali vigenti, si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione Miele. Riparazioni non a regola d'arte possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente!
- ▶ Non installare la macchina in locali esposti al gelo o a rischio di esplosione.
- ▶ Nell'area intorno alla macchina dovrebbero essere posizionati solamente mobili a uso professionale, per evitare di rovinarli a causa di un'eventuale fuoriuscita di acqua di condensa.
- ▶ Con alcuni componenti metallici sussiste il pericolo di ferirsi/tagliarsi. Durante il trasporto e il posizionamento della macchina indossare guanti protettivi antitaglio.
- ▶ La macchina per il lavaggio non deve essere installata nelle immediate vicinanze o nel raggio di apertura delle porte del locale. Lo sportello aperto della vasca di lavaggio potrebbe bloccare le porte del locale e quindi impedire l'entrata o l'uscita delle persone. Se lo sportello della vasca di lavaggio sporge inoltre sul percorso, rappresenta un pericolo di inciampo e può bloccare le possibili vie di fuga.
- ▶ Per ottenere la stabilità necessaria della macchina di lavaggio in caso di installazione sottopiano, incassarla sotto piani di lavoro continui fissati con delle viti ai mobili adiacenti.
- ▶ La sicurezza elettrica è garantita solo se la macchina è allacciata a un regolare collegamento a terra. È molto importante verificare che tale presupposto, fondamentale per la sicurezza, sia garantito. In caso di dubbi far controllare l'impianto dell'edificio da un tecnico specializzato.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Una macchina danneggiata o non ermetica può mettere a rischio la sicurezza delle persone. Mettere subito fuori servizio la macchina e rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ Contrassegnare la macchina messa fuori servizio e accertarsi che non venga riaccesa senza autorizzazione. È consentito rimettere in funzione la macchina solo dopo le dovute riparazioni da parte dell'assistenza tecnica Miele oppure da personale appositamente qualificato.
- ▶ Il personale addetto all'uso della macchina deve essere adeguatamente formato e prevedere regolari aggiornamenti. È interdetto l'uso della macchina a personale non istruito e formato.
- ▶ Si possono utilizzare solo prodotti chimici autorizzati dal loro produttore per quella determinata applicazione. Il produttore della sostanza chimica risponde per eventuali effetti negativi sul materiale degli oggetti trattati e sulla macchina stessa.
- ▶ Fare attenzione quando si utilizzano prodotti chimici! Si tratta di sostanze che possono essere corrosive, irritanti e tossiche. Rispettare le norme di sicurezza e le schede dati di sicurezza dei produttori dei prodotti chimici. Indossare guanti e occhiali protettivi!
- ▶ La macchina è stata ideata solo per il funzionamento con acqua e relativi prodotti chimici. Non è invece ammesso il funzionamento con solventi organici o liquidi infiammabili. Sussiste tra l'altro il pericolo di esplosione e di causare danni per la distruzione di parti in gomma o in plastica e la conseguente fuoriuscita di liquidi.
- ▶ L'acqua che si trova nella vasca di lavaggio non è potabile.
- ▶ Non sollevare la macchina afferrandola da componenti sporgenti, come p.es. il pannello comandi oppure lo sportellino di servizio aperto. Questi componenti possono infatti danneggiarsi o staccarsi.
- ▶ Non salire o sedersi sullo sportello aperto. La macchina potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi.
- ▶ Attenzione a non ferirsi nel disporre in verticale oggetti appuntiti o affilati. Cercare di sistemarli in modo tale da impedire che chiunque vi si possa ferire.
- ▶ La rottura di parti in vetro durante le operazioni di carico e scarico può causare seri ferimenti. Non trattare in macchina carichi nei quali sono presenti oggetti in vetro rotti.
- ▶ Quando si adopera la macchina tenere conto delle elevate temperature. Se si apre lo sportello eludendo il blocco previsto si rischia di scottarsi, di ustionarsi per il contatto con sostanze corrosive o di inalare vapori tossici in caso di prodotti disinfettanti.
- ▶ Se durante il trattamento si sviluppano o fuoriescono delle sostanze chimiche tossiche (ad es. aldeidi nel disinfettante), controllare le guarnizioni dello sportello con regolarità ed eventualmente anche il funzionamento del condensatore di vapore. In questo caso è molto rischioso aprire lo sportello della macchina durante l'interruzione del programma.
- ▶ In caso di contatto con prodotti chimici o vapori tossici, consultare le schede dati di sicurezza fornite dal produttore della sostanza!

- ▶ In caso di sospensione o interruzione del programma, l'interno della vasca di lavaggio può essere contaminato in vari modi a seconda dell'applicazione, p.es. da germi patogeni, sostanze tossiche o cancerogene, ecc. Quando si apre lo sportello della vasca di lavaggio è necessario adottare misure di protezione adeguate, come l'uso di guanti.
- ▶ Prima di estrarre supporti di carico e carico, farli raffreddare. Successivamente, svuotare eventuali residui di acqua dalle parti nella vasca di lavaggio o in un vuotatoio presente in loco.
- ▶ Non spruzzare la macchina e l'area nelle sue immediate vicinanze ad es. con un tubo per l'acqua o con un'idropulitrice.
- ▶ Staccare la macchina dalla corrente elettrica quando si effettuano lavori di manutenzione.
- ▶ A seconda della natura del pavimento e delle calzature, i liquidi sul pavimento possono costituire un pericolo di scivolamento. Se possibile, mantenere il pavimento asciutto e rimuovere immediatamente i liquidi con mezzi adeguati. Per la rimozione delle sostanze pericolose e dei liquidi caldi si devono adottare misure di protezione adeguate.

### Controllo qualità

**Affinché siano garantiti sia lo standard qualitativo del trattamento degli utensili da laboratorio e dei dispositivi medici, che l'incolumità e la sicurezza del personale, oltre che l'assenza di danni materiali, attenersi alle seguenti indicazioni.**

- ▶ Un programma può essere interrotto solo in casi eccezionali e da personale autorizzato.
- ▶ I risultati del processo di ricondizionamento devono essere garantiti e documentati dal gestore. Ciò include il controllo finale dei risultati di lavaggio in base al carico, nonché la valutazione dei parametri di processo applicati e raggiunti.
- ▶ Per la disinfezione termica si devono utilizzare tempi di azione e temperature, che garantiscano la prevenzione delle infezioni in base alle norme e alle direttive vigenti, nonché le attuali conoscenze scientifiche in materia di igiene e microbiologia.
- ▶ Utilizzare solo oggetti senza difetti idonei al trattamento in macchina. Per oggetti in plastica attenersi alle indicazioni sulla resistenza alle alte temperature. Strumenti e utensili nichelati e/o in alluminio possono non essere sempre idonei al trattamento in macchina. Necessitano di particolari condizioni di processo.  
Materiali in ferro che possono corrodere non devono entrare nella vasca di lavaggio né sotto forma di sporco né di carico.
- ▶ Il ricondizionamento di dispositivi medici avviene tramite disinfezione termica.  
La disinfezione di oggetti non termoresistenti (ad es. zoccoli OP) può avvenire con l'aggiunta di disinfettante chimico. A tal scopo è necessario un programma di ricondizionamento speciale effettuato dall'assistenza tecnica Miele. I parametri di disinfezione fanno riferimento alle perizie dei produttori del prodotto disinfettante. Attenersi a quanto riportato dai produttori su come gestire e utilizzare il prodotto e sulla sua efficacia.  
L'impiego di simili procedimenti termochimici non è adatto al ricondizionamento di dispositivi medici.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ In determinati casi i prodotti chimici possono danneggiare la macchina. Seguire le raccomandazioni dei produttori dei prodotti chimici. In caso di danni e di sospetta incompatibilità del materiale si prega di rivolgersi al produttore della macchina.
- ▶ Detergenti per strumenti a base di oli di paraffina (oli bianchi) potrebbero danneggiare gli elastomeri e le plastiche dell'apparecchio. Non dosare simili prodotti nell'apparecchio, nemmeno se consigliati dal loro produttore per l'impiego in macchina.
- ▶ Sostanze con caratteristiche abrasive non devono essere introdotte in macchina perché potrebbero danneggiare i componenti meccanici della guida acqua. I residui di sostanze abrasive presenti sul carico devono essere rimossi completamente prima del trattamento in macchina.
- ▶ Trattamenti precedenti (ad es. con detergenti o disinfettanti), ma anche determinati tipi di sporco e alcuni prodotti chimici, ed eventualmente la loro interazione, possono causare la formazione di schiuma. La presenza di troppa schiuma può compromettere il risultato di lavaggio e di disinfezione.
- ▶ Il procedimento deve essere impostato in modo tale che non esca schiuma dalla vasca di lavaggio. La fuoriuscita di schiuma può mettere a rischio il sicuro funzionamento della macchina.
- ▶ Il procedimento di trattamento deve essere controllato con regolarità per evitare la formazione di schiuma.
- ▶ Per evitare danni materiali alla macchina e agli accessori utilizzati per effetto dei prodotti chimici, della contaminazione degli oggetti e la loro interazione osservare le istruzioni riportate al capitolo "Tecnologia dei processi chimici".
- ▶ Il fatto che il produttore consigli l'utilizzo di determinati prodotti chimici (p.es. detergenti) non significa che il produttore della macchina risponda dei loro eventuali effetti sui materiali del carico. Modifiche alla composizione, particolari condizioni di stoccaggio, ecc. non rese note dal produttore dei prodotti chimici possono pregiudicare la qualità del risultato di lavaggio.
- ▶ Durante l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi strettamente alle indicazioni del produttore. Utilizzare i prodotti chimici solo per gli scopi indicati dal relativo produttore al fine di evitare danni ai materiali e/o violente reazioni chimiche (ad es. effetto gas tonante).
- ▶ Osservare le indicazioni del produttore per lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti chimici e dei relativi contenitori.
- ▶ Le particelle  $\geq 0,8$  mm vengono separate dai filtri nella vasca di lavaggio. Le particelle più piccole possono giungere al sistema di circolazione. Per questo motivo è necessario eseguire un filtraggio aggiuntivo della liscivia quando si trattano oggetti a collo stretto.
- ▶ Se il risultato di lavaggio e di risciacquo deve soddisfare requisiti particolarmente stringenti (ad es. chimica analitica), il gestore deve garantire lo standard di trattamento controllandone regolarmente la qualità.
- ▶ Utilizzare correttamente i supporti di carico per disporre gli oggetti. Strumenti a corpo cavo devono poter essere attraversati completamente dalla liscivia.
- ▶ Proteggere gli oggetti leggeri e piccoli con apposite reti di copertura oppure sistemarli in apposite bacinelle affinché non blocchino i bracci irroratori.

- ▶ I recipienti contenenti liquidi devono essere vuotati prima di essere sistemati sugli inserti.
- ▶ Al momento di introdurlo nella vasca di lavaggio, il carico può essere al massimo umido di resti di solventi. Solventi con un punto di infiammabilità sotto i 21 °C possono essere presenti solo in tracce.
- ▶ Soluzioni contenenti cloruri, soprattutto di acido cloridrico, non devono finire nella macchina speciale per il lavaggio.
- ▶ Per impedire che la corrosione danneggi la macchina, fare in modo che il rivestimento esterno in acciaio inossidabile non venga a contatto con soluzioni/vapori contenenti acido cloridrico.
- ▶ In seguito a eventuali lavori sulla rete idrica occorre sfiatare i tubi di afflusso dell'acqua alla macchina. In caso contrario si potrebbero danneggiare i componenti della macchina.
- ▶ Nel caso di macchine incassate, le fessure tra armadietti o apparecchi vicini non devono essere sigillate con silicone per non impedire la ventilazione della pompa di circolazione.
- ▶ Seguire le indicazioni di installazione nelle istruzioni d'uso e nella pianta d'installazione.


### Uso dei componenti e degli accessori

- ▶ Allacciare solo moduli aggiuntivi originali adatti alla loro destinazione d'uso. La denominazione dei vari tipi di apparecchi è disponibile presso Miele.
- ▶ È possibile utilizzare solo supporti di carico originali del produttore della macchina. In caso di modifiche agli accessori originali o di impiego di supporti di carico di altri produttori, Miele non garantisce il raggiungimento di un risultato di lavaggio e disinfezione sufficiente.

### Simboli macchina



Attenzione:  
osservare le istruzioni d'uso!

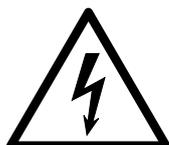

Attenzione:  
pericolo di scossa elettrica!



Attenzione, superfici molto calde:  
quando si apre lo sportello la vasca di lavaggio  
può essere estremamente calda!



Pericolo di tagliarsi:  
durante il trasporto e il posizionamento della  
macchina indossare guanti protettivi antitaglio!

### **Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

► Quando si dismette una macchina, tenere presente che può essere ancora contaminata da sangue e altri liquidi organici, germi patogeni, germi patogeni facoltativi, materiale geneticamente modificato, sostanze tossiche o cancerogene, metalli pesanti ecc. e che quindi prima del suo smaltimento deve essere decontaminata.

Per motivi di sicurezza e di tutela dell'ambiente, smaltire tutti i residui di prodotti chimici nel rispetto della vigente normativa in materia (indossare inoltre guanti e occhiali protettivi).

Rimuovere o guastare la chiusura dello sportello in modo che nessuno possa chiudersi all'interno della macchina, ad es. i bambini giocando. Quindi consegnare la macchina a un idoneo centro di raccolta.

## Funzionamento tramite pannello comandi



Di solito, l'uso avviene tramite il pannello comandi, in cui sono integrati un display touch e vari tasti (tasti sensore).

I tasti sono retroilluminati con LED e vengono visualizzati solo nel contesto, vale a dire se possono essere azionati insieme all'indicazione sul display. Altrimenti non sono visibili e non si possono nemmeno selezionare.

Il display touch e i tasti sensore reagiscono al contatto.

Il pannello comandi con i tasti sensore e il display touch può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come p.es. penne.

Toccare il pannello comandi solo con le dita o con penne speciali per display touch con punta in gomma (penne touch).

Ogni pressione sui tasti sensore è confermata da un suono. Il volume dell'acustica tasti può essere modificato o disattivato sul display, v. ►  Impostazioni ► Volume.

## Immagini del display




Tutte le immagini dei display contenute nelle presenti istruzioni servono solo di esempio e possono divergere dalle effettive indicazioni a display.

## Accensione


La macchina deve essere allacciata alla corrente elettrica.



- Premere il tasto On/Off , finché sul display compare il logo Miele.

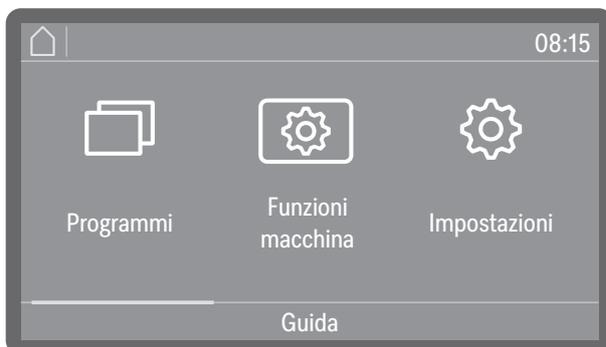

Non appena la macchina per il lavaggio è pronta per l'uso, a display compare la selezione del menù.

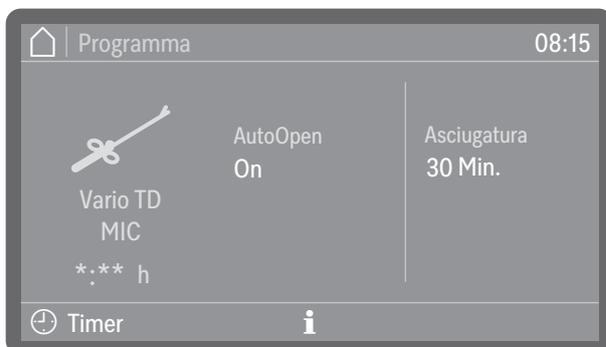

(\*: \*\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

Se la funzione Memory è attiva, viene visualizzato l'ultimo programma avviato.

**Suggerimento:** Per attivare o disattivare la funzione Memory, andare su  Impostazioni avanzate  Opzioni programma  Memory.

Se la macchina viene messa in funzione per la prima volta o se sono state ripristinate le impostazioni di serie, devono essere dapprima impostati alcuni parametri di base come p.es. lingua, data, ora, ecc.

## Spegnimento

- Premere il tasto On/Off (🔌) per alcuni secondi.

La macchina per il lavaggio passa quindi in standby per ca. 1 minuto, prima di spegnersi completamente.

## Standby/Off

Se la macchina per il lavaggio non viene utilizzata per ca. 10 minuti, la disponibilità al funzionamento (standby) può essere modificata oppure disattivata automaticamente (Off).

### Standby

In standby la macchina per lavaggio rimane accesa e il tasto *Start/Stop* lampeggia. Premendo il tasto *Start/Stop*, toccando il display oppure aprendo lo sportello è possibile riattivare la macchina.

### Off

Dopo lo spegnimento automatico (Off), la macchina è spenta e può essere riaccesa premendo il tasto On/Off (🔌).


## Display touch

### Tasto Home 🏠

Non appena si apre un menù o la selezione di un programma, si attiva il tasto Home 🏠 in alto a sinistra sul display. In questo modo, è possibile tornare alla selezione del menù in qualsiasi momento.

### Barra di scorrimento

La barra di scorrimento colorata viene visualizzata nella parte inferiore del display se le opzioni di selezione disponibili sono più numerose di quelle visualizzabili.

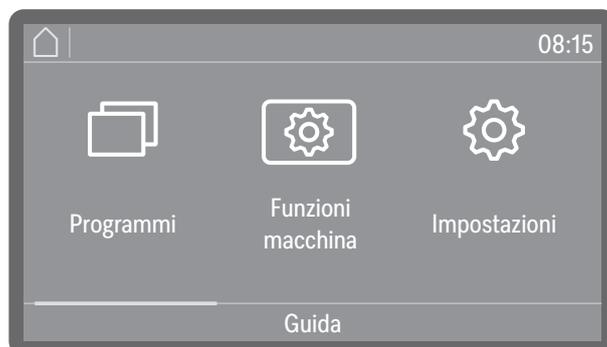

È possibile sfogliare verso sinistra o verso destra, strisciando col dito sullo schermo. Appoggiare un dito sul display touch e farlo scorrere nella direzione desiderata.

## Immissioni sul display

Nelle presenti istruzioni d'uso le descrizioni relative al menù sono riportate come segue.

Il percorso di immissione descrive la sequenza di immissione per giungere al rispettivo livello del menù. A tal fine, occorre selezionare singolarmente le voci menù elencate sul display touch.

Non è sempre necessario seguire il percorso completo. Se p.es. è già stato aperto uno dei livelli superiori del percorso di immissione, è possibile seguire il percorso da questo livello in poi.

Esempio:



Esempio 2:

▶ Funzioni macchina ▶ Intervallo filtri ▶ Filtro combinato


## Indicazioni a display e opzioni

Tutte le impostazioni (opzioni) dei menù sono elencate e accompagnate da una breve spiegazione. Le opzioni preselezionate sono contrassegnate con colori.

La procedura successiva è descritta di seguito.

Esempio:

### ■ Selezionare un filtro.

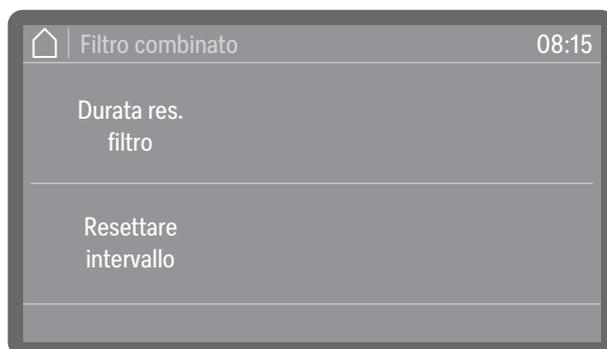

- Cicli rimanenti filtro oppure Durata res. filtro (a seconda del tipo di filtro selezionato)

Visualizzazione degli svolgimenti del programma (cicli) o delle ore di funzionamento rimanenti fino alla manutenzione successiva (pulizia o sostituzione)

- Resettare intervallo

Azzerare i contatori dei cicli di filtraggio

Gli intervalli possono essere ripristinati solo se i filtri sono stati puliti o sostituiti.


### ■ Selezionare un'opzione.

Impostare i valori numerici

I valori numerici possono essere inseriti in due modi diversi.



Da un lato, è possibile appoggiare il dito sulle cifre colorate e modificarle scorrendo verso l'alto o verso il basso.

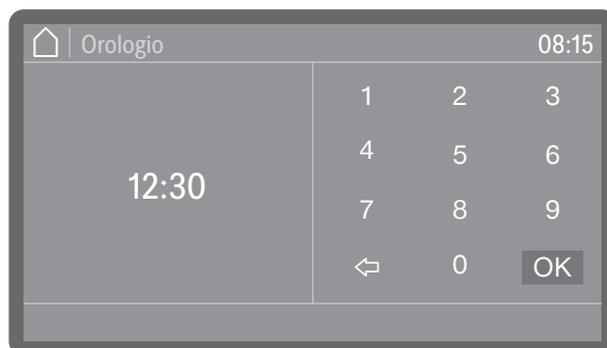

Dall'altro lato, premendo brevemente le cifre colorate è possibile visualizzare un tastierino e immettere direttamente le cifre.

A seconda del contesto, le cifre inserite direttamente vengono arrotondate per eccesso o per difetto. Se p.es. sono possibili solo immisioni in scatti da 10, quindi 10, 20, 30 ecc., se si inserisce 12, il valore viene arrotondato a 10, mentre se si inserisce 15, viene arrotondato a 20.

## Selezionare la lingua

È possibile cambiare la lingua del display in qualsiasi momento.



- Premere il tasto di selezione della lingua  accanto al display.



- Scorrere fino a raggiungere la lingua desiderata e selezionarla premendo.

L'ordine delle lingue sul display è variabile. Più spesso si avvia un programma nella lingua selezionata, più la lingua avanza nella sequenza. Le 4 lingue selezionate più frequentemente vengono visualizzate sul display come Preferiti.

## Segnalazioni di sistema **i**

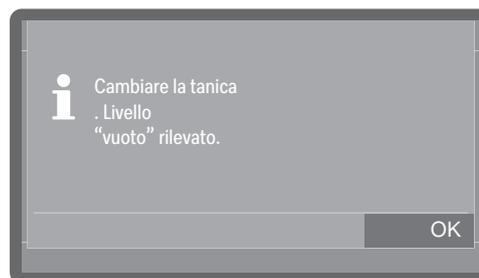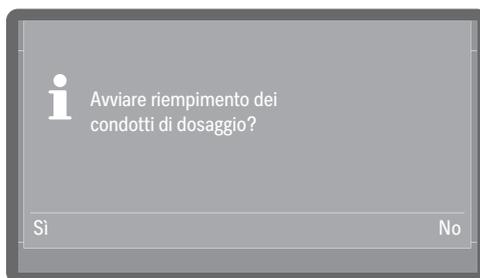


Le segnalazioni di sistema sono contrassegnate dal simbolo informativo **i**. Forniscono informazioni sul processo in corso e sullo stato della macchina. Se sono presenti più segnalazioni di sistema, queste compaiono in sequenza e devono essere elaborate o confermate singolarmente a seconda della segnalazione.

## Segnalazioni di guasto




In caso di errore, compare a display un avviso  e il tasto *Start/Stop* lampeggia in rosso in rapida sequenza. Se sono attivati i segnali acustici, si sente anche un suono. Le segnalazioni di avviso devono essere confermate toccando il relativo simbolo. L'assistenza per la risoluzione dei problemi è disponibile alla voce  "Guida guasti".

## Tasto Guida

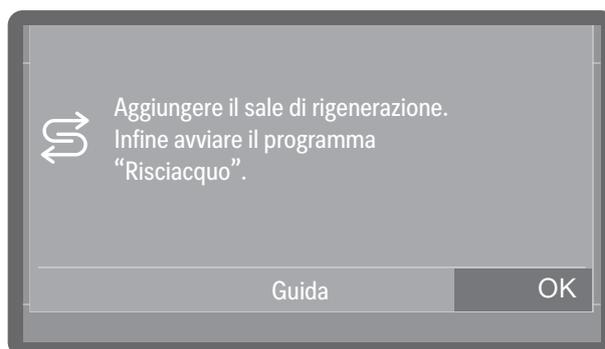

Se il tasto Guida è presente nella parte inferiore del display, è possibile visualizzare l'assistenza per il funzionamento o la risoluzione dei problemi. Se necessario, toccare il tasto Guida e lasciarsi guidare passo passo nel procedimento.

## Connessione in rete (📶 o L)

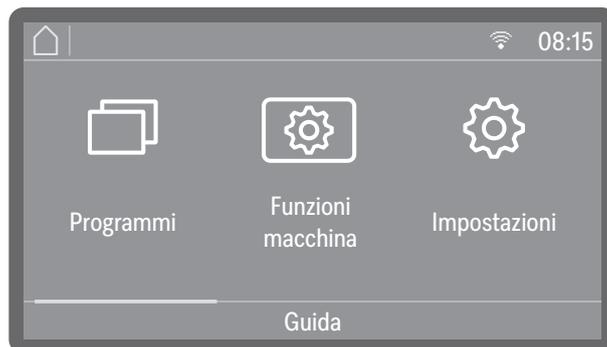

Nelle macchine per il lavaggio connesse in rete, nella parte superiore del display viene visualizzata l'icona dell'interfaccia disponibile. 📶 sta per connessione WLAN, L per connessione LAN cablata. Se la macchina non riesce a stabilire una connessione WLAN con il router, l'icona viene barrata di conseguenza 📶.

**Suggerimento:** L'interfaccia viene configurata alla voce ▶  Impostazioni avanzate ▶ Connessione in rete.

## Apertura/Chiusura sportello

### Chiusura comfort dello sportello

Lo sportello della vasca di lavaggio è dotato di una chiusura comfort. Quando si chiude lo sportello, la chiusura comfort porta automaticamente lo sportello in posizione finale e garantisce la necessaria tenuta. Lo sportello è quindi bloccato elettronicamente.

**Aprire lo sportello** Uno sportello bloccato elettronicamente può essere aperto solo alle seguenti condizioni:

- la macchina è collegata elettricamente e il tasto On/Off  è illuminato
- l'icona del tasto dello sportello  si accende
- Per aprire lo sportello premere il relativo tasto .

La chiusura comfort fa aprire leggermente lo sportello.



- Aprire lo sportello. Il pannello comandi funge da maniglia dello sportello. Afferrare la maniglia al di sotto del pannello comandi e abbassare lo sportello.

Dopo lo svolgimento del programma, la temperatura nella vasca di lavaggio può essere più alta. In caso di temperature superiori a 60 °C, dopo aver premuto il pulsante dello sportello  viene visualizzata un'indicazione sul display: Vasca di lavaggio molto calda: pericolo di ferirsi. Attenzione quando si apre lo sportello.

- Confermare la segnalazione premendo OK.

### Chiudere lo sportello

- Accertarsi che nessun oggetto o il carico sia vicino all'area di chiusura dello sportello.

 Pericolo di ferirsi a causa di schiacciamenti.  
Non infilare le mani nell'area di chiusura dello sportello. Sussiste il pericolo di schiacciarsi!

- Chiudere lo sportello, premendolo fino all'aggancio.

Se la funzione AutoClose è attivata, lo sportello viene portato in posizione finale.


**Suggerimento:** Per ulteriori informazioni sulla funzione AutoClose, v.  Funzioni macchina ▶ AutoClose.

### Aprire lo sportello mediante lo sblocco di emergenza

⚠ Sussiste il pericolo di bruciature, ustioni e irritazioni!  
Se si utilizza lo sblocco di emergenza mentre è in corso un programma, possono fuoriuscire acqua molto calda e sostanze chimiche. Se si utilizzano disinfettanti si corre il rischio di inalare vapori tossici.  
Aprire lo sportello solo mediante lo sblocco di emergenza se è assolutamente necessario.


Lo sblocco di emergenza si trova nella fessura tra sportello e coperchio e/o piano di lavoro a destra a fianco della chiusura sportello. Tra il bordo destro dell'attrezzo e il bordo destro del display la distanza dovrebbe essere di 1 cm.

- Premere sullo sportello per disattivare il meccanismo di sblocco di emergenza.

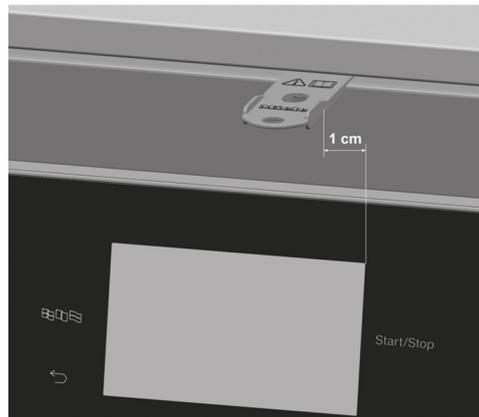

- Inserire l'utensile per lo sblocco di emergenza in dotazione orizzontalmente nella fessura tra lo sportello e coperchio e/o il piano di lavoro.
- Con l'utensile, esercitare una pressione sul meccanismo di sblocco fino a percepire il rumore di sblocco dello sportello. Con l'utensile, premere ancora sul meccanismo di sblocco e aprire lo sportello completamente.

Se la macchina è accesa, quando scatta lo sblocco di emergenza, a display compare la seguente segnalazione:

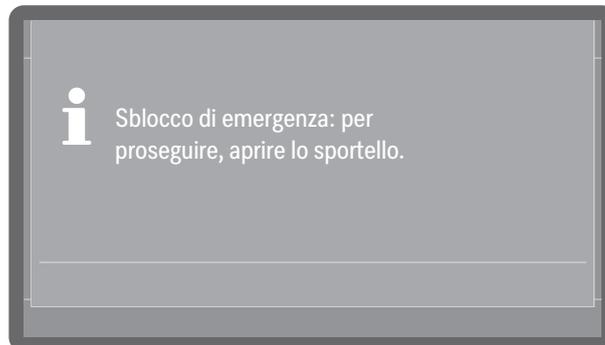

- Aprire leggermente lo sportello per annullare il messaggio.

### Addolcimento dell'acqua

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, l'acqua deve essere dolce e povera di calcare. Se l'acqua di rete è dura, sul carico e sulle pareti della vasca di lavaggio si deposita una patina bianca di calcare.

Da un grado di durezza di 0,7 mmol/l (4 dH) è necessario addolcire l'acqua di rete. La macchina è dotata di un addolcitore che provvede in automatico a trattare l'acqua durante il corso di un programma. Impostare l'addolcitore sull'esatta durezza dell'acqua di rete.

A partire da una durezza dell'acqua superiore a 9,0 mmol/l (50 °dH), l'acqua deve essere addolcita prima dell'ingresso nel sistema.

A tal fine, gli allacciamenti idrici in loco devono essere dotati di adeguati sistemi di addolcimento dell'acqua che forniscano le pressioni minime di flusso richieste per gli allacciamenti idrici, v.  "Dati tecnici".

Determinare la durezza dell'acqua addolcita in precedenza e impostare il valore sul display.


### Impostare la durezza dell'acqua

#### Determinare il grado di durezza

Il grado di durezza dell'acqua di rete può essere rilevato dall'azienda idrica locale.

In alternativa, è possibile determinare la durezza approssimativa dell'acqua anche utilizzando la striscia reattiva fornita in dotazione.

- Prelevare un campione d'acqua dall'allacciamento idrico più vicino.

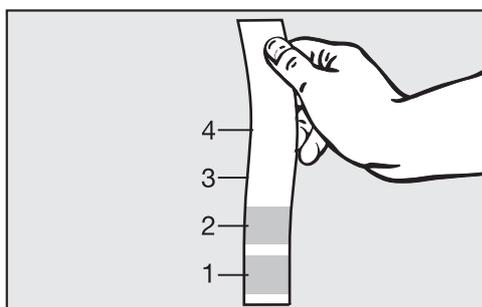

- Immergere la striscia reattiva nell'acqua per ca. 1 secondo. I campi della striscia reattiva devono essere completamente immersi.
- Estrarre la striscia reattiva dall'acqua e rimuovere l'acqua in eccesso.

Dopo circa 1 minuto è possibile leggere la durezza dell'acqua in base al colore della striscia reattiva.

Strisce reattive	Durezza acqua	Impostazione sul display
Quattro campi verdi	< 3 °dH	3 °dH o inferiore
Un campo rosso	> 4 °dH-7 °dH	7 °dH
Due campi rossi	> 7 °dH-14 °dH	14 °dH
Tre campi rossi	> 14 °dH-21 °dH	21 °dH
Quattro campi rossi	> 21 °dH	*)

\*) Contattare l'azienda idrica locale, informarsi sul grado di durezza e impostarlo sul display.

### Impostare il grado di durezza

Nel caso in cui la durezza dell'acqua sia variabile, considerare sempre il valore più alto. Se la durezza acqua oscilla ad es. tra 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH), impostare la durezza acqua su 3,1 mmol/l (17 °dH).


I valori per impostare la durezza dell'acqua sono riportati nella  "Tabella impostazioni".

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Impostazioni avanzate

Durezza acqua

- Selezionare la voce menù Durezza acqua.

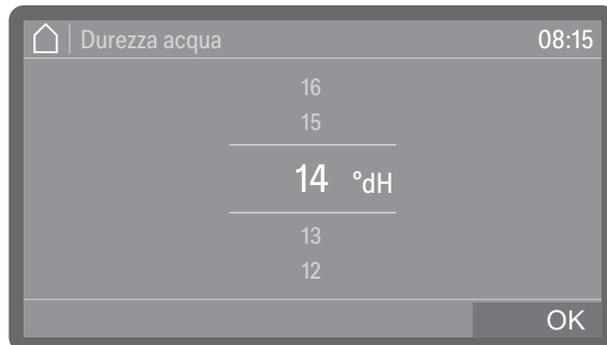

- Impostare la durezza dell'acqua.
- Premere OK per memorizzare l'impostazione.

## Durezza acqua

### Tabella durezza acqua

La durezza dell'acqua può essere impostata tra 0 e 9,0 mmol/l (0–50 °dH).

Di serie la durezza dell'acqua è preimpostata su 2,5 mmol/l (14°dH).

°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	<b>0</b>
1	2	0,2	<b>1</b>
2	4	0,4	<b>2</b>
3	5	0,5	<b>3</b>
4	7	0,7	<b>4</b>
5	9	0,9	<b>5</b>
6	11	1,1	<b>6</b>
7	13	1,3	<b>7</b>
8	14	1,4	<b>8</b>
9	16	1,6	<b>9</b>
10	18	1,8	<b>10</b>
11	20	2,0	<b>11</b>
12	22	2,2	<b>12</b>
13	23	2,3	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>25</b>	<b>2,5</b>	<b>14*)</b>
15	27	2,7	<b>15</b>
16	29	2,9	<b>16</b>
17	31	3,1	<b>17</b>
18	32	3,2	<b>18</b>
19	34	3,4	<b>19</b>
20	36	3,6	<b>20</b>
21	38	3,8	<b>21</b>
22	40	4,0	<b>22</b>
23	41	4,1	<b>23</b>
24	43	4,3	<b>24</b>
25	45	4,5	<b>25</b>

°dH	°f	mmol/l	Display
26	47	4,7	<b>26</b>
27	49	4,9	<b>27</b>
28	50	5,0	<b>28</b>
29	52	5,2	<b>29</b>
30	54	5,4	<b>30</b>
31	56	5,6	<b>31</b>
32	58	5,8	<b>32</b>
33	59	5,9	<b>33</b>
34	61	6,1	<b>34</b>
35	63	6,3	<b>35</b>
36	65	6,5	<b>36</b>
37	67	6,7	<b>37</b>
38	68	6,8	<b>38</b>
39	70	7,0	<b>39</b>
40	72	7,2	<b>40</b>
41	74	7,4	<b>41</b>
42	76	7,6	<b>42</b>
43	77	7,7	<b>43</b>
44	79	7,9	<b>44</b>
45	81	8,1	<b>45</b>
46	83	8,3	<b>46</b>
47	85	8,5	<b>47</b>
48	86	8,6	<b>48</b>
49	88	8,8	<b>49</b>
50	90	9,0	<b>50</b>

\*) impostazione di serie

### Sale di rigenerazione

Inoltre, occorre rigenerare l'addolcitore a intervalli regolari. A tale scopo, è necessario del sale di rigenerazione. Il processo di rigenerazione avviene automaticamente durante lo svolgimento di un programma.

Se la durezza dell'acqua rimane costantemente sotto  $0,7 \text{ }^\circ\text{mmol/l}$  ( $4 \text{ }^\circ\text{dH}$ ), non occorre aggiungere sale di rigenerazione. Occorre tuttavia impostare la durezza dell'acqua, v.  "Impostare la durezza dell'acqua".


### Aggiungere il sale di rigenerazione

Utilizzare solo sale di rigenerazione specifico, possibilmente a grana grossa da ca. 1–4 mm.


Non utilizzare in nessun caso altri tipi di sale, quali sale da cucina, sale pastorizio oppure sale anticongelante. Questi tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore!

 Non versare assolutamente il detergente nel contenitore di sale! L'addolcitore potrebbe danneggiarsi!  
Prima di riempire il contenitore di sale, assicurarsi di avere in mano una confezione di sale.

Macchina per il lavaggio con sportello in acciaio

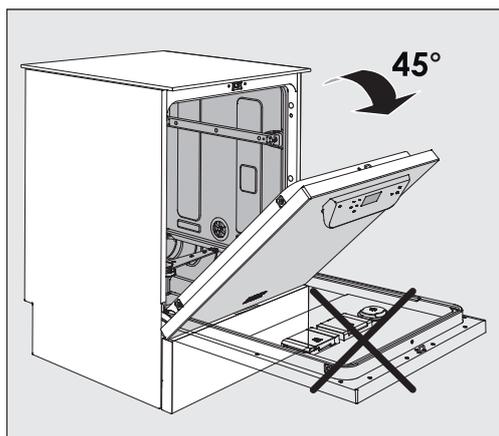


- Aprire lo sportello di ca.  $45^\circ$ . In questo modo il sale giunge in modo ottimale nell'apposito contenitore.

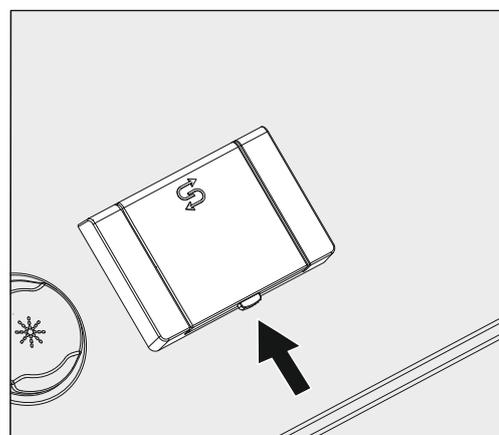

- Premere il pulsante di chiusura giallo sul contenitore di sale . Il coperchio scatta e si apre.
- Applicare l'apposito imbuto.

## Durezza acqua

Il contenitore del sale contiene a seconda del tipo di sale e del livello di riempimento residuo ca. 1,4–2 kg di sale.

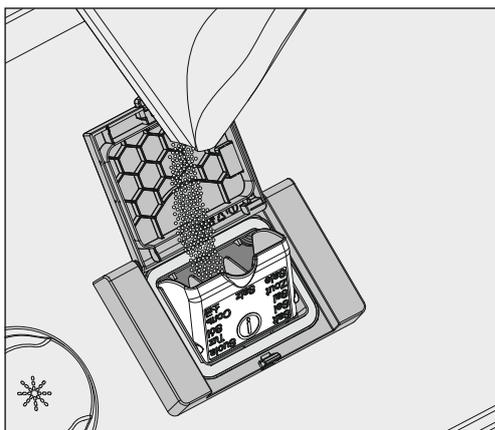

**⚠ Non versare acqua nel contenitore del sale!  
Potrebbe traboccare mentre si carica il sale.**

- Versare il sale nel contenitore finché è possibile richiudere l'imbuto di riempimento senza problemi. Non versare più di 2 kg di sale.

Durante il rabbocco potrebbe fuoriuscire dell'acqua (soluzione di acqua e sale) dal contenitore per il sale.

- Pulire l'area di riempimento e in particolare la guarnizione del contenitore dai residui di sale. Non risciacquare i residui di sale con l'acqua corrente, perché altrimenti questo causerebbe il trabocco del contenitore.
- Chiudere il contenitore. Assicurarsi che il contenitore sia ben chiuso, in modo che la liscivia non possa penetrare.

**⚠ In caso di eccessivo riempimento del contenitore, non chiudere con forza.  
Se un contenitore di sale riempito eccessivamente viene chiuso con forza si può danneggiare.  
Eliminare il sale in eccesso prima di chiudere il contenitore.**

- Dopo ogni rabbocco di sale avviare il programma Risciacq. acqua fredda.


I residui di sale eventualmente rimasti e la soluzione di acqua e sale traboccata vengono sciolti, diluiti e risciacquati.

**I residui di sale e la soluzione di acqua e sale traboccata causano corrosioni se non vengono risciacquati.**

Macchina per il lavaggio con sportello in vetro


Il tappo del contenitore di sale si trova sul fondo della vasca di lavaggio, accanto al braccio irroratore.

- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il supporto di carico.

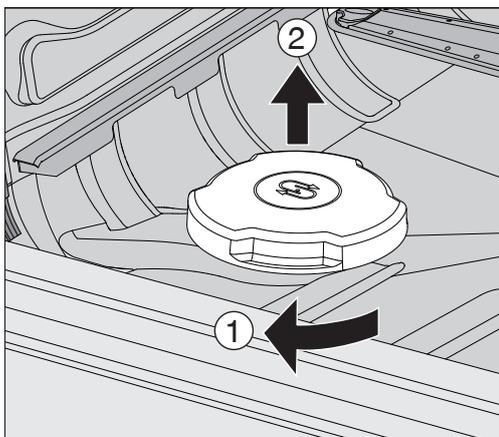

- Ruotare il tappo di chiusura del contenitore di sale fino all'arresto in direzione della freccia ① e tirarlo verso l'alto ②.

Prima di caricare il sale per la prima volta, versare nel contenitore ca. 2,0 l d'acqua per sciogliere il sale. Dopo la prima messa in servizio, nel contenitore ci sarà sempre acqua in quantità sufficiente.

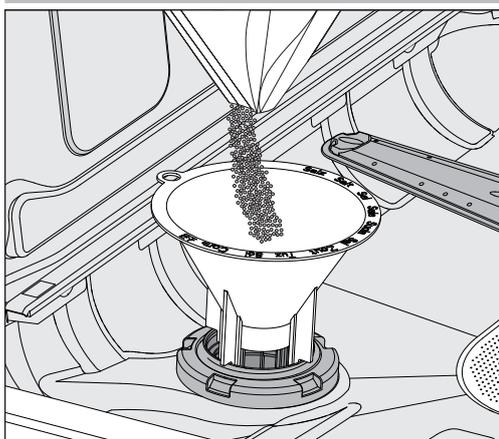


- Posizionare l'imbuto di riempimento del sale sull'apertura.

Il contenitore del sale contiene a seconda del tipo di sale e del livello di riempimento residuo ca. 1,4–2 kg di sale.

- Versare il sale. Non versare più di 2 kg di sale.

Durante il rabbocco potrebbe fuoriuscire dell'acqua (soluzione di acqua e sale) dal contenitore per il sale.

## Durezza acqua

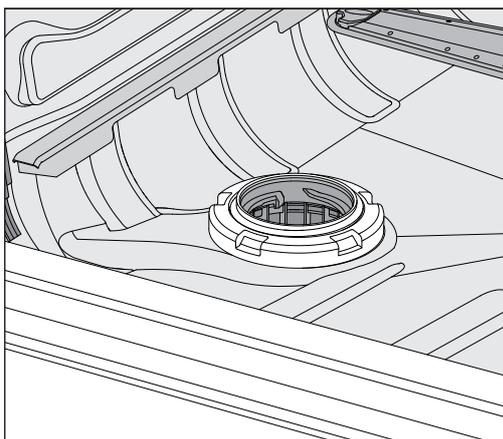

- Pulire l'area di riempimento e in particolare la guarnizione del contenitore dai residui di sale. Non risciacquare i residui di sale con l'acqua corrente, perché altrimenti questo causerebbe il trabocco del contenitore.
- Chiudere il contenitore. Assicurarsi che il contenitore sia ben chiuso, in modo che la liscivia non possa penetrare.

⚠ In caso di eccessivo riempimento del contenitore, non chiudere con forza.  
Se un contenitore di sale riempito eccessivamente viene chiuso con forza si può danneggiare.  
Eliminare il sale in eccesso prima di chiudere il contenitore.


- Dopo ogni rabbocco di sale avviare il programma Risciacq. acqua fredda.

I residui di sale eventualmente rimasti e la soluzione di acqua e sale traboccata vengono sciolti, diluiti e risciacquati.

I residui di sale e la soluzione di acqua e sale traboccata causano corrosioni se non vengono risciacquati.

### Indicazione della mancanza di sale


In caso di livello di riempimento basso nel contenitore di sale e di nuova rigenerazione, a display compare il seguente avviso:

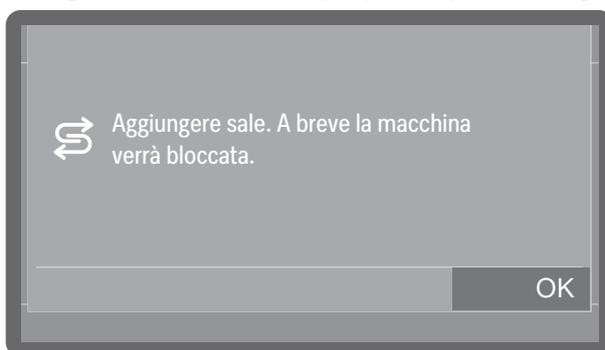

- Confermare la segnalazione con OK.
- Caricare il sale di rigenerazione, v.  "Aggiungere il sale di rigenerazione".

Se la segnalazione compare per la prima volta, a seconda della durezza dell'acqua impostata sono ancora possibili altri cicli del programma. Se non viene aggiunto sale, la segnalazione ricompare a ogni fine programma.

Avviso rigenerazione

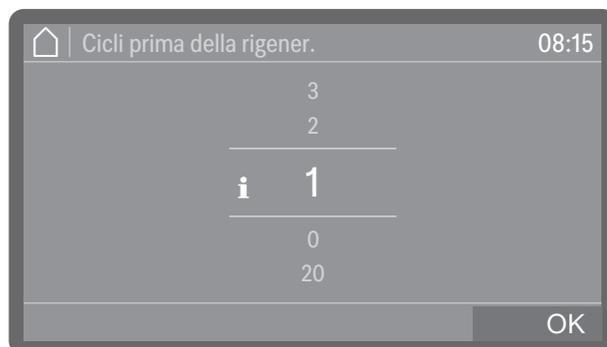


È possibile impostare con quanti cicli in anticipo si desidera ricevere l'avviso dell'imminente rigenerazione, v. ►  Impostazioni avanzate ► Manutenzione e service ► Avviso rigenerazione.

**Annullare il blocco macchina per mancanza di sale**

Se la soluzione salina nell'addolcitore è finita, a display compare un errore e la macchina viene bloccata per altre applicazioni.



■ Confermare l'errore premendo sull'avviso.

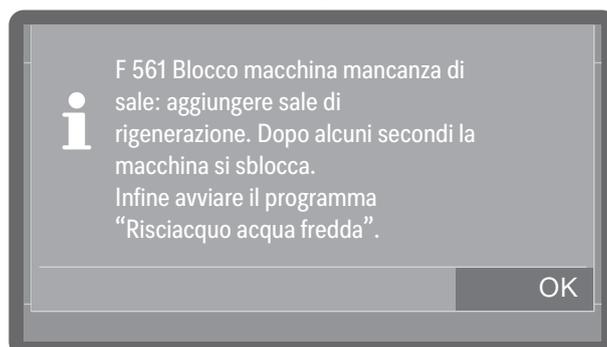

■ Seguire le istruzioni sul display e caricare il sale di rigenerazione, v.  "Aggiungere il sale di rigenerazione".

Il blocco della macchina viene annullato automaticamente con un certo ritardo dopo aver aggiunto il sale.

## Supporto di carico

---

### Carrelli, cesti, moduli e inserti

La macchina può essere dotata di un cestello inferiore e un cestello superiore oppure di un carrello che, a seconda della forma e del tipo del carico da trattare, possono essere a loro volta accessoriati con inserti e moduli diversi o sostituiti con altri accessori speciali.

I supporti di carico e gli altri accessori devono essere scelti a seconda delle necessità di impiego.

Alle pagine seguenti e nelle istruzioni d'uso dei supporti di carico (se presenti) vi sono le indicazioni sui vari ambiti di applicazione.

Miele offre supporti di carico e dispositivi di lavaggio speciali adatti a tutti i settori di impiego citati in  "Destinazione d'uso". Rivolgersi a Miele per maggiori informazioni.

### Alimentazione idrica

I supporti di carico con bracci irroratori o altri dispositivi di lavaggio sono dotati sul retro di un raccordo o più per l'alimentazione idrica. Quando si inseriscono i cesti nella macchina, essi si agganciano all'alimentazione idrica sul retro della vasca di lavaggio. Lo sportello chiuso della vasca di lavaggio fa sì che i supporti di carico si mantengano nella posizione corretta.

Gli allacciamenti liberi sulla parete posteriore della vasca di lavaggio sono chiusi meccanicamente.

### Carrelli e cesti di serie precedenti

L'utilizzo di carrelli e cesti di serie precedenti in questa macchina è consentito solo previo accordo con Miele. In particolare, i carrelli e i cesti con tubi di alimentazione idrica per bracci irroratori e listelli iniettori devono essere adattati agli allacciamenti idrici modificati.

La modifica viene effettuata dall'assistenza tecnica Miele ed è possibile solo per determinati modelli.

 Il montaggio dei raccordi per l'alimentazione idrica di carrelli e cesti deve essere eseguito dall'assistenza tecnica Miele. Eventuali errori di montaggio nell'utilizzo di carrelli e cesti possono danneggiare la macchina.

Dopo la modifica, i carrelli e i cesti non possono più essere riutilizzati nelle macchine delle serie precedenti.

### Cestelli superiori regolabili in altezza

I cestelli superiori sono regolabili in altezza a una distanza di 3 cm su tre posizioni per trattare carichi di altezza diversa.


Per la regolazione in altezza occorre spostare i supporti con rotelle sui lati del cestello superiore e l'allacciamento idrico sul retro del cesto. I supporti con rotelle sono fissati al cestello superiore rispettivamente con due viti. L'accoppiamento idrico si compone dei seguenti elementi:

- una piastra in acciaio inossidabile con due aperture,
- un raccordo in plastica e
- sei viti.

Spostare i cestelli superiori solo orizzontalmente. I cesti non sono predisposti per impostazioni oblique (un lato alto, un lato basso). Con la regolazione in altezza si modifica l'altezza di carico del cesto superiore e di quello inferiore.

#### Impostazione della posizione superiore

- Rimuovere il cestello superiore tirandolo verso di sé fino alla battuta d'arresto e sollevandolo dalle guide.
- Svitare i supporti con rotelle e l'allacciamento idrico.

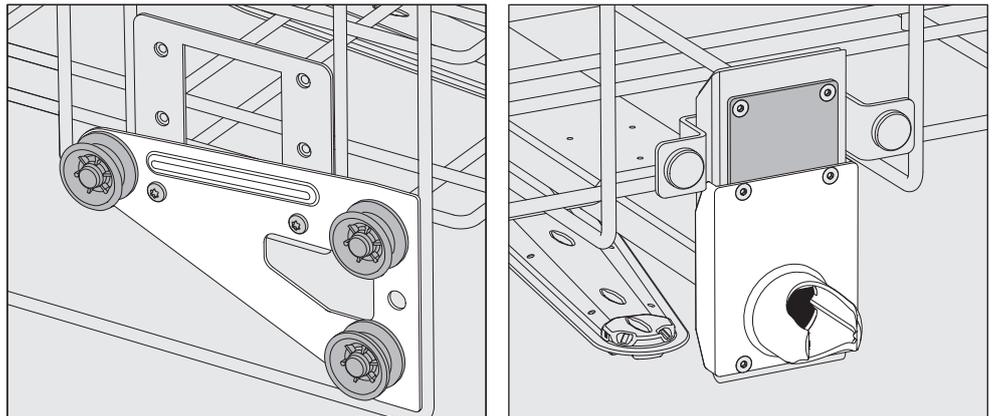


- Spostare i supporti con rotelle su entrambi i lati nella posizione più bassa e fissarli con le viti.
- Posizionare la piastra in acciaio inossidabile sopra le aperture del tubo di afflusso idrico in modo tale da coprire l'apertura superiore. Avvitare saldamente la piastra in acciaio inossidabile nella parte superiore con due viti. Inserire il raccordo nell'apertura inferiore della piastra in modo da coprire l'apertura centrale. Avvitare saldamente il raccordo con quattro viti.

#### Impostazione della posizione centrale

- Rimuovere il cestello superiore tirandolo verso di sé fino alla battuta d'arresto e sollevandolo dalle guide.
- Svitare i supporti con rotelle e l'allacciamento idrico.


## Supporto di carico

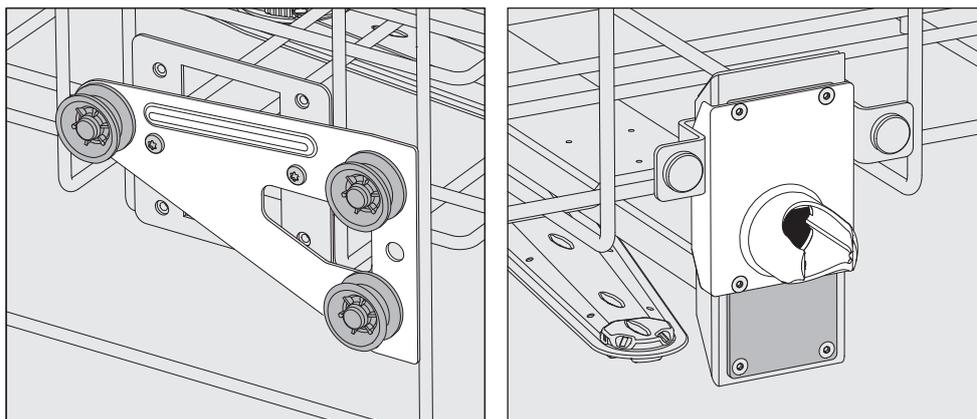

- Spostare i supporti con rotelle su entrambi i lati nella posizione centrale e fissarli con le viti.
- Posizionare la piastra in acciaio inossidabile sopra le aperture del tubo di afflusso idrico in modo da coprire una delle aperture esterne. Avvitare saldamente la piastra in acciaio inossidabile nella parte superiore o inferiore con due viti. Inserire il raccordo nell'apertura centrale della piastra in modo da coprire l'apertura esterna. Avvitare saldamente il raccordo con quattro viti.

### Impostazione della posizione inferiore

- Rimuovere il cestello superiore tirandolo verso di sé fino alla battuta d'arresto e sollevandolo dalle guide.
- Svitare i supporti con rotelle e l'allacciamento idrico.

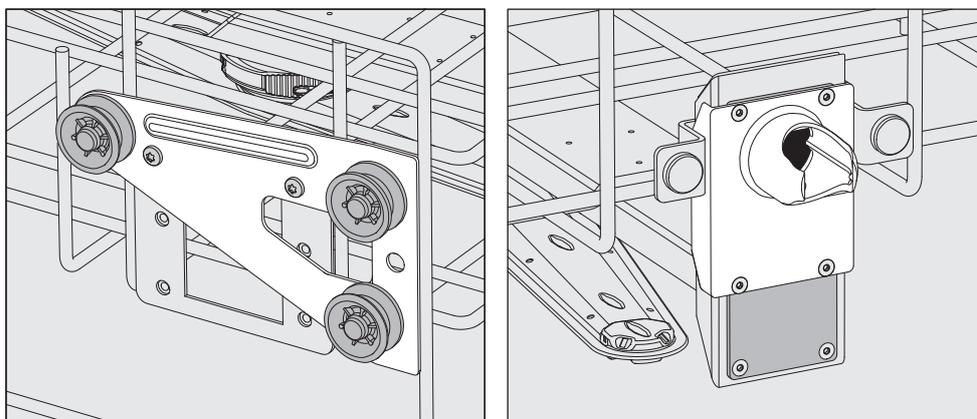

- Spostare i supporti con rotelle su entrambi i lati nella posizione più in alto e fissarli con le viti.
- Posizionare la piastra in acciaio inossidabile sopra le aperture del tubo di afflusso idrico in modo da coprire l'apertura inferiore. Avvitare saldamente la piastra in acciaio inossidabile nella parte inferiore con due viti. Inserire il raccordo nell'apertura superiore della piastra in modo da coprire l'apertura centrale. Avvitare saldamente il raccordo con quattro viti.

### Infine controllare:

- Disporre il cestello superiore di nuovo sulle guide e inserirlo con cautela per verificare che l'allacciamento idrico sia montato correttamente.

### Misurazione pressione di lavaggio

Per tutti i supporti di carico con bracci irroratori, listelli iniettori o altri attacchi di lavaggio, la pressione di lavaggio può essere misurata p.es. nell'ambito dei test di resa e delle convalide conformemente alla norma EN ISO 15883.

#### Accesso per la misurazione della pressione di lavaggio

Nei supporti di carico con bracci irroratori e ulteriori listelli iniettori o altri attacchi di lavaggio è previsto un attacco sul listello iniettore o un attacco di lavaggio per la misurazione della pressione di lavaggio. La posizione precisa è descritta nelle relative istruzioni d'uso dei supporti di carico.


Per i supporti di carico con bracci irroratori senza ulteriori attacchi di lavaggio, l'accesso per la misurazione della pressione di lavaggio si trova nel tubo di afflusso idrico per i bracci irroratori. L'accesso è contrassegnato da un simbolo di avvertimento ⚠ ed è chiuso con una vite cieca.

#### Eeguire la misurazione

⚠ Pericolo di infezione a causa di un lavaggio e una disinfezione insufficienti.

I punti di accesso per la misurazione etichettati con il simbolo di avvertimento ⚠ non hanno una potenza di lavaggio e disinfezione sufficiente.

Non collegare mai gli oggetti o i dispositivi di lavaggio agli accessi per la misurazione.

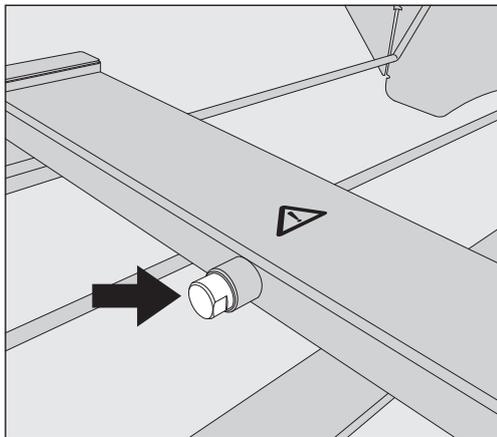

- Per la misurazione della pressione di lavaggio sostituire la vite cieca con un adattatore Luer-Lock.

Gli adattatori Luer-Lock adatti, come E 447, sono disponibili presso Miele.

- Eeguire la misurazione.
- Al termine della misurazione chiudere l'accesso di nuovo con la vite cieca.

### Disporre il carico

⚠ Pericolo per la salute a causa di oggetti contaminati.  
Gli oggetti contaminati possono essere causa di diversi rischi per la salute e, a seconda del tipo di contaminazione possono causare p.es. infezioni, avvelenamenti o ferimenti.  
Quando si ha a che fare con oggetti contaminati accertarsi che vengano rispettate tutte le misure di protezione personali necessarie.  
Indossare p.es. i guanti e utilizzare i mezzi idonei.

⚠ Trattare esclusivamente un carico dichiarato esplicitamente riutilizzabile e idoneo a un processo in macchina dal relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite.  
Non è consentito il ricondizionamento di materiale monouso utilizzato.

⚠ Pericolo di ferirsi con gli oggetti da trattare.  
Nelle operazioni di carico e scarico degli oggetti da trattare sussiste il pericolo di ferirsi per via di bordi e lame affilati o estremità appuntite.  
Per ridurre al massimo il rischio di ferirsi, iniziare a caricare gli inserti partendo da dietro e procedere in avanti verso di sé; viceversa al momento del prelievo procedere dal davanti e proseguire verso il fondo.

- Per la corretta pulizia interna, a seconda del carico, sono necessari specifici supporti di carico o dispositivi di lavaggio, quali ugelli, boccole di lavaggio o adattatori.
- Disporre il carico in modo che tutte le superfici siano raggiunte dalla liscivia. In caso contrario non vengono pulite.
- Gli oggetti non devono essere infilati gli uni dentro gli altri, né coprirsi perché si comprometterebbe il lavaggio.
- Non disporre gli oggetti così vicini gli uni agli altri da impedirne il corretto lavaggio.
- Strumenti a corpo cavo devono poter essere attraversati completamente dalla liscivia. A seconda degli oggetti, sono necessari supporti di carico o dispositivi di lavaggio speciali.
- Per oggetti con cavità strette e lunghe occorre garantire la possibilità di risciacquo interno prima di inserirle in un dispositivo di lavaggio oppure collegarle a questo.
- Sistemare i recipienti cavi nei relativi supporti di carico con le aperture rivolte verso il basso affinché la liscivia possa affluire e fuoriuscire senza impedimenti.
- Sistemare in posizione inclinata gli oggetti concavi, in modo che l'acqua possa defluire.
- Recipienti cavi alti e stretti vanno disposti possibilmente nell'area centrale dei carrelli o dei cestì, dove sono raggiunti meglio dai getti d'acqua.
- Se possibile, smontare gli strumenti scomponibili seguendo le indicazioni del produttore e trattare i singoli pezzi separatamente.

- Utilizzare reti di copertura per mettere in sicurezza gli oggetti leggeri, di modo che non blocchino il braccio irroratore e non si spostino nella vasca di lavaggio.
- Trattare i pezzi piccoli e la minuteria in inserti speciali o cestini richiudibili.
- I bracci irroratori non devono essere bloccati da oggetti troppo alti oppure che sporgono verso il basso.
- La rottura di vetro e ceramica durante le operazioni di carico e scarico può causare ferite gravi. Non trattare in macchina oggetti in vetro o in ceramica danneggiati.
- Strumenti e utensili nichelati e cromati e/o in alluminio possono non essere sempre idonei al trattamento in macchina. Per questo tipo di carico sono necessarie particolari condizioni.
- Per prevenire eventuali corrosioni si consiglia di utilizzare solo strumenti e utensili in acciaio inossidabile adatti al lavaggio.
- Gli oggetti composti completamente o in parte da materiale plastico devono essere resistenti alle alte temperature.
- Trattare gli oggetti sensibili alle alte temperature come gli zoccoli OP con un processo termochimico.

I supporti di carico e i dispositivi di lavaggio adatti, nonché altri accessori, sono disponibili presso Miele.

### Preparare il carico

 Pericolo di esplosione a causa di gas infiammabili.  
Solventi infiammabili con un punto di infiammabilità inferiore a 21 °C disperdono gas e possono generare un mix di gas infiammabile.  
Caricare nella vasca di lavaggio solo oggetti che contengano al massimo tracce di solventi.  
Avviare un programma di trattamento subito dopo il caricamento.

 Danni materiali dovuti ai solventi.  
I solventi possono danneggiare gli elastomeri e le plastiche della macchina e causare perdite.  
Caricare nella vasca di lavaggio solo oggetti che contengano al massimo tracce di solventi.  
Avviare un programma di trattamento subito dopo il caricamento.

 Danni materiali dovuti alla corrosione.  
Le soluzioni contenenti cloruri, in particolare acidi cloridrici, e i materiali ferrosi corrosivi causano la corrosione dell'acciaio inossidabile della macchina e del supporto di carico.  
Non introdurre nella vasca di lavaggio soluzioni contenenti cloruri.  
Non introdurre materiali ferrosi corrosivi nella vasca di lavaggio.

 Pericolo per la salute a causa di oggetti contaminati.  
Gli oggetti contaminati possono essere causa di diversi rischi per la salute e, a seconda del tipo di contaminazione possono comportare ad es. infezioni, avvelenamenti o lesioni.  
Accertarsi che quando si trattano oggetti contaminati siano rispettate tutte le misure di protezione necessarie, come ad es. indossare guanti protettivi.

- Attenersi alle indicazioni dei produttori del carico per il prelavaggio e il pretrattamento.
- Svuotare gli oggetti prima di disporli in macchina e rispettare le disposizioni in materia.
- Smontare gli oggetti come indicato dal produttore.
- Disporre i pezzi piccoli e la minuteria in appositi cesti della minuteria per bloccarli.
- Aprire i rubinetti e le valvole esistenti o rimuoverli secondo le istruzioni del produttore e riporre i singoli pezzi in appositi cesti della minuteria.
- Risciacquare accuratamente il carico pretrattato chimicamente, v.  "Pretrattamento a immersione".

### Pretrattamento a secco

Dopo l'uso i dispositivi medici contaminati devono essere disposti direttamente nei supporti di carico senza pretrattamento.

Per i dispositivi medici contaminati si preferisce il pretrattamento a secco.

### Pretrattamento a immersione

I carichi pretrattati chimicamente devono essere risciacquati accuratamente a mano o con un programma di risciacquo adeguato prima del ricondizionamento in macchina, per evitare una considerevole formazione di schiuma durante il processo di ricondizionamento.

 Pericolo di infezioni dovuto ai residui di proteine.  
Agenti chimici di pretrattamento non idonei possono causare la denaturazione dello sporco proteico, che in alcune circostanze può essere difficile da rimuovere con il ricondizionamento in macchina.  
Utilizzare esclusivamente pretrattanti idonei. Se necessario, eseguire un prelavaggio manuale. Se possibile, evitare i pretrattamenti chimici.

- Utilizzare il programma Risciacq. acqua fredda per il risciacquo in macchina.

### Controlli prima dell'avvio del programma

**Prima di avviare un programma, verificare sempre quanto segue (controllo visivo):**

- Il carico è sistemato/agganciato correttamente?
- È stato rispettato il modello di carico indicato?
- Le cavità interne/il lume degli oggetti a corpo cavo sono liberi per consentire il passaggio della liscivia?
- I bracci irroratori sono puliti e ruotano senza impedimenti?

- Il filtro combinato è pulito e ben fissato?  
Rimuovere lo sporco grossolano presente, eventualmente pulire il filtro combinato.
- I moduli estraibili, gli ugelli, le boccole di lavaggio e altri dispositivi di lavaggio sono fissati in modo soddisfacente?
- I supporti di carico con bracci irroratori o ugelli, boccole di lavaggio e altri dispositivi di lavaggio sono collegati correttamente all'alimentazione idrica?
- I contenitori dei prodotti chimici sono riempiti a sufficienza?

### Dopo il trattamento

#### Controlli

#### Al termine di ogni programma effettuare i seguenti controlli:

- Verificare il risultato di lavaggio del carico mediante controllo visivo.
- Tutti gli oggetti cavi si trovano ancora sui relativi ugelli?

 Pericolo di infezione a causa di un lavaggio e una disinfezione insufficienti.

Gli oggetti, che durante il ricondizionamento si sono staccati dal dispositivo di lavaggio, non vengono disinfettati a sufficienza all'interno.

Se durante il ricondizionamento gli oggetti si staccano dal dispositivo di lavaggio, devono essere nuovamente ricondizionati.

- Il lume degli oggetti a corpo cavo è libero per consentire il passaggio della liscivia?
- Ugelli e allacciamenti sono fissati ai supporti di carico?
- Se la macchina per il lavaggio è dotata di un essiccatore, controllare visivamente il risultato di asciugatura del carico.

Eeguire la manutenzione, la pulizia e i controlli funzionali.

Dopo il ricondizionamento, eseguire tutte le misure di manutenzione e pulizia specificate dai produttori del carico e i controlli funzionali necessari.

#### Ricontaminazione

Mettere in atto le apposite misure per evitare una ricontaminazione del carico trattato, ad es.:

- al momento di prelevare il carico indossare guanti puliti.
- Prelevare tutto il carico dagli accessori per il trattamento, prima di ricaricarli.

#### Test sulla presenza di proteine

Il risultato di lavaggio dovrebbe essere verificato a campione mediante controllo analitico delle proteine, ad esempio una volta alla settimana.

### Strumenti OP

Il tempo che intercorre tra il prelievo degli strumenti OP dopo l'uso e il ricondizionamento dovrebbe essere il più breve possibile e non superare le 6 ore.

La disinfezione degli strumenti chirurgici, anche di chirurgia mininvasiva, si svolge con procedimento termico. Per il risciacquo finale si dovrebbe utilizzare acqua demineralizzata, in modo da evitare che si formino macchie e corrosioni. Se si usa acqua industriale con un contenuto di cloruri superiore a 100 mg/l, c'è il rischio di corrosione.

⚠ Per evitare di ferirsi sistemando in verticale strumenti con sonde rivolte verso l'alto, si consiglia di caricarli partendo dalla parte posteriore e di scaricarli partendo dalla parte anteriore.

Affinché gli strumenti cavi/con canali possano essere attraversati dalla liscivia, occorre smontare gli strumenti come indicato dal produttore, togliere cappucci e guarnizioni e aprire i rubinetti presenti.

Pulire eventualmente prima a mano strumenti a collo stretto. Attenersi alle istruzioni fornite dal produttore dello strumento!

**Strumenti a snodo** Sistemare nei cestini gli strumenti a snodo in modo tale che restino aperti e non si coprano a vicenda.

### Ottiche

⚠ Danni dovuti a influssi meccanici.

Le ottiche si possono graffiare se la meccanica di lavaggio le muove. Trattare le ottiche solo negli appositi inserti dei produttori di ottiche o nell'inserto speciale E 460.

Trattare solo ottiche dichiarate trattabili in macchina dal proprio produttore.

### Zoccoli OP

⚠ Gli zoccoli OP dovrebbero essere lavati e disinfettati in una macchina **dedicata solo a quest'uso**. In questo modo si evita, p.es., che eventuali impurità derivanti dal lavaggio degli zoccoli possano depositarsi negli strumenti a corpo cavo a lumi stretti.

Se in macchina si trattano zoccoli OP con programmi dedicati ad altre applicazioni, il gestore deve fare un'accurata valutazione dei rischi.

Zoccoli OP in materiale termolabile e solette vengono lavati e disinfettati termochimicamente a 60 °C. A tal scopo l'assistenza tecnica Miele deve installare un programma speciale e aggiungere un modulo DOS speciale per il dosaggio di disinfettanti chimici.

Relativamente alla resa della disinfezione termochimica devono essere contattati i produttori dei disinfettanti chimici.

Può essere utilizzato un programma di disinfezione termica solo se il produttore degli zoccoli OP conferma la termostabilità del materiale fino a 80 °C.

■ Prima del trattamento rimuovere le solette dagli zoccoli OP.

Per il trattamento degli zoccoli OP combinare i cesti Lafette superiore e inferiore con i seguenti inserti:

- A 101 o A 102 con inserto A 310 per zoccoli OP fino al numero 41.
- A 103 con inserto A 308 per solette fino al numero 45.
- A 151 con inserto A 307 per zoccoli OP fino al numero 48.

Quando si trattano zoccoli OP si possono depositare molte impurità. Controllare quindi spesso i filtri nella vasca di lavaggio e pulirli qualora necessario, v.  "Pulire i filtri nella vasca di lavaggio".

### Oftalmologia

Trattare il carico solo in supporti di carico appositamente progettati e con programmi adatti al caso di impiego.

⚠️ Danni dovuti all'ostruzione dei lumi.

Nel trattamento degli zoccoli OP si accumula lanugine in grandi quantità, che in circostanze sfavorevoli potrebbe ostruire i lumi degli strumenti.

Non trattare gli strumenti oftalmologici in un termodisinfettore, nel quale si trattano anche gli zoccoli OP.

⚠️ Irritazione tissutale a causa di componenti dei prodotti chimici.

Componenti dei prodotti chimici, ad es. enzimi e tensioattivi, possono provocare irritazioni oculari, ad es. la sindrome tossica del segmento anteriore (TASS).

Utilizzare solo prodotti chimici adatti allo strumentario oftalmologico.

Nel trattamento dello strumentario oftalmologico non impiegare l'additivo per il risciacquo finale.

**Qualità dell'acqua** Per gli strumenti oftalmologici l'acqua demineralizzata deve essere povera di endotossine e pirogeni.

⚠️ Irritazione dei tessuti a causa della presenza di pirogeni nell'acqua di risciacquo finale.

A causa della presenza di pirogeni nell'acqua di risciacquo finale possono verificarsi irritazioni agli occhi, p.es. TASS.


Utilizzare acqua demineralizzata povera di pirogeni come acqua per il risciacquo finale. Controllare regolarmente la presenza di pirogeni nella qualità dell'acqua a intervalli brevi se l'acqua demineralizzata viene generata con uno scambiatore di ioni.

**Selezione programma**

Per il ricondizionamento di strumenti oftalmologici esistono programmi speciali, tarati appositamente per i relativi supporti di carico. La disinfezione avviene termicamente.

### Carrello iniettore A 204

Il carrello iniettore A 204 ha due ripiani, dispone di un braccio irroratore e può essere utilizzato solo con il programma Oftalmologia.

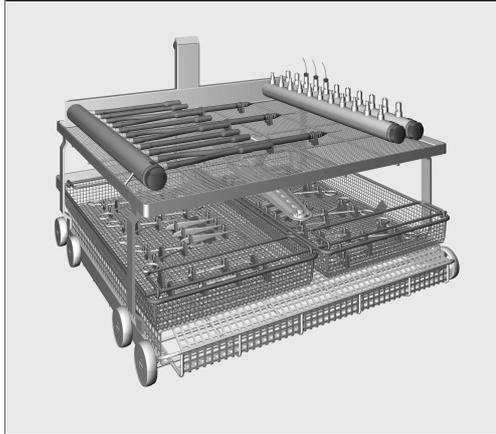

Sul ripiano superiore sono disposti diversi attacchi per il ricondizionamento di strumenti a corpo cavo, p.es. aspiratori, manipoli e cannule. Il ripiano inferiore può essere caricato con inserti e cestini per il ricondizionamento di strumenti senza lume.

### Carrello iniettore A 207

Il carrello iniettore A 207 dispone di tre ripiani con due bracci irroratori e può essere utilizzato solo con il programma Tray oftalmologia A207.



Sul ripiano superiore si trovano un listello iniettore con tubi in silicone e attacchi Luer Lock. Si possono collegare tray e cestini per set OP oftalmologici con listelli iniettori integrati.

Entrambi i ripiani inferiori possono essere caricati con inserti e cestini per il ricondizionamento di strumenti senza lume.

### Odontoiatria (Dental)

#### Strumenti

I residui che possono incrostarsi o contenere particelle abrasive devono essere eliminati manualmente dagli strumenti subito dopo il trattamento del paziente, p.es. strofinandoli con una garza. Dei residui fanno parte p.es. cemento per otturazioni dentarie, composti, pasta lucidante o similari.

Nel caso di strumenti con punte molto complesse o con contaminazioni ostinate, può rendersi necessario un pretrattamento a ultrasuoni.

⚠ Pericolo di ferirsi con gli oggetti da trattare.

Nelle operazioni di carico e scarico degli oggetti da trattare sussiste il pericolo di ferirsi per via di bordi e lame affilati o estremità appuntite.

Per ridurre al massimo il rischio di ferirsi, iniziare a caricare gli inserti partendo da dietro e procedere in avanti verso di sé; viceversa al momento del prelievo procedere dal davanti e proseguire verso il fondo.

#### Strumenti di trasmissione

Gli strumenti di trasmissione includono, p.es., turbine dentali e manipoli e contrangoli.

Strumenti di trasmissione con **asta in fibra ottica** sono considerati resistenti, mentre **fasci di fibre ottiche** potrebbero essere soggetti a un'usura più rapida.

Per il lavaggio utilizzare un detergente liquido neutro fino a leggermente alcalino. In caso di formazione di patine, dosare un neutralizzante a base di acido citrico.

Per far sì che i canali sottili negli strumenti di trasmissione non vengano ostruiti da residui di trattamento della liscivia, la liscivia va filtrata prima del lavaggio interno. Per questo motivo, per il ricondizionamento di strumenti di trasmissione utilizzare il cesto iniettore A 105/1 con il tubo filtro riutilizzabile A 800 e il supporto per gli strumenti di trasmissione

A 803 o il supporto AUF 1.

Il cesto iniettore, il tubo filtro e il supporto AUF 1 sono dotati di proprie istruzioni d'uso.

- Al termine del trattamento gli strumenti di trasmissione devono essere asciugati internamente con aria compressa ad uso medico, trattati in base alle indicazioni del produttore ed eventualmente sterilizzati. Rispettare le normative specifiche per i singoli paesi.

Dopo il trattamento, prima di riutilizzare gli strumenti di trasmissione, controllare che funzionino correttamente, ad es. spruzzandoli internamente con un getto d'acqua sopra un lavandino.

### Specchietti orali

⚠️ Danni dovuti al ricondizionamento in macchina.  
Non tutti gli specchietti orali sono adatti al ricondizionamento in macchina.  
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore.

Gli specchietti orali rodiati a causa della loro superficie delicata devono essere disposti in modo tale che durante il ricondizionamento le superfici degli specchi non possano subire danni meccanici, ad es. a causa di urti con altri strumenti.

### Bicchierini per risciacquo orale

T trattare i bicchierini per risciacquo orale preferibilmente solo nel cesto superiore. Nel cesto inferiore, a causa della grande variazione della temperatura e della meccanica è possibile che si verifichino diverse corrosioni.

Il vetro opalino è particolarmente adatto al ricondizionamento nelle macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione.

### Strumenti di anestesia (AN)

⚠️ Danni dovuti al calore.  
Per alcune qualità di elastomeri di palloni di ambu e maschere respiratorie la temperatura di trattamento consentita è inferiore a 85 °C.  
Rispettare le indicazioni dei produttori relative alla temperatura consentita nel corso del trattamento per evitare l'invecchiamento precoce dei materiali.

T trattare il carico solo in supporti di carico appositamente progettati e con programmi adatti al caso di impiego.

Ai supporti di carico sono allegate istruzioni d'uso separate.


⚠️ Contaminazione da germi dovuta a un'asciugatura insufficiente.  
Al fine di evitare la proliferazione di germi in acqua, è opportuno che il carico si asciughi completamente prima di essere riposto.  
Al termine di ogni programma di lavaggio occorre quindi controllare assolutamente il risultato di asciugatura. In particolare, il vano interno deve essere completamente asciutto.  
A tale scopo, adattare eventualmente la durata di asciugatura del programma di lavaggio.

### Strumenti di otorinolaringoiatria


T trattare il carico solo in supporti di carico appositamente progettati e con programmi adatti al caso di impiego.

Ai supporti di carico sono allegate istruzioni d'uso separate.

Per il trattamento di imbuti auricolari e specula nasali e auricolari utilizzare inserti speciali, come E 417/1.

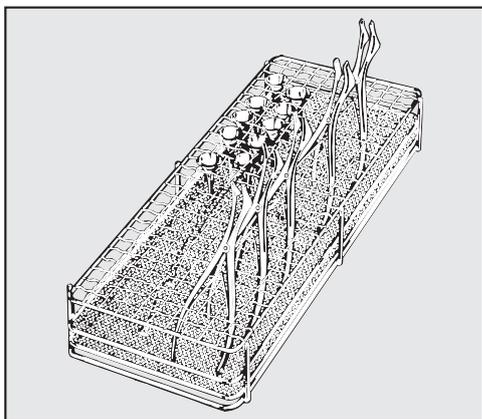

- Disporre gli specula aperti nell'inserto affinché tutte le superfici possano essere raggiunte dalla liscivia.

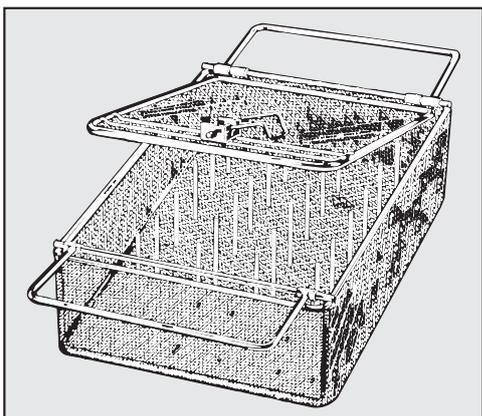

Strumenti leggeri utilizzati in otorinolaringoiatria, come p.es. imbuti auricolari possono essere trattati in un inserto chiudibile E 374.

La cromatura sottile degli imbuti auricolari può essere particolarmente sensibile all'azione dei neutralizzanti.

### Ottiche per otorinolaringoiatria


⚠ Le ottiche di otorinolaringoiatria possono essere trattate solo negli inserti dei produttori di ottiche oppure nell'inserto speciale come E 460 per impedire che si verifichino danni meccanici.

- Pulire gli strumenti prima del trattamento in macchina, p.es. con un tampone imbevuto di un disinfettante non fissante o di etanolo.

### Ginecologia

Trattare il carico solo in supporti di carico appositamente progettati e con programmi adatti al caso di impiego.

Per il ricondizionamento di specula ginecologici utilizzare inserti speciali, come p.es. E 416.

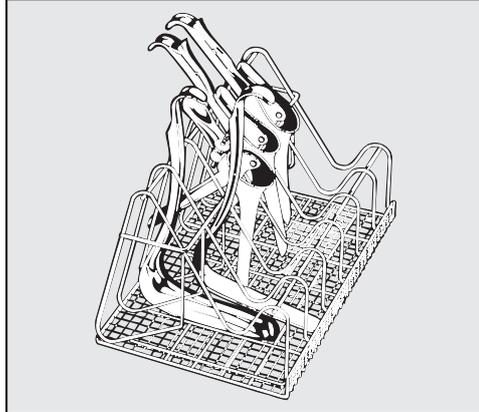

Disporre l'inserto nel modo indicato in figura.

**Specula in un unico pezzo:**  
**Specula in due pezzi:**

- disporli aperti tra le asticelle dell'inserto.
- disporre la parte inferiore nei vani stretti dell'inserto, a sinistra nella figura.
- Disporre le parti superiori nei vani più larghi dell'inserto, a destra nella figura.

Disporre gli specula tra due asticelle in modo tale che non si tocchino e non si coprano a vicenda.

### Biberon

Trattare il carico solo in supporti di carico appositamente progettati e con programmi adatti al caso di impiego.

I biberon possono essere lavati e disinfettati in container, come p.es. E 135, le tettarelle per biberon in inserti speciali come E 364 per tettarelle a collo largo e E 458 per tettarelle a vite.

- I detergenti altamente alcalini possono aggredire e rimuovere la graduazione. Utilizzare solo biberon con tacche di riempimento resistenti al lavaggio in macchina.
- Se trascorrono più di 4 ore prima del loro ricondizionamento, riempire i biberon di acqua per evitare che i residui degli alimenti si secchino.

Ai supporti di carico sono allegate istruzioni d'uso separate.

 Contaminazione da germi dovuta a un'asciugatura insufficiente. Al fine di evitare la proliferazione di germi in acqua, è opportuno che il carico si asciughi completamente prima di essere riposto. Al termine di ogni programma di lavaggio occorre quindi controllare assolutamente il risultato di asciugatura. In particolare, il vano interno deve essere completamente asciutto. A tale scopo, adattare eventualmente la durata di asciugatura del programma di lavaggio.

Nel presente capitolo si descrivono le cause ricorrenti di possibili interazioni chimiche tra lo sporco immesso, i prodotti chimici di processo e i componenti della macchina e quali misure sono eventualmente da prendersi.

Il presente capitolo intende essere una guida. Qualora durante il processo di trattamento dovessero insorgere interazioni non previste o aveste domande in merito, si prega di rivolgersi a Miele.

<b>Indicazioni generali</b>	
<b>Effetto</b>	<b>Misure</b>
<p>Se gli elastomeri (guarnizioni e tubi) e le parti in plastica della macchina di lavaggio vengono danneggiati, ad es. da rigonfiamento, restringimento, indurimento, rinsecchimento dei materiali, o a causa della formazione di fessure nei materiali, essi non sono in grado di adempiere alla propria funzione, causando un'assenza di tenuta.</p>	<p>- È necessario individuare e rimuovere le cause del danno.</p> <p>Vedi anche le informazioni su “Prodotti chimici allacciati”, “Sporco introdotto” e “Reazione tra prodotti chimici e sporco” in questo capitolo.</p>
<p>Una formazione eccessiva di schiuma nel corso del programma pregiudica il lavaggio e il risciacquo degli oggetti. La schiuma che dovesse fuoriuscire dalla vasca di lavaggio può causare danni materiali alla macchina.</p> <p>In caso di formazione di schiuma, di norma il processo di lavaggio non è standardizzato né validabile.</p>	<p>- È necessario individuare e rimuovere le cause della formazione di schiuma.</p> <p>- Il procedimento di trattamento deve essere controllato con regolarità per evitare la formazione di schiuma.</p> <p>Vedi anche le informazioni su “Prodotti chimici allacciati”, “Sporco introdotto” e “Reazione tra prodotti chimici e sporco” in questo capitolo.</p>
<p>Una corrosione dell'acciaio inox della vasca di lavaggio e degli accessori può dare origine a diversi tipi di problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione di ruggine (macchie rosse/decolorazioni),</li> <li>- macchie nere, decolorazioni</li> <li>- macchie bianche/decolorazioni (superficie liscia corrosa)</li> </ul> <p>La corrosione può portare alla formazione di fori che determinano la mancanza di tenuta della macchina per il lavaggio. A seconda dell'utilizzo, la corrosione può compromettere il risultato di lavaggio e di risciacquo oppure causare la corrosione degli oggetti (acciaio inossidabile).</p>	<p>- È necessario individuare e rimuovere le cause della corrosione.</p> <p>Vedi anche le informazioni su “Prodotti chimici allacciati”, “Sporco introdotto” e “Reazione tra prodotti chimici e sporco” in questo capitolo.</p>

## Tecnologia dei processi chimici

Prodotti chimici allacciati	
Effetto	Misure
<p>I componenti dei prodotti chimici condizionano fortemente la durata e la funzionalità (la portata) dei sistemi di dosaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservare sempre scrupolosamente le indicazioni e le raccomandazioni del produttore dei prodotti chimici impiegati.</li> <li>- Effettuare regolarmente un controllo visivo dei sistemi di dosaggio (tubicino di aspirazione, tubi, taniche per prodotti ecc.) per scoprire eventuali danni.</li> <li>- Controllare regolarmente la portata dei sistemi di dosaggio.</li> <li>- Rispettare i cicli di manutenzione.</li> <li>- Confrontarsi in merito con Miele.</li> </ul>
<p>I prodotti chimici possono danneggiare gli elastomeri e le parti in plastica della macchina e degli accessori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservare sempre scrupolosamente le indicazioni e le raccomandazioni del produttore delle sostanze chimiche impiegate.</li> <li>- Effettuare regolarmente un controllo visivo di tutti gli elastomeri e le parti in plastica liberamente accessibili per verificare che non vi siano danni.</li> </ul>
<p>I seguenti prodotti chimici possono causare un'intensa formazione di schiuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detersivi e additivi per il risciacquo finale contenenti tensioattivi</li> </ul> <p>Può formarsi schiuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel blocco di programma che prevede il dosaggio dei prodotti chimici</li> <li>- nel blocco di programma successivo, per il trascinarsi dei prodotti,</li> <li>- con l'additivo per il risciacquo finale nel programma successivo per il trascinarsi dei prodotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I parametri del procedimento come temperatura di dosaggio, concentrazione di prodotto ecc. devono essere impostati in modo tale da ridurre al minimo la formazione di schiuma durante l'intero programma.</li> <li>- Attenersi alle indicazioni del produttore dei prodotti chimici.</li> </ul>

<b>Sporco introdotto</b>	
<b>Effetto</b>	<b>Misure</b>
<p>Le seguenti sostanze possono causare un'intensa formazione di schiuma in fase di lavaggio e di risciacquo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agenti trattanti, p.es. disinfettanti, detersivi ecc.</li> <li>- sostanze generiche che generano schiuma, come i tensioattivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risciacquare accuratamente il carico con acqua prima del lavaggio.</li> <li>- Selezionare il programma di lavaggio con uno o più prelavaggi brevi con acqua fredda o calda.</li> </ul>
<p>Le seguenti sostanze possono causare la corrosione dell'acciaio inox della vasca di lavaggio e degli accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acido cloridrico</li> <li>- altre sostanze contenenti cloruro, come p.es. cloruro di sodio, ecc.</li> <li>- acido solforico conc.,</li> <li>- acido cromico</li> <li>- particelle e trucioli di ferro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risciacquare accuratamente il carico con acqua prima del lavaggio.</li> <li>- Collocare il carico privo di gocce sui supporti di carico e avviare un programma di trattamento subito dopo l'introduzione nella vasca di lavaggio.</li> </ul>
<b>Reazioni tra prodotti chimici e sporco</b>	
<b>Effetto</b>	<b>Misure</b>
<p>Lo sporco ad alto contenuto proteico, come ad es. il sangue, può comportare la formazione intensa di schiuma con prodotti chimici alcalini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezionare il programma di lavaggio con uno o più prelavaggi brevi con acqua fredda.</li> </ul>
<p>I metalli comuni come l'alluminio, il magnesio, lo zinco, trattati con prodotti chimici ad alto contenuto di acidi o alcali, possono liberare idrogeno (effetto gas tonante).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alle indicazioni del produttore dei prodotti chimici.</li> </ul>

## Aggiungere e dosare prodotti chimici

### Prodotti chimici

⚠ Pericolo per la salute a causa di sostanze chimiche non adatte. L'utilizzo di sostanze chimiche non adatte di norma non porta ai risultati desiderati e può nuocere a persone e a cose. Utilizzare solo sostanze chimiche idonee all'uso in macchina e seguire i consigli d'uso dei rispettivi produttori. Rispettare scrupolosamente le indicazioni relative alle quantità residue che rappresentano un rischio tossicologico.

⚠ Pericolo per la salute a causa di sostanze chimiche. Si tratta in parte di sostanze irritanti e aggressive. Quando si utilizzano sostanze chimiche rispettare le norme di sicurezza vigenti e le schede di sicurezza fornite dal produttore dei prodotti chimici! Adottare tutte le misure di sicurezza richieste dal produttore delle sostanze chimiche come p.es. indossare occhiali e guanti protettivi.

I prodotti chimici ad alta viscosità possono pregiudicare il controllo del dosaggio e causare misurazioni non precise. Rivolgersi all'assistenza tecnica Miele e richiedere le misure necessarie.

Miele fornirà le informazioni sui prodotti chimici adatti.

Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici devono essere facilmente accessibili durante il funzionamento della macchina.

### Detersivi

La macchina è predisposta solo per l'uso di detersivi liquidi. Il detersivo liquido viene dosato da una tanica esterna per mezzo di un tubicino di aspirazione.

Quando si sceglie un detersivo tenere presente anche la sua compatibilità ambientale:

- qual è il grado di alcalinità necessario per risolvere l'attuale problema di lavaggio?
- Per rimuovere le proteine sono necessari enzimi tra gli ingredienti, lo svolgimento del programma è ottimizzato a tale scopo?
- Sono necessari dei tensioattivi per la dispersione e l'emulsione?
- Per i programmi di termodesinfezione utilizzare un detersivo appropriato, mediamente alcalino e senza cloro attivo.

Particolari tipi di sporco possono richiedere detersivi o additivi con determinate composizioni. Per saperne di più rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

### Neutralizzante

A seconda della variante di dotazione, il neutralizzante viene dosato tramite un sistema di dosaggio interno o un modulo DOS esterno. I moduli DOS vengono allacciati dall'assistenza tecnica Miele e possono essere collegati in qualsiasi momento. I sistemi di dosaggio interni non possono essere integrati in un secondo momento.

Per evitare decolorazioni o tracce di corrosione sugli strumenti, soprattutto nell'area degli snodi, in alcuni programmi viene dosato del neutralizzante durante il risciacquo intermedio.

Il neutralizzante (impostazione ph: acido) agisce inoltre facendo sì che vengano neutralizzati i residui alcalini del detergente sulla superficie del carico.

### Additivo per il risciacquo finale

L'additivo per il risciacquo finale facilita l'asciugatura dopo il trattamento perché favorisce il deflusso dell'acqua dalle superfici come se si trattasse di una pellicola.

⚠ I componenti dell'additivo per il risciacquo finale dopo l'asciugatura rimangono sulla superficie degli oggetti.

Controllare quindi se l'utilizzo dell'additivo per il risciacquo finale riferito al tipo di impiego del carico è sicuro.

⚠ Per il ricondizionamento di strumenti oftalmologici non è possibile dosare additivo per il risciacquo finale.

### Disinfettante chimico

La disinfezione del carico non termoresistente, p.es. zoccoli OP, può avvenire con l'aggiunta di disinfettante chimico. Il disinfettante deve essere adatto alla macchina e non favorire la formazione di schiuma.

I parametri di disinfezione fanno riferimento alle perizie dei produttori del prodotto disinfettante. Attenersi a quanto riportato dai produttori su come gestire e utilizzare il prodotto e sulla sua efficacia.

⚠ L'impiego di simili procedimenti termochimici non è adatto al ricondizionamento di dispositivi medici.

Per questa applicazione la macchina deve essere dotata da parte dell'assistenza tecnica autorizzata Miele di un programma speciale e di un modulo DOS adatto. Il modulo DOS viene collegato esternamente.

## Aggiungere e dosare prodotti chimici

### Detergenti per strumenti

⚠ Danni causati da detergenti per strumenti a base di oli di paraffina (oli bianchi).

Gli oli di paraffina (oli bianchi) possono danneggiare gli elastomeri e le parti in plastica della macchina per il lavaggio.

Non dosare prodotti simili in questa macchina, anche qualora consigliati dallo stesso produttore del prodotto chimico per l'impiego in macchina.

Se necessario, per pulire gli strumenti è possibile utilizzare detergenti per strumenti a base di oli di paraffina in seguito al ricondizionamento in macchina. Attenersi alle indicazioni dei produttori degli strumenti e dei prodotti per la loro cura.

Il ricondizionamento degli strumenti con i suddetti prodotti è considerato sicuro in questa macchina.

### Sistemi di dosaggio

La macchina per il lavaggio è progettata per il dosaggio dei seguenti prodotti chimici:

- Detergente  
A seconda della variante di dotazione, il detergente liquido viene dosato tramite un sistema di dosaggio interno o con l'ausilio di un modulo DOS esterno.
- Neutralizzante  
Il dosaggio del neutralizzante avviene tramite un tubicino di aspirazione da una tanica per prodotti.
- Additivo per il risciacquo finale  
A seconda della variante di dotazione, il dosaggio avviene da un dosatore ☼ nello sportello o tramite un modulo DOS esterno.
- Prodotti aggiuntivi  
Ulteriori prodotti chimici liquidi possono essere dosati tramite moduli DOS esterni.

I sistemi di dosaggio nello sportello sono esclusi dal sistema di controllo dosaggio.

### Codifica dei colori dei tubicini di aspirazione

I prodotti chimici liquidi, provenienti da taniche esterne, vengono immessi tramite tubicini di aspirazione. L'applicazione di contrassegni colorati facilita l'abbinamento.

Miele utilizza e consiglia:

- blu: per detergente
- rosso: per neutralizzante
- verde: per disinfettante chimico o un secondo detergente aggiuntivo
- bianco: per prodotti chimici contenenti acidi
- giallo: da contrassegnare a piacere

## Moduli DOS


Se necessario, è possibile aggiungere moduli di dosaggio esterni (moduli DOS) per prodotti chimici liquidi. Il numero di allacciamenti è diverso a seconda della variante di dotazione.

I moduli DOS esterni vengono aggiunti dal servizio di assistenza tecnica. I sistemi di dosaggio interni non possono essere installati in un secondo tempo.

### Allacciare i moduli DOS


Ai moduli DOS sono allegate le istruzioni di montaggio.

#### Due allacciamenti per modulo DOS

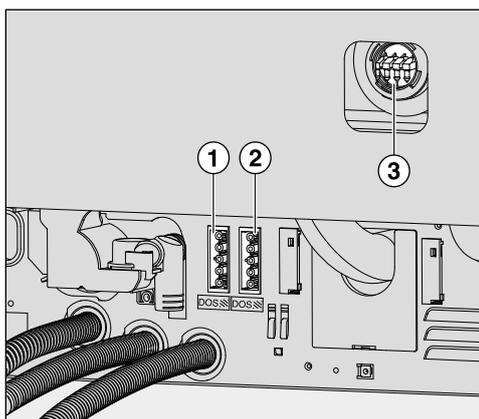

- ① Allacciamento alimentazione di corrente elettrica
- ② Allacciamento alimentazione di corrente elettrica
- ③ Allacciamenti tubi di dosaggio

#### Un allacciamento per modulo DOS

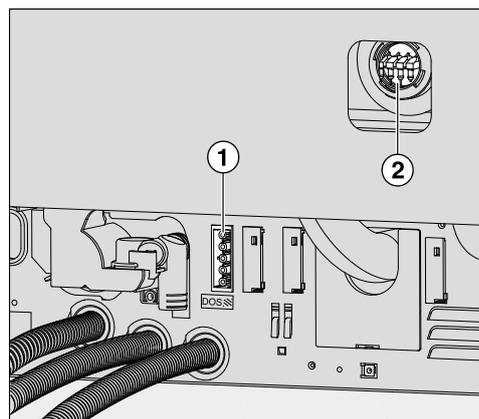

- ① Allacciamento alimentazione di corrente elettrica
- ② Allacciamento tubo di dosaggio

I moduli DOS sono controllati tramite l'alimentazione di corrente elettrica. Osservare l'etichettatura degli allacciamenti.

- DOS 1 Detergente
- DOS 3 Additivo per il risciacquo finale  
(Dosaggio possibile solo con alcuni tipi di macchina al posto del neutralizzante)
- DOS 3 Neutralizzante
- DOS 4 Prodotti aggiuntivi  
L'allacciamento viene abilitato dall'assistenza tecnica, se necessario.

- Allacciare l'alimentazione di corrente elettrica.
- Per montare i tubi di dosaggio, staccare la fascetta per tubi fissata a un raccordo libero e rimuovere il tappo di protezione.
- Infilare il tubo di dosaggio sul raccordo e fissare il tubo con una fascetta.

Gli allacciamenti non utilizzati per i tubi di dosaggio devono essere dotati di tappi di protezione, affinché non fuoriesca della liscivia.


## Aggiungere e dosare prodotti chimici

### Cambiare tanica

⚠ Pericolo di infezione a causa del detersivo non adatto  
L'utilizzo di detersivo non adatto come p.es. detersivo per lavastoviglie domestiche non porta ai risultati desiderati.  
Utilizzare solo detersivi per termodisinfettori.

Sostituire le taniche vuote solo con taniche contenenti i prodotti chimici appropriati.  
Il risultato del trattamento viene talvolta notevolmente compromesso dal dosaggio di prodotti chimici sbagliati nei blocchi programma. Inoltre, la miscelazione di prodotti chimici diversi nel sistema di dosaggio può causare reazioni chimiche inaspettate.  
Osservare la codifica dei colori dei tubicini di aspirazione.

In caso di livello di riempimento basso nella tanica, al cliente viene richiesto di cambiare tanica, in questo caso, p.es., del detergente:

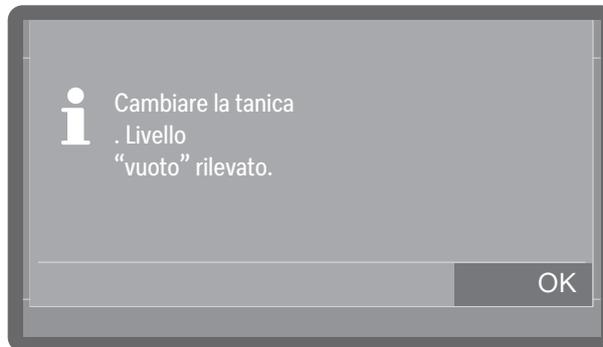


- Confermare con OK.

Se il contenitore è completamente vuoto, la macchina rimane bloccata per impedirne l'utilizzo.  
Il blocco verrà rimosso qualche tempo dopo la sostituzione della tanica per prodotti.


- Prendere la tanica e sistemarla su una superficie non delicata e facile da pulire, p.es. lo sportello della vasca di lavaggio.
- Togliere il coperchio dalla tanica e rimuovere il tubicino di aspirazione.
- Sistemare il tubicino di aspirazione su una superficie non delicata e facile da pulire, p.es. lo sportello della vasca di lavaggio.

- Sostituire la tanica per prodotti vuota con una piena.

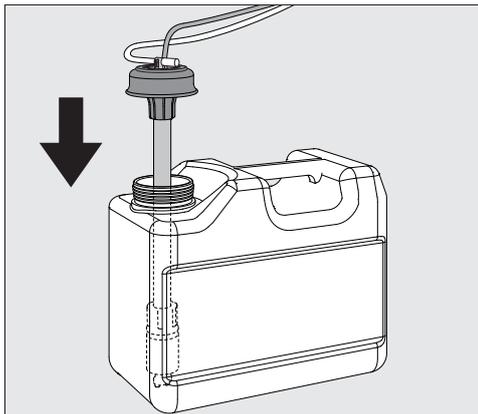

- Inserire il tubicino di aspirazione nell'apertura della tanica e premere il coperchio fino all'aggancio.
- Adattare il tubicino di aspirazione alla dimensione della tanica fino a raggiungerne il fondo.
- Ripulire con cura eventuale prodotto chimico fuoriuscito.
- Posizionare la tanica per terra a fianco della macchina o in un armadietto vicino. La tanica non può essere posizionata sopra la macchina per il lavaggio o più in alto ancora. Fare attenzione a non piegare o schiacciare il tubo di dosaggio.

Quando si sostituiscono le taniche, l'aria può entrare nel sistema di dosaggio e causare un dosaggio impreciso. Per questo motivo, si consiglia di riempire nuovamente il sistema di dosaggio dopo aver sostituito la tanica.

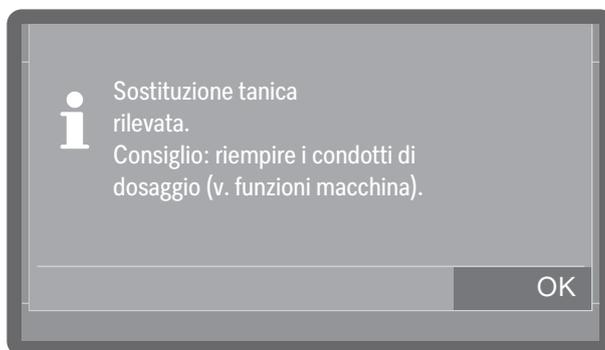


- Confermare la segnalazione con OK.
- Per riempire il sistema di dosaggio, selezionare il sistema di dosaggio appropriato alla voce ►  Funzioni macchina ► Condotti di dosaggio ► Riempire condotti dos. e avviare il processo. Il riempimento è automatico.

## Aggiungere e dosare prodotti chimici

### Selezionare il volume della tanica

Disponibile per macchine per il lavaggio con misurazione del livello.

Se nelle macchine per il lavaggio che misurano il livello di riempimento delle taniche di prodotti chimici (variante di dotazione di serie) viene utilizzato un tubicino di aspirazione per contenitori da 10 l in un contenitore più piccolo o se un contenitore grande è pieno solo per metà, sul display appare la seguente richiesta:

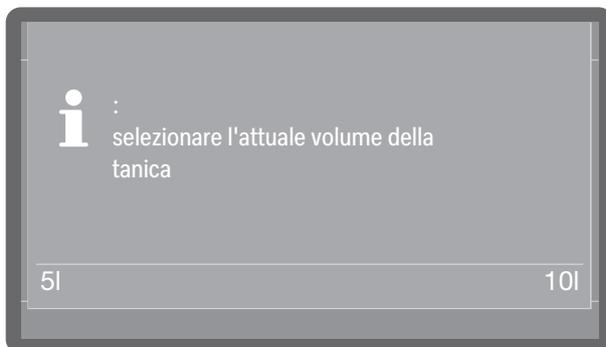

- Selezionare la dimensione della tanica.


### Additivo per il risciacquo finale

A seconda della variante di dotazione, il dosaggio di additivo per il risciacquo finale avviene da un dosatore \* nello sportello o da una tanica per prodotti.

Se l'additivo per il risciacquo finale viene dosato da una tanica, è possibile sostituirla o riempirla. La procedura è essenzialmente la stessa descritta al capitolo "Sostituire la tanica per prodotti".

### Rabbocco del dosatore nello sportello

Se il livello di riempimento del contenitore è basso, per l'additivo per il risciacquo finale viene richiesto di rabboccare il dosatore.

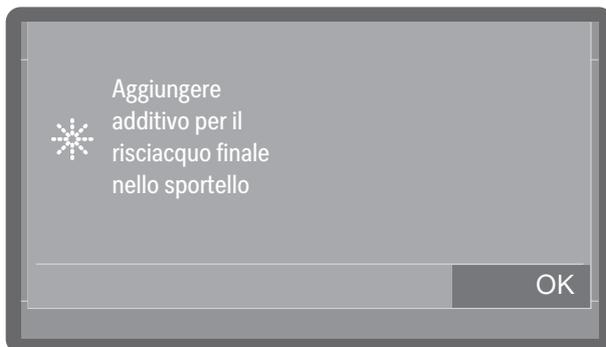


- Confermare con OK.

Non caricare in nessun caso detersivo. Se ciò accadesse si danneggerebbe il contenitore dell'additivo per il risciacquo finale. Caricare il contenitore dell'additivo per il risciacquo finale solo con additivo per questo tipo di macchine speciali.


- Aprire completamente lo sportello.

## Aggiungere e dosare prodotti chimici

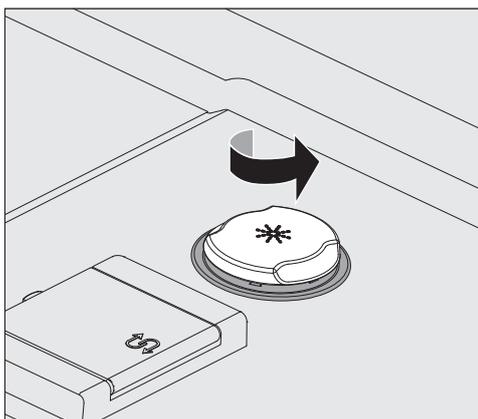


- Svitare il coperchio di chiusura giallo ✱.

Il contenitore ha una capacità di ca. 300 ml.

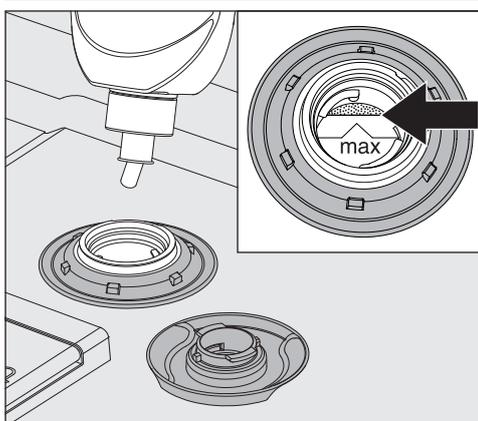

- Versare l'additivo per il risciacquo finale fino a raggiungere la tacca di riempimento contraddistinta da "max." nell'apposito imbuto.

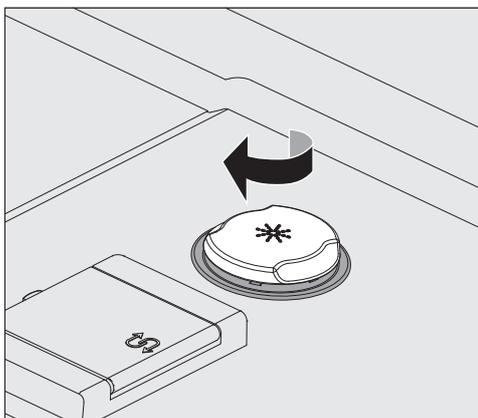

- Chiudere il contenitore.
- Ripulire con cura eventuale prodotto chimico fuoriuscito. Infine avviare il programma Risciacq. acqua fredda per evitare una formazione eccessiva di schiuma nel seguente programma.

## Aggiungere e dosare prodotti chimici

---

### Impostare la concentrazione di dosaggio

La concentrazione di dosaggio è impostata alla voce ►  Impostazioni avanzate ► Manutenzione e service ► Sistemi di dosaggio.

#### **Additivo per il risciacquo finale**

Se dopo il trattamento sono visibili delle macchie di acqua sul carico:

- Selezionare un dosaggio più elevato.

Permangono invece ombreggiature o striature?

- Selezionare un dosaggio inferiore.

#### **Neutralizzante**

Se dopo il trattamento sono visibili delle macchie di acqua sul carico:

- Selezionare un dosaggio inferiore.

Permangono invece ombreggiature o striature?

- Selezionare un dosaggio più elevato.

## Selezionare un programma


Selezionare il programma sempre in base al tipo di carico, al grado e al tipo di sporco o agli aspetti di prevenzione delle infezioni.

- L'elenco di tutti i programmi e le descrizioni dell'applicazione sono disponibili nell'☰ "Elenco programmi".
- È possibile selezionare tutti i programmi abilitati.
- L'ordine dei programmi può essere modificato a piacere.

**Suggerimento:** Per autorizzare e bloccare i programmi, v.

▶ ⚙️ Impostazioni avanzate ▶ Opzioni programma ▶ Abilitare programmi.

**Suggerimento:** Per cambiare l'ordine dei programmi, v. ▶ ⚙️ Impostazioni avanzate ▶ Opzioni programma ▶ Impostare i Preferiti.

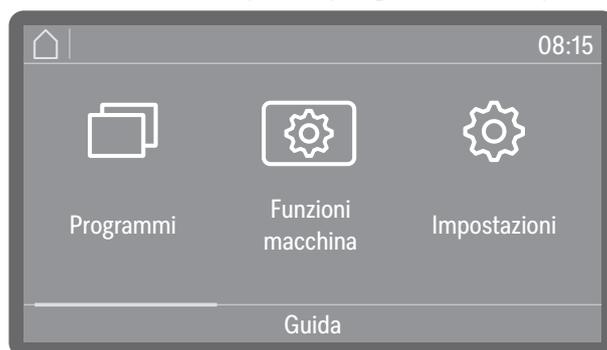


- Toccare ☰ Programmi e selezionare un programma dall'elenco, v. ☰ "Elenco programmi".

Non appena è stato selezionato un programma, il tasto *Start/Stop* inizia a lampeggiare.

Prima di avviare il programma, con il tasto ↵ Annulla è possibile tornare alla selezione dei programmi per scegliere p.es. un altro programma. Dopo aver avviato il programma, non è più possibile.

## Informazioni sul programma

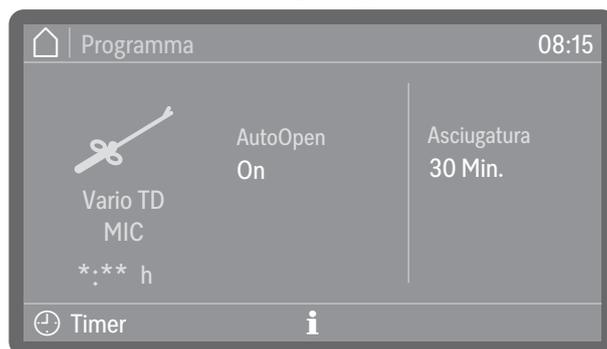


(\*:\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

Sul display del programma, mediante il simbolo di informazione **i** è possibile richiamare informazioni sul programma o, mentre è in corso un programma, informazioni sul blocco di lavaggio corrente.

## Avviare un programma

### Selezionare e de-selezionare le funzioni supplementari

Prima di avviare il programma, toccando le funzioni supplementari visualizzate a destra del nome del programma, è possibile attivarle o disattivarle.

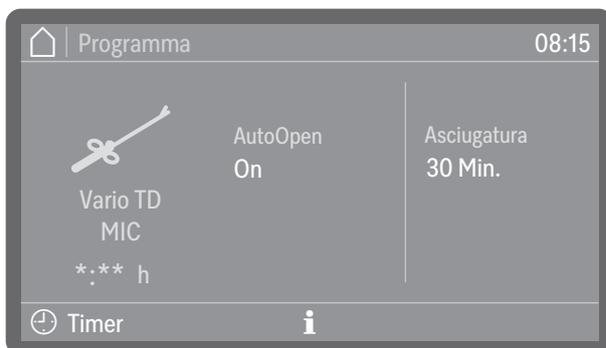

(\*:\*\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

Le funzioni attivate sono evidenziate con dei colori. Il tipo e il numero di funzioni supplementari variano a seconda del programma e della dotazione della macchina.

### AutoOpen

AutoOpen è una funzione supplementare per un'asciugatura ottimizzata. In questo modo, al termine di un programma lo sportello si apre di poco, per cui l'umidità residua può dissolversi più rapidamente dalla vasca di lavaggio.

Lo sportello viene aperto non appena la temperatura nella vasca di lavaggio è scesa sotto un valore limite. Prima di aprire lo sportello compare una segnalazione a display e suona un segnale acustico, qualora attivato.

### Asciugatura

Disponibile per macchine per il lavaggio con asciugatura attiva.

Se l'asciugatura è attivata, l'essiccatore a sportello chiuso immette nella vasca di lavaggio aria di asciugatura riscaldata e filtrata HEPA, garantendo un'asciugatura attiva del carico. L'aria di asciugatura riscaldata viene condotta attraverso il condensatore di vapore e all'occorrenza se ne può abbassare la temperatura, v. ▶ Impostazioni avanzate ▶ Opzioni programma ▶ Raffreddamento aria.

Se nelle impostazioni di programma la durata di asciugatura (▶ Durata asciugatura 2) è impostata come modificabile (▶ Ora modificabile?: Sì), è possibile impostare nuovamente la durata di asciugatura. Se la durata di asciugatura è impostata come non modificabile (▶ Ora modificabile?: No), si applica la durata preimpostata, v. ▶ Impostazioni avanzate ▶ Opzioni programma ▶ Configurare programmi ▶ Asciugatura ▶ Durata asciugatura 2 ▶ Ora modificabile?.

Se l'asciugatura è attivata, la durata del programma si prolunga.

### Avviare subito un programma

■ Premere il tasto *Start/Stop* (si accende il tasto *Start/Stop*).

Dopo l'avvio del programma non è più possibile cambiare programma. È possibile terminare anticipatamente i programmi in corso interrompendoli, v. "Interrompere un programma".


## Avviare il programma con il timer

È possibile posticipare l'avvio di un programma, p.es. per sfruttare le tariffe energetiche notturne. Impostare l'ora in cui il programma deve avviarsi (Avvio alle) oppure l'ora in cui il programma deve terminare al più tardi (Fine alle). I tempi dipendono dall'ora impostata.

**Suggerimento:** Per impostare l'ora, v. ▶  Impostazioni avanzate ▶ Data/ora ▶ Orologio

Impostare il timer

- Selezionare un programma.

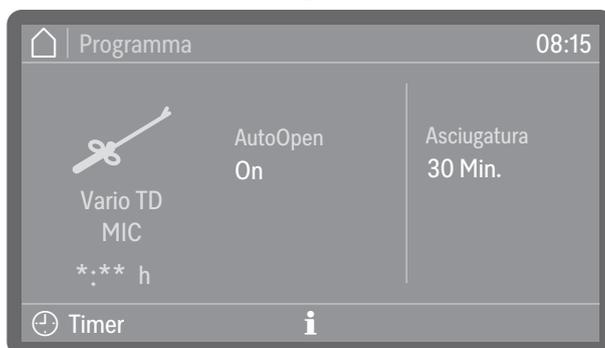

(\*:\*\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

- Toccare  Timer.



- Selezionare l'ora di avvio (Avvio alle) o di fine (Fine alle).
- Impostare l'ora.  
È possibile cancellare le voci selezionando Cancellare.
- Confermare le immissioni con OK.




(\*:\*\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

Il timer è attivato. A seconda del programma, è possibile attivare o disattivare le funzioni supplementari per lo svolgimento programma successivo tramite Opzioni, v.  "Attivare e disattivare le funzioni supplementari". Dopo qualche tempo dall'ultima immissione, la macchina passa in standby fino all'avvio del programma.

## Funzionamento

- Modificare il timer ■ Toccare ⌚ Timer.
- Reimmettere l'ora di avvio o di fine.
- Cancellare il timer ■ Premere il tasto *Start/Stop*.

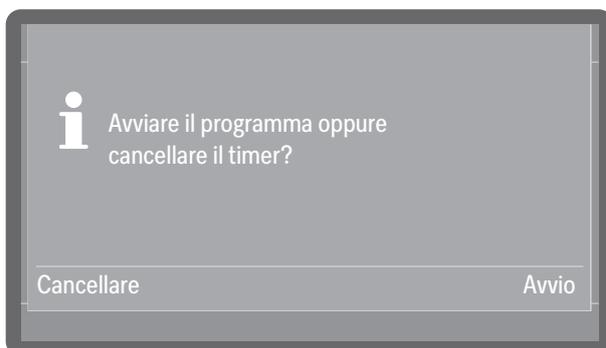


All'utente verrà richiesto se desidera avviare il programma subito (Avvio) oppure se vuole solo cancellare il timer (Cancellare).

- Selezionare un'opzione.

**Suggerimento:** In alternativa, è possibile spegnere la macchina per il lavaggio premendo il tasto On/Off  $\odot$ , che disattiva automaticamente il timer.

### Indicazione svolgimento programma

Dopo un avvio del programma, a display vengono visualizzati il nome del programma, la denominazione del blocco di lavaggio attualmente in corso e la durata residua.

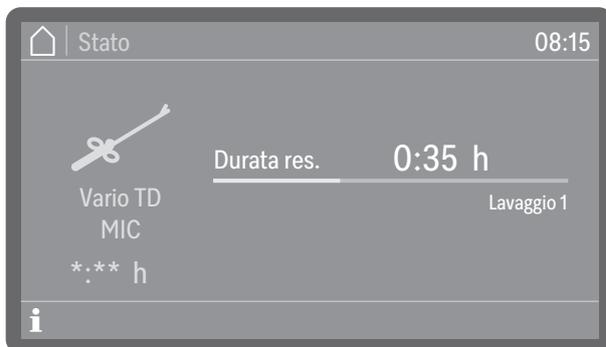

(\*.\*.\* La durata del programma varia a seconda della configurazione)

Durante lo svolgimento del programma, è possibile accedere alle informazioni sul programma toccando il simbolo **i**.

Vengono visualizzati solo i parametri impostati per il blocco di lavaggio in corso, p.es.:

- Temperatura come valore effettivo e come valore nominale, se è specificata una temperatura per il blocco di lavaggio
- Tempo di azione come valore effettivo e valore nominale, se è impostato un tempo di azione
- Valore  $A_0$  come valore effettivo e valore nominale, in caso di blocchi di lavaggio con disinfezione termica e regolazione del valore  $A_0$  attivata
- Numero ciclo

- Conducibilità come valore limite se viene monitorata la conducibilità nel blocco di lavaggio, e come valore effettivo se viene anche misurata (variante di dotazione)
- Asciugatura come valore nominale e valore effettivo (variante di dotazione)

### Fine programma

Al termine di un programma conclusosi regolarmente, il LED del tasto *Start/Stop* si spegne e a display viene visualizzata la seguente indicazione.



Il tasto dello sportello  si accende per indicare che è possibile aprire lo sportello.

Inoltre, viene emesso un segnale acustico per ca. 3 secondi, che viene ripetuto tre volte ogni 30 secondi.


**Suggerimento:** I segnali acustici vengono impostati alla voce ►  Impostazioni ► Volume ► Segnali acustici.

### Confermare la fine del programma

- Toccare l'indicazione a display per confermare la fine del programma.

Se in quel momento sono presenti segnalazioni di sistema, queste vengono emesse, p.es., se è stata rilevata una mancanza di sale o di prodotti chimici oppure quando è previsto il successivo appuntamento di manutenzione. Ogni segnalazione deve essere confermata singolarmente con OK.

### Visualizzare le informazioni programma

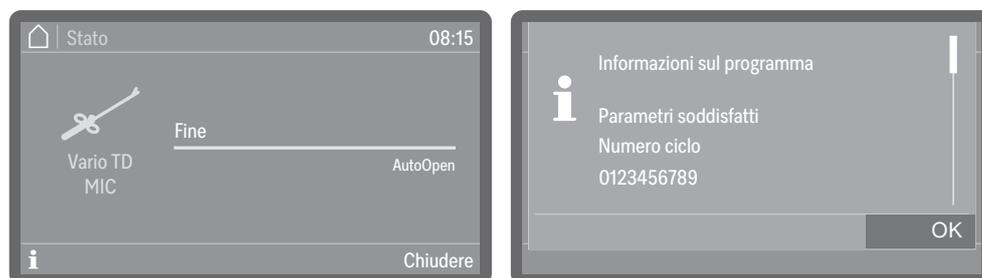

Alla fine di un programma è possibile richiamare le relative informazioni toccando il simbolo **i**, p.es.:

- Parametri soddisfatti
- Valore  $A_0$  come valore effettivo, solo con regolazione del valore  $A_0$  attivata
- Numero ciclo

## Funzionamento

- Conducibilità, se viene monitorata (variante di dotazione)
- Velocità di rotazione del braccio irroratore come OK (OK) o non OK (non OK) quando il monitoraggio è attivo
- Pressione di lavaggio come OK (OK) o non OK (non OK) quando il monitoraggio è attivo

Se il ► Controllo ciclo è attivato, il ciclo deve essere tracciato sul display prima di poter visualizzare le informazioni sul programma.


### Controllo del ciclo

Se si effettuano controlli del ciclo, è possibile tracciare i risultati nei protocolli del ciclo della macchina per il lavaggio. A tal fine, occorre attivare la funzione e configurare un ID utente per ogni operatore autorizzato, v. ►  Impostazioni avanzate ► Opzioni programma ► Controllo ciclo.

Se il controllo del ciclo è attivato sulla macchina, prima di avviare il programma successivo occorre tracciare il risultato di lavaggio del programma completato.

Eseguire il controllo del ciclo

- Confermare la fine del programma.
- Aprire lo sportello, rimuovere il carico ed eseguire tutti i controlli necessari per verificare il risultato di lavaggio, p.es. il controllo visivo.
- Chiudere lo sportello e tracciare il risultato sul display.

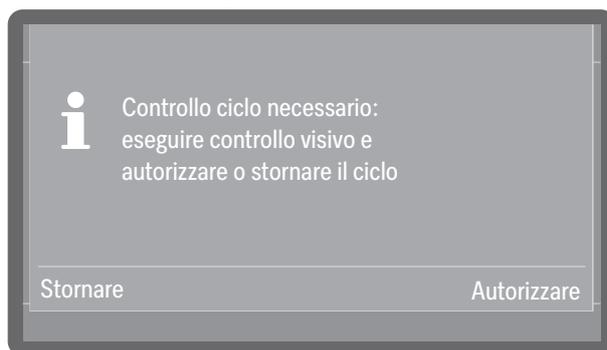

- Autorizzare


Il risultato di lavaggio soddisfa le aspettative.

- Stornare


Il risultato di lavaggio è inadeguato.

Non continuare a utilizzare carichi provenienti da cicli annullati. I carichi devono essere nuovamente ricondizionati o smaltiti.

- Selezionare un'opzione.


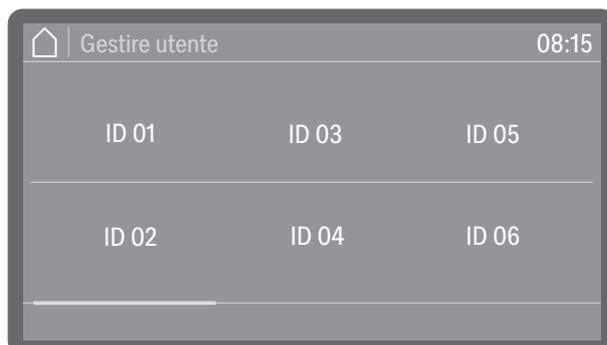


- Selezionare l'ID utente.

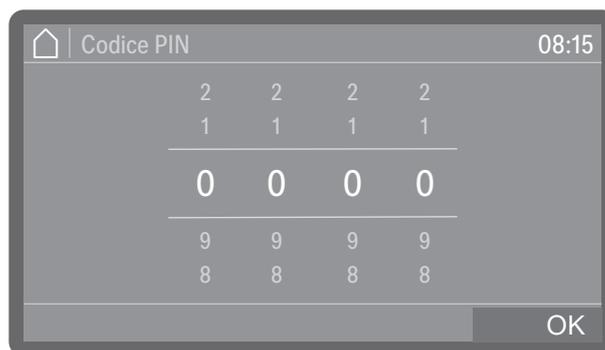

- Inserire il codice PIN personale, v. ⓘ "Codice PIN".

Se il codice PIN viene ripetutamente inserito in modo errato, il processo viene annullato e il risultato non viene tracciato. La tracciabilità non riuscita del risultato viene invece registrata nel protocollo del ciclo.

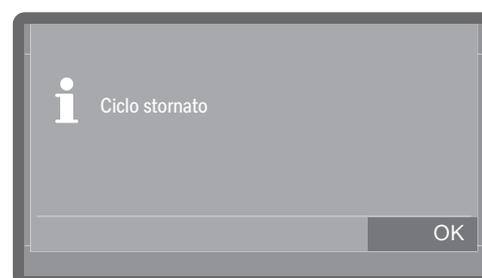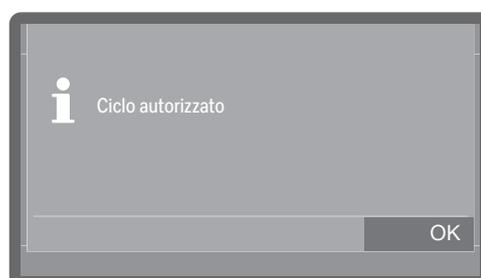

- Confermare il risultato del controllo del ciclo con OK.

Il risultato di lavaggio viene quindi registrato nel protocollo del ciclo insieme all'ID utente.

Non è consentito trasmettere il codice PIN personale. Con l'aiuto del codice PIN, il proprietario dell'ID utente si identifica sulla macchina per il lavaggio. Se il codice PIN personale diventa di dominio pubblico, non è più possibile risalire all'operatore che ha utilizzato l'ID utente per la documentazione.

## Interruzione programma

In caso di interruzione del programma, procedere a un nuovo trattamento del carico.

⚠ Pericolo di bruciature, ustioni o irritazioni a causa del carico caldo, della liscivia o della fumane di vapore che fuoriescono. Il carico e la vasca di lavaggio possono essere molto caldi. Può anche fuoriuscire della liscivia o del vapore molto caldi. Attenzione quando si apre lo sportello! Aprire lentamente lo sportello e non sostare in mezzo ai vapori che si spostano verso l'alto.

### Interruzione a causa di un guasto

Un programma si interrompe in anticipo e a display compare una segnalazione di guasto.

- Confermare la segnalazione di guasto immettendo il codice PIN.

## Funzionamento


- A seconda della causa, predisporre le misure necessarie alla sua risoluzione, v.  "Guida guasti".

### Interruzione manuale

Un programma in corso può essere interrotto solo in casi particolari, p.es. se il carico si muove molto.

- Premere il tasto *Start/Stop*.

A display compare la seguente richiesta:

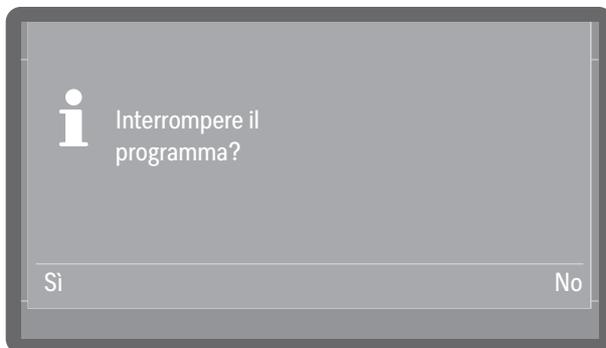


- Selezionare *Sì*, per interrompere il programma.

**Suggerimento:** Potrebbe essere necessario inserire anche un codice PIN. Per inserire il codice PIN, v.  "Immettere il codice PIN". Per configurare il blocco del codice PIN, v.  Impostazioni avanzate  Opzioni programma  Codice blocco sportello.

Il programma si interrompe, quando si conferma *Sì*. Se per alcuni secondi non segue alcuna immissione o se la procedura viene interrotta con il tasto , il display torna a visualizzare la spia di avanzamento programma.

A display compare il seguente messaggio:

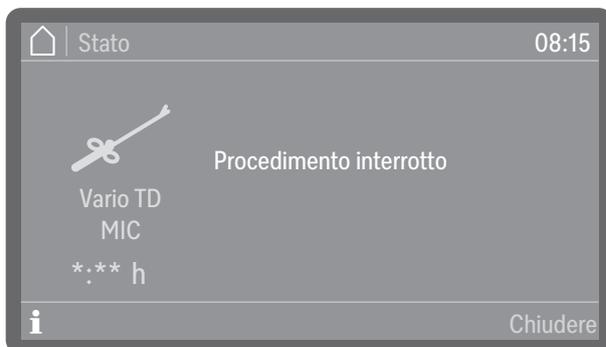

Occorre aprire lo sportello per confermare il messaggio. A tal fine, aprire leggermente lo sportello.

### Riavviare il programma

- Riavviare il programma oppure selezionare un nuovo programma.

## Struttura menù

Il menù  Funzioni macchina comprende le funzioni importanti a supporto dei lavori di routine.

Le impostazioni di serie sono contrassegnate con il segno di spunta ✓. Per sapere come eseguire le impostazioni, v. al termine della panoramica.

### Funzioni macchina

---

Intervallo filtri

---

Tubo filtro \*1)

---

Filtro combinato \*1)

---

Filtro HEPA \*2)

---

Condotti di dosaggio

---

Riempire condotti dos.

---

Risc. condotti dosaggio

---

AutoClose

---

Off

---

On ✓

---

Documentazione

---

Ultimo protocollo

---

Protocolli selezionati

---

\*1) Visibile quando l'intervallo è attivato, v. ►  Impostazioni avanzate ► Manutenzione e service ► Manutenzione filtro.

\*2) Disponibile per macchine per il lavaggio con asciugatura attiva

### Intervallo filtri

La macchina per il lavaggio è dotata di diversi filtri e di un sistema di setacci, di seguito denominati filtri, che richiedono una manutenzione regolare. I filtri riutilizzabili devono essere puliti e i filtri monouso devono essere sostituiti.


La procedura per pulire o sostituire il filtro e le indicazioni da rispettare sono riportate all' voce  "Manutenzione". I filtri riutilizzabili usati nei supporti di carico hanno istruzioni specifiche per l'uso e la pulizia.

Tramite il seguente menù è possibile visualizzare la durata residua o i cicli dei filtri e resettare gli intervalli dopo la sostituzione del filtro o la pulizia.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.



#### ■ Selezionare un filtro.

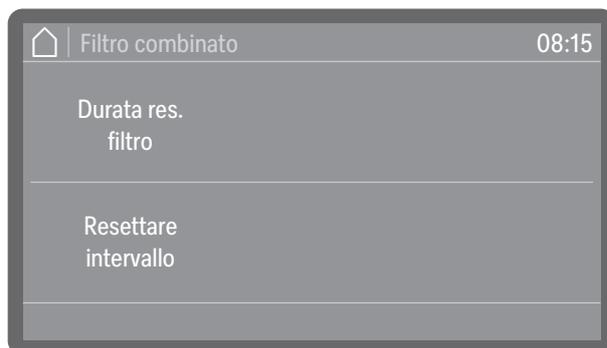

- Cicli rimanenti filtro oppure Durata res. filtro (a seconda del tipo di filtro selezionato)

Visualizzazione degli svolgimenti del programma (cicli) o delle ore di funzionamento rimanenti fino alla manutenzione successiva (pulizia o sostituzione)

- Resettare intervallo

Azzerare i contatori dei cicli di filtraggio

 Gli intervalli possono essere ripristinati solo se i filtri sono stati puliti o sostituiti.

#### ■ Selezionare un'opzione.

## Canali di dosaggio

I sistemi di dosaggio per i prodotti liquidi funzionano in modo affidabile se nel sistema non sono presenti aria o depositi.

### Riempire il circuito di dosaggio

Il riempimento dei sistemi di dosaggio è necessario nelle seguenti situazioni:

- Quando il sistema di dosaggio viene utilizzato per la prima volta.
- Se è stata aspirata aria oppure se il sistema è stato svuotato.
- Se le taniche per i prodotti liquidi sono state sostituite o riempite.

Prima di riempire i canali di dosaggio accertarsi che le taniche per prodotti siano sufficientemente piene e che i tubicini di aspirazione siano fissati alle taniche e che non possano aspirare aria.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.


 Funzioni macchina

Condotti di dosaggio

Riempire condotti dos.

- Selezionare la voce menù Riempire condotti dos..
- Selezionare il sistema di dosaggio, che si desidera riempire.

Infine viene richiesto se si vuole avviare la procedura di riempimento:

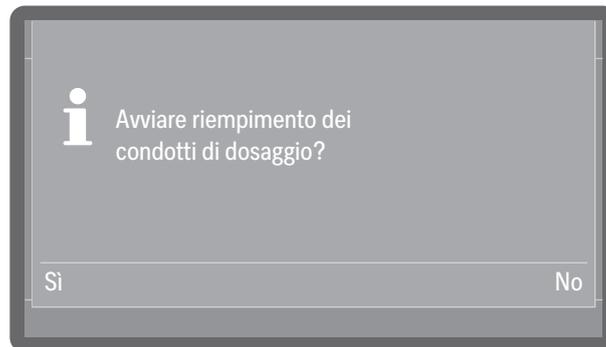

- Sì

S avvia la procedura. Il sistema di dosaggio viene riempito automaticamente. Al termine dell'operazione, conclusasi con esito positivo, compare la segnalazione Riempimento dei condotti di dosaggio terminato.. Se il riempimento viene interrotto in anticipo, ripetere la procedura.

- No

Annulla la procedura senza riempire il sistema di dosaggio.

- Selezionare un'opzione.

### Risciacquare i canali di dosaggio

Un sistema di dosaggio deve essere risciacquato nelle seguenti situazioni:

- Se è stato erroneamente riempito con il prodotto sbagliato.
  - Se nei canali di dosaggio oppure nelle taniche si sono formati depositi che possono ostruire i sistemi completamente oppure in parte. I depositi si possono formare p.es. dopo lunghi periodi di fermo oppure quando le taniche vengono rabboccate, anziché sostituirle.
- Riempire un recipiente pulito, p.es. un secchio con acqua pulita.

 Danni al sistema di dosaggio.

Piccoli corpi estranei in acqua, come p.es. sabbia, impurità o simili, possono essere aspirati dal sistema di dosaggio e ostruirlo o danneggiarlo.

Accertarsi che l'acqua non contenga corpi estranei.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Funzioni macchina

Condotti di dosaggio


Risc. condotti dosaggio

- Selezionare la voce menù Risc. condotti dosaggio.
- Selezionare il sistema di dosaggio, che si desidera risciacquare.

Viene quindi visualizzato il messaggio Posizionare la lancia in un secchio con acqua..

- Posizionare il tubicino di aspirazione nel recipiente con l'acqua. L'estremità inferiore del tubicino con l'apertura di aspirazione deve essere completamente in acqua.
- Fissare il tubicino in modo che non possa ribaltarsi o cadere fuori dal contenitore.
- Confermare la segnalazione con OK.

Infine viene richiesto se si vuole avviare la procedura:

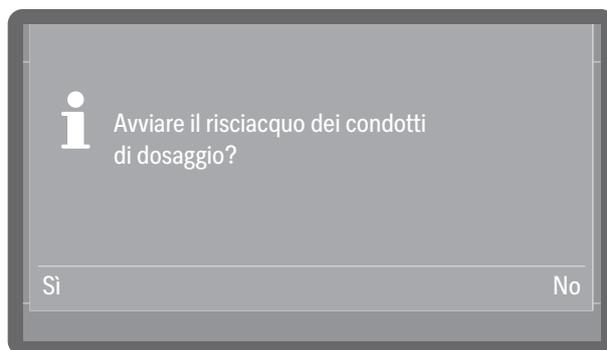

- Sì

S avvia la procedura. Il sistema di dosaggio viene risciacquato automaticamente. Al termine dell'operazione, conclusasi con esito positivo, compare la segnalazione Risciacquo dei condotti di dosaggio terminato.. Se il risciacquo viene interrotto in anticipo, ripetere la procedura.

- No

Annulla la procedura senza risciacquare il sistema di dosaggio.

- Selezionare un'opzione.

### AutoClose

In questo modo è possibile stabilire se lo sportello dopo la chiusura viene portato in posizione finale con la chiusura automatica o se deve rimanere aperta una fessura.


In posizione finale lo sportello viene bloccato meccanicamente e può essere sbloccato e aperto con il tasto .

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Funzioni macchina

AutoClose

- Selezionare la voce menù AutoClose.

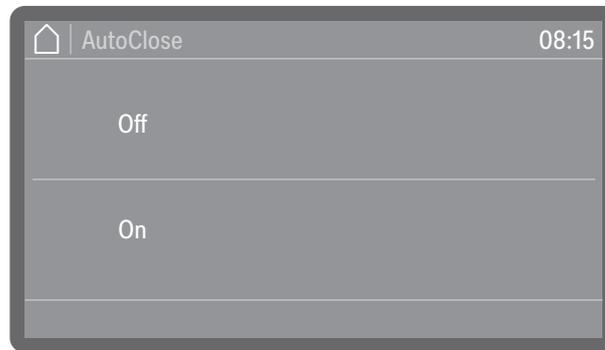

- On

AutoClose è attivato per tutti i programmi. Lo sportello viene portato in posizione finale e bloccato subito dopo la chiusura.

- Off

AutoClose è disattivato per tutti i programmi. Lo sportello si aggancia nel perno di chiusura e può essere riaperto senza premere il tasto .

- Selezionare un'opzione.


### Documentazione

La macchina offre la possibilità di emettere successivamente i protocolli salvati internamente. A tal fine, la macchina per il lavaggio deve essere integrata in una rete o collegata a una stampante, v. ► WLAN/LAN

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.



- Selezionare la voce menù Documentazione.

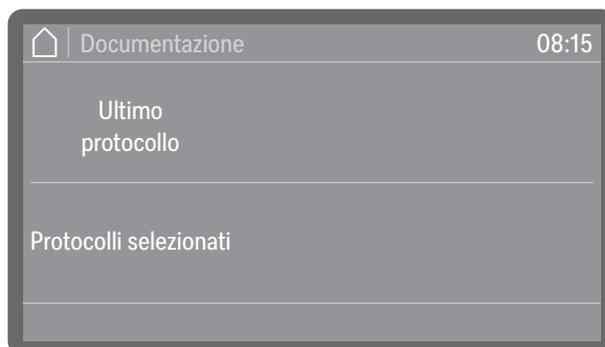

- Ultimo protocollo  
L'ultimo protocollo del ciclo viene emesso di nuovo.
  - Protocolli selezionati  
È possibile selezionare singoli protocolli dagli ultimi protocolli ed emetterli.
- Selezionare un'opzione.

## Struttura menù

Nel menù  Impostazioni sono salvati parametri di base dell'elettronica delle macchine.

Le impostazioni di serie sono contrassegnate con il segno di spunta ✓. Per sapere come eseguire le impostazioni, v. al termine della panoramica.

### Impostazioni

---

Luminosità

---

Volume

---

Segnali acustici

---

Acustica tasti

---

Melodia di benvenuto

---

Off

---

On ✓

---

Illuminazione \*)

---

Off

---

On

---

Automatico/a ✓

---

---

\*) Disponibile per macchine per il lavaggio con sportello in vetro

### Luminosità display


Qui è possibile impostare la luminosità del display.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Impostazioni

Luminosità

- Selezionare la voce menù Luminosità.

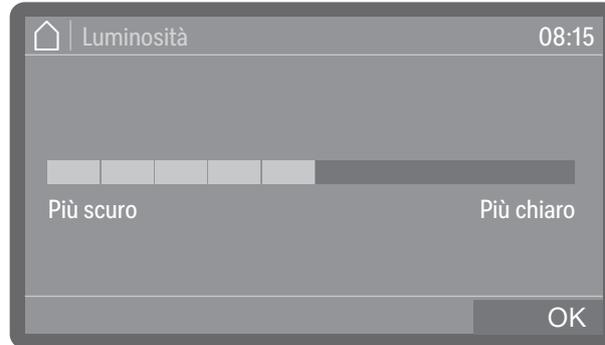

- Impostare la luminosità del display e salvare l'impostazione con *OK*.

### Volume

Nel pannello comandi è integrato un segnalatore acustico che può suonare nelle seguenti situazioni:

- Acustica tasti premendo i tasti
- Segnali acustici a fine programma oppure in caso di segnalazioni di sistema (avvisi)

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.


 Impostazioni

Volume

Acustica tasti

Segnali acustici

- Selezionare la voce menù Volume.
- Selezionare una delle opzioni Acustica tasti o Segnali acustici. Il volume di entrambe le opzioni si imposta allo stesso modo.

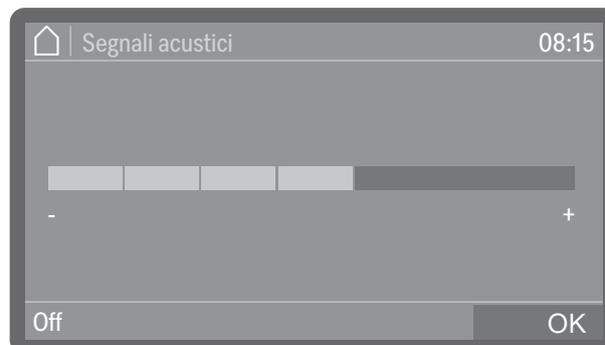

- Impostare il volume.  
L'audio può essere disattivato direttamente selezionando Off e riattivato, se necessario, selezionando On (viene visualizzato al posto di Off).
- Premere *OK* per memorizzare l'impostazione

### **Melodia di benvenuto**


All'accensione e allo spegnimento suona una breve melodia. Con questa opzione è possibile attivare e disattivare la riproduzione della melodia.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Impostazioni

Melodia di benvenuto

- Selezionare la voce menù Melodia di benvenuto.

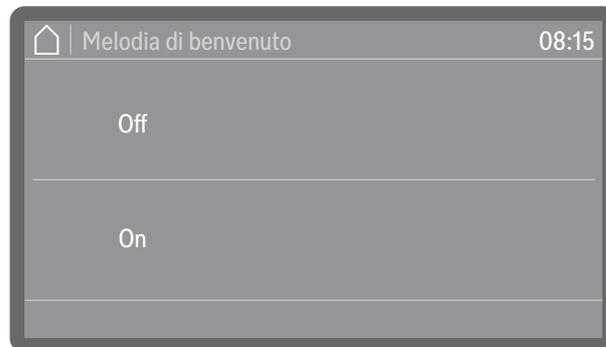

- Off

La melodia è spenta.

- On

All'accensione viene riprodotta una melodia di benvenuto.

- Selezionare un'opzione.

### Illuminazione

Disponibile per macchine per il lavaggio con sportello in vetro.

Le macchine per il lavaggio con sportello in vetro sono dotate di illuminazione della vasca di lavaggio che consente di monitorare il ricondizionamento. Si può accendere e spegnere l'illuminazione a seconda delle esigenze.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

 Impostazioni

Illuminazione

- Selezionare la voce menù Illuminazione.



- Off

L'illuminazione vasca di lavaggio è permanentemente spenta.

- On

L'illuminazione della vasca di lavaggio rimane permanentemente accesa durante un programma.

- Automatico/a

All'apertura dello sportello l'illuminazione della vasca di lavaggio si accende e rimane accesa per qualche tempo dopo la chiusura dello sportello. L'illuminazione si spegne durante lo svolgimento del programma e si riattiva solo alla fine dello stesso o in caso di guasto.

- Selezionare un'opzione.

### Registrazione i dati di processo

I processi di trattamento vengono tracciati per singolo ciclo. Si mantiene rispettivamente il confronto tra valori impostati e valori reali.

Durante i cicli del programma vengono registrati i seguenti dati:

- Modello e numero di serie della macchina
- Data
- Programma
- Ora di avvio
- Numero ciclo
- Blocchi di lavaggio
- Sistema di dosaggio con temperatura ed eventualmente quantità impostata
- Valori programmati per temperatura e tempo di azione
- Temperatura minima e massima nel corso del tempo di azione
- Risultato della misurazione della pressione di lavaggio
- Segnalazioni di guasto
- Ora di fine programma
- Segnalazioni di sistema, come p.es. mancanza di sale

### Salvataggio

Nella memoria interna della macchina vengono salvati fino a 20 protocolli dei cicli in modo sicuro. In caso p.es. di problemi di rete o della stampante, i protocolli possono essere emessi successivamente.

Quando la memoria è piena viene sovrascritto il protocollo più vecchio in termini di data.

Inoltre vengono salvati dati grezzi per la versione grafica dei dati del processo rispettivamente dell'ultimo ciclo del programma. Questi possono essere convertiti in rappresentazioni grafiche da app esterne o da altri sistemi software di tracciabilità. Le rappresentazioni grafiche a display o una versione ricavata da stampanti collegate direttamente non sono possibili. Per le informazioni grafiche non è garantito il salvataggio sicuro anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

### Aggiungere numero di carico

L'assistenza tecnica autorizzata Miele ha la possibilità di aggiungere numeri di carico continuativi, p.es. in caso di aggiornamenti del software o sostituzione dell'elettronica della macchina.

## Tracciabilità di processo (documentazione)

---

### Moduli di comunicazione

La macchina per il lavaggio è dotata di un modulo WLAN integrato. La macchina dispone anche di un vano per modulo sulla parte posteriore, che può essere dotato di un modulo di comunicazione XKM Miele per la configurazione di interfacce cablate.

L'interfaccia può essere utilizzata per l'archiviazione permanente dei protocolli dei cicli utilizzando un software di tracciamento, delle app o una stampante per protocolli. Con la connessione al cloud Miele sono disponibili anche ulteriori offerte digitali.

Ulteriori informazioni relative alle soluzioni di software, al cloud Miele e alle stampanti adatte possono essere richieste a Miele.

Utilizzare solo terminali di dati (PC, stampante, ecc.) approvati in base agli standard IEC/EN 62368.

A seconda della variante di dotazione, la macchina è dotata di serie di un modulo di comunicazione oppure è possibile aggiungere un modulo in qualsiasi momento. I moduli di comunicazione sono disponibili presso i rivenditori di accessori Miele. I moduli dispongono delle proprie istruzioni.

La configurazione dell'interfaccia deve essere effettuata solo da personale qualificato, v. ►  Impostazioni avanzate ► Connessione in rete ► WLAN/LAN.

### Manutenzione

La manutenzione periodica deve essere eseguita dall'assistenza tecnica autorizzata Miele o da personale qualificato **dopo 1000 ore di esercizio o almeno una volta ogni 12 mesi**.

Se la macchina viene utilizzata esclusivamente per il ricondizionamento di utensili di reparto o di oggetti odontoiatrici, podologici o veterinari, è possibile estendere l'intervallo di manutenzione fino a 24 mesi (o 1000 ore di esercizio). L'intervallo di manutenzione viene impostato dall'assistenza tecnica Miele o da personale qualificato e, se necessario, regolato.

La manutenzione riguarda i seguenti punti e controlli di funzioni:

- sostituzione di componenti usurati
- test di sicurezza elettrica secondo le normative nazionali (p.es. VDE 0701, VDE 0702)
- meccanica e guarnizione dello sportello
- raccordi e allacciamenti nella vasca di lavaggio
- afflusso e scarico dell'acqua
- sistemi di dosaggio interni ed esterni
- bracci irroratori
- filtro combinato
- vaschetta di raccolta con pompa di scarico e retrovalvola
- tutti i supporti di carico
- condensatore di vapore,
- meccanica di lavaggio/pressione di lavaggio
- Essiccatore (variante di dotazione)
- controllo visivo e di funzionamento dei componenti
- misurazione termoelettrica
- una verifica di tenuta ermetica
- sistemi di misurazione rilevanti in materia di sicurezza
- dispositivi di sicurezza

Disponibile in opzione (variante di dotazione di serie):

- modulo misurazione conducibilità.

Il software di tracciabilità esterno e le reti dei computer non vengono controllati dall'assistenza Miele.

### Controlli di routine

I controlli di routine devono essere eseguiti quotidianamente dal gestore prima di iniziare la giornata lavorativa.

Verificare i seguenti punti:

- Filtri nella vasca di lavaggio
- Bracci irroratori della macchina e bracci irroratori dei supporti di carico
- Bracci irroratori della macchina e bracci irroratori dei supporti di carico
- Vasca di lavaggio e guarnizione dello sportello
- Sistemi di dosaggio
- Tappi degli attacchi idrici nella parete posteriore della vasca di lavaggio
- Supporti di carico, p.es. cesti, moduli e inserti e qualsiasi dispositivo di risciacquo esistente
- Filtri nei supporti di carico

### Pulire i filtri della vasca di lavaggio

 Danni dovuti a circuiti idrici ostruiti.  
Senza filtri inseriti le particelle di sporco giungono nel circuito idrico della macchina. Le particelle di sporco possono ostruire ugelli e valvole.  
Avviare un programma solo quando i filtri sono inseriti.  
Controllare che i filtri siano correttamente inseriti dopo averli rimontati al termine della pulizia.


I filtri situati sul fondo della vasca di lavaggio impediscono che i residui grossolani di sporco raggiungano il sistema di circolazione. Nel corso del tempo i filtri possono intasarsi a causa dello sporco. Per questo motivo occorre controllarli quotidianamente e, se necessario, pulirli.

Esiste la possibilità di impostare nei comandi un intervallo di pulizia per i filtri della vasca di lavaggio, v.  Impostazioni avanzate ► Manutenzione filtro.


L'intervallo di pulizia non sostituisce i test di routine quotidiani dei filtri nella vasca di lavaggio!

### Rimuovere e pulire i filtri


 Pericolo di lesioni con oggetti affilati e appuntiti.  
Pericolo di lesioni a causa di oggetti appuntiti e taglienti trattenuti dai filtri, come p.es. schegge di vetro, aghi ecc. In particolare le piccole schegge di vetro non sono sempre immediatamente riconoscibili nel filtro.  
Rimuovere e pulire i filtri con cautela.

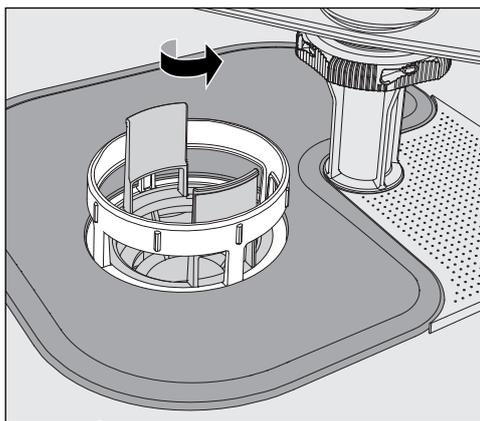

- Svitare il microfiltro nella direzione della freccia e rimuoverlo insieme al filtro grosso.

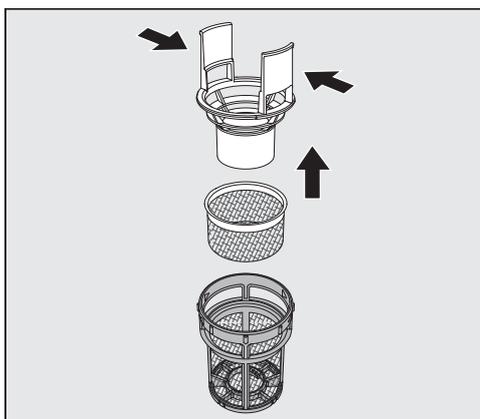

- Premere i naselli l'uno contro l'altro ed estrarre il filtro grosso verso l'alto.
- Rimuovere il filtro fine situato tra il filtro grosso e il microfiltro.

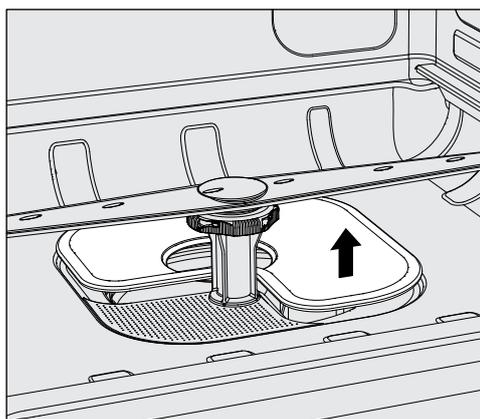

- Estrarre il filtro di superficie per ultimo.
- Pulire i filtri.
- Reinserire il filtro combinato in ordine inverso.
  - Il filtro di superficie deve poggiare in piano sul fondo della vasca di lavaggio.
  - Il filtro grosso deve incastrarsi saldamente nel microfiltro.
  - Il microfiltro deve essere avvitato fino alla battuta d'arresto.

### Controllare e pulire i bracci irroratori

Può succedere che gli ugelli dei bracci irroratori si ostruiscano, soprattutto se i filtri nella vasca di lavaggio non sono stati inseriti correttamente e di conseguenza delle particelle grossolane di sporco possono giungere al circuito della liscivia.

Controllare quotidianamente i bracci irroratori per verificare che non vi siano impurità.

- A tale scopo togliere il carrello o i cesti.
- Controllare i bracci irroratori per verificare che non vi siano impurità e ugelli ostruiti.
- Controllare inoltre se ruotano facilmente.

⚠ Bracci irroratori che ruotano con difficoltà o sono bloccati non possono essere utilizzati.  
In questi casi rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

### Pulire i bracci irroratori


Per la pulizia occorre smontare i bracci irroratori della macchina e quelli dei carrelli e dei cesti come segue:

- Estrarre il carrello o i cesti dalla macchina.


Il braccio irroratore superiore della macchina è fissato con un collegamento a innesto.

- Rimuovere il braccio irroratore superiore della macchina tirandolo verso il basso.

Il braccio irroratore inferiore della macchina e i bracci irroratori dei supporti di carico sono fissati con chiusure a baionetta.

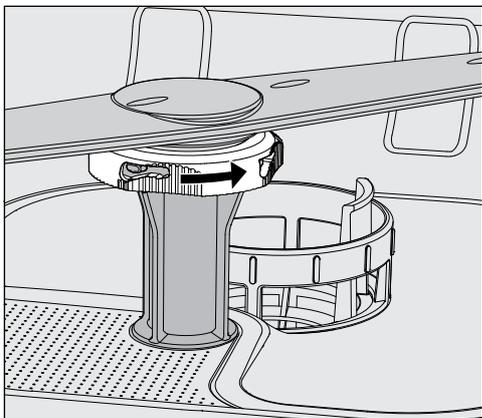

- Staccare le chiusure a baionetta ruotandole nella direzione della freccia fino alla battuta d'arresto.
- Poi sfilare i bracci verso l'alto o verso il basso.

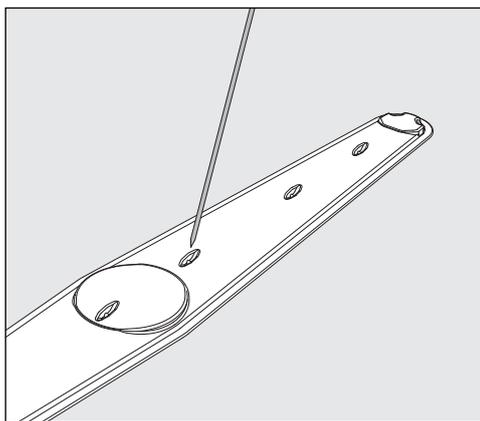

- Spingere le impurità verso l'interno del braccio irroratore con un oggetto appuntito.
- Risciacquare infine il braccio irroratore sotto acqua corrente.

⚠ Sui magneti dei bracci irroratori non devono depositarsi oggetti o parti del carico in metallo.  
Gli oggetti metallici potrebbero compromettere la velocità di rotazione del braccio irroratore.  
Rimuovere tutti gli oggetti metallici dai magneti.

- Controllare che le sedi dei bracci irroratori non siano usurate.

Qualora lo fossero, a lungo andare si potrebbe compromettere il funzionamento dei bracci irroratori.  
In questi casi rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

- Dopo le operazioni di pulizia riavvitare i bracci irroratori.
- Dopo il montaggio controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.

I bracci irroratori dei supporti di carico sono contrassegnati con dei numeri apposti anche sui tubi di alimentazione idrica nell'area delle chiusure a baionetta, p.es. 03. Al momento del montaggio accertarsi che i numeri sui bracci corrispondano ai numeri sui tubi di afflusso idrico.

## Manutenzione periodica

### Pulire la macchina speciale per il lavaggio

⚠ Non spruzzare la macchina e nelle sue immediate vicinanze ad es. con un idrante oppure con un apparecchio a pressione.

⚠ Non usare detersivi contenenti cloruro di ammonio né solventi al nitro o soluzioni di resine sintetiche per le superfici in acciaio inossidabile.

Queste sostanze potrebbero rovinare le superfici.

Per disinfettare, usare un prodotto consigliato e indicato dal produttore, p.es. un agente a base di alcol con un contenuto alcolico max. del 70 %.

### Pulire il pannello comandi

⚠ Non utilizzare prodotti abrasivi o detersivi multiuso per pulire il pannello comandi.

A causa della loro composizione chimica, possono danneggiare notevolmente le superfici in vetro e plastica e i pulsanti di comando serigrafati.

- Pulire il pannello comandi con un panno umido e detersivo per i piatti oppure con un prodotto per acciaio inossidabile non abrasivo.
- Per pulire il display e la parte in plastica è possibile utilizzare anche un comune detergente per vetro o plastica.

### Pulire sportello e guarnizione

- Passare regolarmente la guarnizione dello sportello con un panno umido per eliminare lo sporco. Eventualmente far sostituire le guarnizioni danneggiate o non ermetiche dall'assistenza tecnica Miele.
- Rimuovere lo sporco eventualmente presente dai lati e dalle cerniere dello sportello.
- Pulire regolarmente la canaletta nella lamiera dello zoccolo sotto lo sportello con un panno umido.

### Pulire la vasca di lavaggio

La vasca di lavaggio è autopulente. Qualora tuttavia si formassero dei depositi, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

### Pulire il frontale della macchina

- Pulire la superficie in acciaio inossidabile con un panno umido e detersivo per i piatti oppure con un prodotto per acciaio inossidabile non abrasivo.

### Impedire che lo sporco si depositi di nuovo

- Per impedire che lo sporco si depositi nuovamente sulle superfici in acciaio ossidabili, p.es. le impronte, utilizzare alla fine un prodotto per la pulizia dell'acciaio inossidabile.

### Controllare i supporti di carico

Per garantire la funzionalità dei supporti di carico, effettuare un controllo quotidiano.

Verificare quanto segue:

- Nel caso di supporti di carico con rotelle, le rotelle sono in perfette condizioni e fissate al supporto di carico?
- I raccordi per l'allacciamento idrico sono presenti e integri?
- I raccordi per l'allacciamento idrico regolabili in altezza sono montati all'altezza giusta e fissati?
- Tutti gli ugelli, le boccole di lavaggio e gli adattatori per tubo sono fissati al supporto di carico?
- La liscivia scorre senza impedimenti attraverso tutti gli ugelli, le boccole di lavaggio e gli adattatori?
- Cappucci e chiusure sono fissati sulle boccole di lavaggio?
- I tappi sono presenti e fissati su tutti i moduli e listelli iniettori?
- Le chiusure negli attacchi idrici sui supporti di carico del sistema modulare funzionano correttamente?


Se presenti:

- I bracci irroratori ruotano senza impedimenti?
- Gli ugelli dei bracci irroratori sono ostruiti v.  "Pulire i bracci irroratori"?
- Sui magneti integrati nei bracci irroratori vi sono attaccati oggetti metallici?

### Sostituzione filtro

Valido per macchine con asciugatura attiva (ventola di asciugatura).


I filtri aria per l'essiccatore interno alla macchina hanno una durata d'impiego limitata. Per questo motivo occorre sostituirli regolarmente.

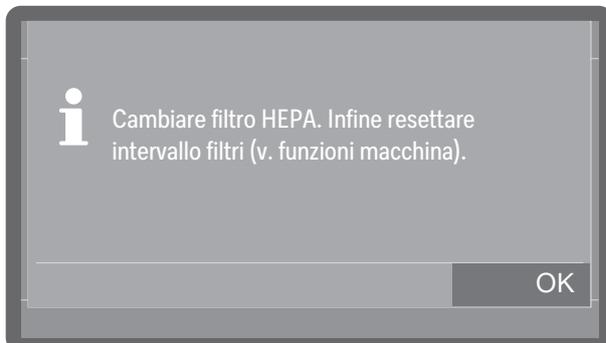

- Confermare la segnalazione premendo OK.

### Sostituire il filtro HEPA

- Aprire lo sportellino di servizio nello schermo zoccolo.

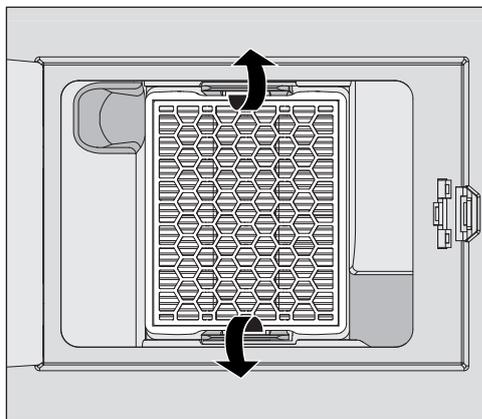

- Staccare il filtro HEPA premendo verso l'esterno le clip di fissaggio.
- Afferrare gli incavi laterali ed estrarre il filtro verso di sé.
- Inserire il filtro HEPA nuovo. Accertarsi che si agganci correttamente nelle clip di fissaggio.
- Chiudere lo sportellino di servizio.

Dopo ogni sostituzione del filtro resettare il contatore delle ore di funzionamento per il filtro. Alla voce ►  Funzioni macchina ► Intervallo filtri selezionare il filtro e azzerare il contatore con l'opzione Resettare intervallo.

### Convalida del procedimento

Il gestore dell'impianto deve garantire la qualità dei procedimenti di lavaggio e disinfezione.

A livello internazionale ai sensi della norma EN ISO 15883 gli utenti sono esortati ad eseguire questi controlli. In alcuni paesi tale sollecito è presente anche in leggi nazionali, regolamenti e raccomandazioni.


Per il ricondizionamento dei dispositivi medici in Germania, valgono ad es.:

- la legge sui dispositivi medici (MDR),
- il regolamento tedesco sulla gestione dei dispositivi medici (MPBe-treibV)
- le raccomandazioni della commissione per l'igiene negli ospedali, la prevenzione contro le infezioni (KRINKO) e dell'istituto nazionale per i farmaci e dispositivi medici (BfArM) e
- la direttiva sulla convalida della società tedesca per l'igiene nosocomiale (DGKH), della società tedesca per il rifornimento di oggetti sterili (DGSV) e del gruppo di lavoro sul ricondizionamento degli strumenti (AKI).

### Accesso sensore di misurazione

Sulla parte superiore della macchina, davanti a destra nascosto dal coperchio o dal piano di lavoro, è situato l'accesso del sensore di misurazione per la convalida. Per giungere a tale accesso, rimuovere il coperchio della macchina o far fuoriuscire la macchina dal piano di lavoro.

- Aprire lo sportello.

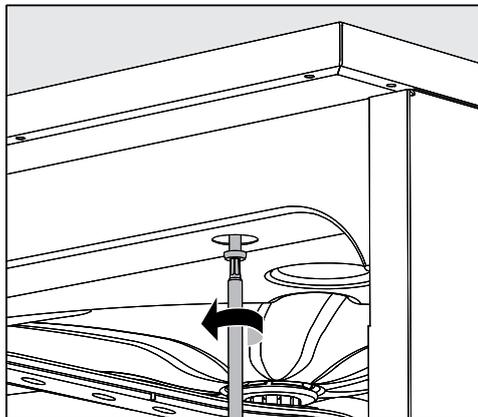

- Rimuovere i tappi di protezione e allentare le viti di fissaggio.
- Svitare inoltre sul retro della macchina le viti di sicurezza dal **coperchio** e togliere il **coperchio** verso l'alto.

Oppure

- estrarre verso di sé la macchina dal **piano di lavoro** di ca. 15 cm, fino a quando l'accesso dei sensori sulla parte superiore è liberamente accessibile.

## Manutenzione periodica

---

### Programmi di verifica

Per verificare l'efficacia di lavaggio nell'ambito dei test di routine sono disponibili diversi programmi test. I programmi test non sono dei programmi di trattamento a sé stanti. Si tratta piuttosto di funzioni aggiuntive, che possono essere attivate prima dell'avvio di un qualsiasi programma di trattamento.

I programmi test interrompono in automatico lo svolgimento del programma in punti determinati. L'interruzione viene segnalata tramite comunicazione a display e a mezzo segnale acustico. L'assistenza tecnica Miele può impostare la durata dell'interruzione tra 10 secondi e ca. 42 minuti. All'interno di questo lasso di tempo si possono eseguire misurazioni o aprire lo sportello per dei prelievi campione.

Non lasciare lo sportello aperto troppo a lungo, per evitare che la vasca di lavaggio si raffreddi.

Una volta decorso questo lasso di tempo lo svolgimento del programma riprende in automatico. Se è stato aperto lo sportello, il programma riprende solo dopo che lo sportello viene chiuso.

Se non si vuole eseguire una misurazione o prelevare un campione, è possibile proseguire anzitempo il programma premendo il tasto *Start/Stop*.

Durante la fase di asciugatura lo sportello può essere aperto in ogni momento a intervalli per verificare il grado di asciugatura del carico. In questo modo è possibile determinare la durata di asciugatura ottimale.

È possibile selezionare i seguenti programmi di verifica:

- Laboratorio

Lo svolgimento del programma viene fermato in ogni blocco di lavaggio immediatamente prima dello scarico della liscivia.

- Convalida

Lo svolgimento del programma viene interrotto nei punti seguenti:

- prima dello scarico della liscivia nell'ultimo blocco di lavaggio,
- dopo il risciacquo intermedio prima dello scarico della liscivia e
- dopo l'ingresso dell'acqua e prima dello scarico nel blocco risciacquo finale.

Attivare il programma test


I programmi test sono validi solo per lo svolgimento di un programma. Per altri controlli occorre selezionare nuovamente un programma test in anticipo.

Il menù viene memorizzato nel seguente percorso in entrata.

Impostazioni avanzate

Opzioni programma

Programma test

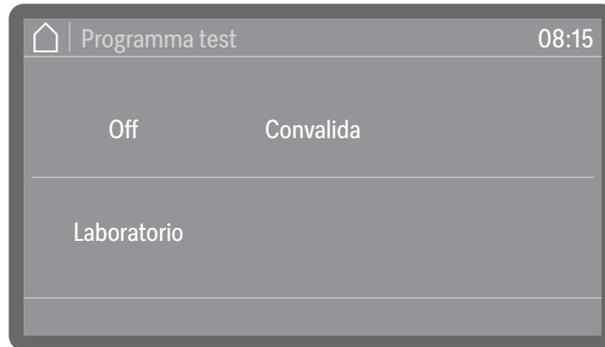

- Off

Il menù viene terminato senza selezionare un programma.

- Laboratorio

Attiva il programma test Laboratorio.

- Convalida

Attiva il programma test Convalida.

■ Selezionare un'opzione.

È ora possibile iniziare con il test di rendimento.

■ A tal fine, selezionare un programma dall'elenco dei programmi e avviarlo.

Durante lo svolgimento del programma, l'informazione Programma test viene visualizzata sul display.

Per disattivare di nuovo il programma test prima del test di rendimento, accedere nuovamente al menù e selezionare l'opzione Off.

Se si interrompe il programma in corso durante un test di rendimento prima che sia stato raggiunto un punto di misurazione automatico, il programma test viene immediatamente disattivato.

## Guida guasti

La seguente panoramica serve di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere assolutamente presente:

 Pericolo a causa di riparazioni non correttamente eseguite.  
Riparazioni non a regola d'arte possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.  
Le riparazioni devono essere effettuate solo dall'assistenza tecnica Miele o da personale qualificato autorizzato.

Per evitare di richiedere inutilmente l'intervento dell'assistenza tecnica, alla prima segnalazione di guasto è necessario verificare che l'errore non sia stato causato da un'errata immissione dei comandi.

### Guasti tecnici e comportamenti inaspettati

Problema	Causa e rimedio
<b>Il display è scuro e tutti i tasti retroilluminati sono spenti.</b>	La macchina non è accesa. ■ Accendere la macchina con il tasto On/Off  .
	Le protezioni sono scattate. ■ Attenersi alla protezione minima indicata sulla targhetta dati. ■ Riattivare le protezioni. ■ Rivolgersi all'assistenza tecnica Miele qualora le protezioni dovessero nuovamente scattare.
	La spina elettrica non è inserita nella presa. ■ Infilare la spina elettrica nella presa.
<b>Il display è scuro e il tasto <i>Start/Stop</i> lampeggia.</b>	Non si tratta di un guasto. La macchina è pronta per il funzionamento. ■ Premere il tasto <i>Start/Stop</i> per riattivare la macchina per il lavaggio.
<b>La macchina si è spenta da sola.</b>	Non si tratta di un guasto. La funzione Standby/Off spegne la macchina in automatico dopo un tempo di attesa preimpostato, per risparmiare energia elettrica. ■ Accendere la macchina con il tasto On/Off  .
<b>Interruzione della corrente elettrica durante l'uso</b>	Se durante lo svolgimento di un programma si verifica un'interruzione temporanea della corrente elettrica, il programma viene interrotto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p> Pericolo di infezioni a causa di oggetti contaminati. In caso di interruzione della corrente elettrica nella fase iniziale del programma, il carico può essere contaminato da sporco. Eseguire un nuovo ricondizionamento del carico dopo ogni interruzione della corrente elettrica. All'apertura dello sportello dopo un'interruzione della corrente elettrica adottare tutte le misure necessarie per proteggersi, p.es. indossando guanti protettivi.</p></div>

Problema	Causa e rimedio
<b>Un programma è stato terminato, ma la macchina non ha effettuato il lavaggio.</b>	Non si tratta di un guasto. Viene attivata la modalità fiera per la simulazione di processi e svolgimenti del programma sul display. ■ Disattivare la modalità fiera, v. ► Modalità fiera.

### Interventi di manutenzione e controlli

Problema	Causa e rimedio
Prossimo test di sicurezza elettrica oppure tra ore di funzionamento	Non si tratta di un guasto. L'assistenza tecnica Miele ha inserito una data consigliata per il successivo controllo della sicurezza elettrica. ■ Fissare un appuntamento con l'assistenza tecnica Miele o far eseguire il controllo della sicurezza elettrica da personale qualificato.
Prossima convalida oppure tra ore di funzionamento	Non si tratta di un guasto. L'assistenza tecnica Miele ha inserito una raccomandazione relativa alla successiva data di convalida. ■ Fissare un appuntamento con l'assistenza tecnica Miele o far eseguire la convalida da personale qualificato.
Prossima manutenzione: oppure tra ore di funzionamento	Non si tratta di un guasto. L'assistenza tecnica Miele ha inserito una raccomandazione relativa alla successiva scadenza per manutenzione. ■ Fissare un appuntamento con l'assistenza tecnica Miele o far eseguire la manutenzione da personale qualificato.

### Dosaggio / Sistemi di dosaggio

 Prestare particolare attenzione quando si usano prodotti chimici. Attenersi assolutamente alle indicazioni per la sicurezza dei produttori dei prodotti chimici.

Problema	Causa e rimedio
Sostituire tanica	Nel corso di un programma all'interno di una tanica per prodotti chimici liquidi è stato misurato un livello di riempimento basso. ■ Sostituire la tanica per prodotti vuota con una piena.
Riempire condotti dos.	Non si tratta di un guasto. È attualmente in corso il riempimento automatico di un sistema di dosaggio Attendere il completamento del procedimento.

## Guida guasti

Problema	Causa e rimedio
Riempimento dei condotti di dosaggio interrotto.	<p>Il riempimento del sistema di dosaggio è stato interrotto perché è stato misurato un flusso insufficiente. È probabile che il tubo di dosaggio sia piegato o il tubicino di aspirazione ostruito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che il tubo di dosaggio non sia piegato e non presenti perdite. Sistemare il tubo di dosaggio in modo che non possa più piegarsi.</li> <li>■ Controllare che l'apertura di aspirazione del tubicino non presenti ostruzioni e se ve ne fossero rimuoverle.</li> <li>■ Riavviare il procedimento.</li> </ul> <p>Se si riscontrano perdite sul tubo di dosaggio o un'anomalia sul tubicino di aspirazione rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.</p>

I prodotti chimici ad alta viscosità possono pregiudicare il controllo del dosaggio e causare misurazioni non precise. Rivolgersi all'assistenza tecnica Miele e richiedere le misure necessarie.

### Mancanza di sale / Addolcitore

Problema	Causa e rimedio
Aggiungere sale. A breve la macchina verrà bloccata.	<p>Il sale dell'addolcitore è finito. Non è più possibile effettuare un'altra rigenerazione. Con la successiva rigenerazione la macchina verrà bloccata e non potrà essere utilizzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rabboccare il sale di rigenerazione.</li> </ul>
F 561 Blocco macchina mancanza di sale: aggiungere sale di rigenerazione. Dopo alcuni secondi la macchina si sblocca. Infine avviare il programma "Risciacquo acqua fredda".	<p>L'addolcitore non può eseguire la rigenerazione per mancanza di sale. La macchina è bloccata e non può essere utilizzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rabboccare il sale di rigenerazione.</li> </ul> <p>Il blocco viene rimosso alcuni momenti dopo aver rabboccato il contenitore di sale. La rigenerazione avviene automaticamente durante lo svolgimento del programma successivo.</p>
Chiudere il coperchio del contenitore del sale.	<p>Il contenitore di sale non è chiuso correttamente.</p> <p>I residui di sale bloccano la chiusura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rimuovere tutti i residui di sale dal bordo dell'apertura di riempimento del sale, dal coperchio e dalla guarnizione.</li> </ul> <p><b>Non</b> risciacquare i residui di sale con l'acqua corrente, perché altrimenti questo causerebbe il trabocco del contenitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere il contenitore.</li> </ul> <p>Macchina per il lavaggio con sportello in acciaio: Lo sportellino del contenitore di sale si è aperto durante un programma.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> Aprendo lo sportello possono fuoriuscire vapore molto caldo e prodotti chimici.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire lo sportello e chiudere lo sportellino del contenitore.</li> </ul>

## Filtri

Problema	Causa e rimedio
Cambiare filtro combinato. Infine resettare intervallo filtri (v. funzioni macchina).	<p>Occorre pulire il filtro combinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rimuovere il filtro combinato e pulirlo, v.  "Pulire i filtri nella vasca di lavaggio".</li> <li>■ Dopo la pulizia, ripristinare l'intervallo di manutenzione del filtro combinato, v. ▶  Funzioni macchina ▶ Intervallo filtri ▶ Filtro combinato ▶ Resettare intervallo.</li> </ul>
Cambiare tubo filtro. Cicli rimanenti:	<p>I tubi filtro nei supporti di carico devono essere puliti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rimuovere i tubi filtro e pulirli. Seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso dei tubi filtro.</li> <li>■ Dopo il lavaggio, ripristinare l'intervallo di manutenzione del tubo filtro, v. ▶  Funzioni macchina ▶ Intervallo filtri ▶ Tubo filtro ▶ Resettare intervallo.</li> </ul>
Cambiare filtro HEPA. Infine resettare intervallo filtri (v. funzioni macchina).	<p>Le ore di funzionamento massime consentite per il filtro HEPA sono state raggiunte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire il filtro HEPA con uno nuovo.</li> <li>■ Infine resettare il contatore delle ore di funzionamento per il filtro HEPA, v. ▶  Funzioni macchina ▶ Intervallo filtri ▶ Filtro HEPA ▶ Resettare intervallo.</li> </ul>

### Interruzione con numero di errore

In caso di interruzione con numero di errore, p.es. Fxxx (dove xxx sta per un numero a piacere), in determinate circostanze significa che si è verificato un guasto tecnico grave.

Per ogni interruzione con numero di errore vale quanto segue:

- Seguire le indicazioni visualizzate a display.
- Spegnerne la macchina con il tasto On/Off .
- Attendere ca. 10 secondi prima di riaccendere la macchina con il tasto On/Off .
- Riavviare il programma precedentemente selezionato.

Se riappare la segnalazione di guasto:

- prendere nota della segnalazione di guasto.
- Spegnerne la macchina con il tasto On/Off .
- Avvisare l'assistenza tecnica Miele.

Seguire inoltre le indicazioni relative ai seguenti numeri di errore.

Problema	Causa e rimedio
F427, F428, F527, F528, F635, F636 <b>Conducibilità</b>	<p>La conducibilità misurata non è conforme alle specifiche. Possibili cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascinamento di sostanze conducibili durante il trattamento <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il processo.</li> </ul> </li> <li>- Sistemi di addolcimento e demineralizzazione esauriti o difettosi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare i sistemi di addolcimento e demineralizzazione esterni.</li> <li>■ Se necessario, rigenerare i sistemi.</li> </ul> </li> <li>- Lavori all'allacciamento idrico domestico <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rivolgersi a un idraulico.</li> </ul> </li> <li>- Scambio degli allacciamenti idrici <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rispettare i contrassegni degli allacciamenti idrici (v.  "Allacciare l'afflusso idrico").</li> </ul> </li> </ul>
F433, F438 <b>Blocco sportello</b>	<p>Oggetti nell'area di chiusura dello sportello o all'esterno davanti allo sportello impediscono l'apertura o la chiusura automatica dello sportello.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rimuovere tutti gli oggetti che si trovano davanti allo sportello della macchina, come p.es. o carrelli di carico o casse.</li> <li>■ Aprire lo sportello e rimuovere tutti gli oggetti che sporgono nell'area di chiusura. P.es., disporre gli oggetti in modo che non sporgano nell'area dello sportello e rimuovere tutti gli oggetti che dall'esterno sporgono nell'area dello sportello, come p.es. i panni appesi.</li> <li>■ Spegnerne e riaccendere la macchina.</li> </ul>
F434, F444, F446 <b>Chiusura sportello</b>	<p>Se qualcosa batte sullo sportello è possibile che si verifichino dei problemi tecnici alla chiusura comfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire e chiudere lo sportello.</li> </ul>

Problema	Causa e rimedio
F460, F461, F462 <b>Blocco del braccio irroratore</b>	<p>Il numero di giri impostato non è stato raggiunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oggetto blocca il braccio irroratore           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disporre il carico in modo che i bracci ruotino liberamente e riavviare il programma.</li> </ul> </li> <li>- Il braccio irroratore è ostruito           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il braccio irroratore.</li> <li>■ Controllare se i filtri nella vasca di lavaggio sono puliti e inseriti correttamente.</li> <li>■ Riavviare il programma.</li> </ul> </li> <li>- La pressione di lavaggio è troppo bassa a causa dell'intensa formazione di schiuma           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni relative alla formazione di schiuma, v.  "Tecnologia dei processi chimici".</li> <li>■ Avviare il programma Risciacq. acqua fredda, per pulire la vasca di lavaggio.</li> <li>■ Quindi trattare nuovamente il carico.</li> </ul> </li> </ul>
F511, F512, F513 <b>Pompa di dosaggio</b>	<p>Guasto tecnico su una delle pompe di dosaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avvisare l'assistenza tecnica Miele.</li> </ul>
F518, F519, F520 <b>Sistema di dosaggio</b>	<p>Errore rilevato nel sistema di dosaggio.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Prestare particolare attenzione quando si usano i prodotti chimici. Attenersi assolutamente alle indicazioni e alle schede tecniche di sicurezza dei produttori dei prodotti chimici.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare i livelli di riempimento delle taniche e sostituire le taniche vuote con quelle piene.</li> <li>■ Controllare le aperture di aspirazione dei tubicini e rimuovere eventuali depositi.</li> <li>■ Controllare i collegamenti dei tubi di dosaggio ai tubicini di aspirazione, alla macchina, ecc.</li> <li>■ Impedire che i tubi di dosaggio si pieghino e controllare che non vi siano perdite. Posizionare i tubi di dosaggio in modo tale, che non possano piegarsi.</li> <li>■ Sfiatare i sistemi di dosaggio.</li> </ul> <p>Se si riscontrano perdite sui tubi di dosaggio o difetti sui tubicini di aspirazione, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.</p>

## Sportello

Problema	Causa e rimedio
Vasca di lavaggio molto calda: pericolo di ferirsi. Attenzione quando si apre lo sportello.	<p>Premendo il tasto dello sportello  la temperatura nella vasca di lavaggio è superiore a 60 °C.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Aprendo lo sportello possono fuoriuscire vapore molto caldo e prodotti chimici.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire lo sportello solo se assolutamente necessario.</li> </ul>

## Guida guasti

Problema	Causa e rimedio
Protezione antincastro: per proseguire, sganciare lo sportello dal meccanismo di chiusura.	Lo sportello è stato chiuso prima che la guida di chiusura sportello sia rientrata completamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire lo sportello.</li> <li>■ La guida di chiusura sportello deve rientrare completamente, prima di chiudere lo sportello.</li> </ul>
Sblocco di emergenza: per proseguire, aprire lo sportello.	Lo sportello è stato aperto mediante sblocco di emergenza. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rispettare le avvertenze per lo sblocco di emergenza, v.  "Aprire lo sportello mediante sblocco di emergenza".</li> </ul>

### Pulizia insufficiente e corrosione

Problema	Causa e rimedio
<b>Sul carico rimangono delle patine bianche.</b>	L'addolcitore è impostato su un livello troppo basso. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmare l'addolcitore sulla rispettiva durezza dell'acqua.</li> </ul>
	Il sale nel contenitore si è consumato. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rabboccare il sale di rigenerazione.</li> </ul>
	La qualità dell'acqua nel risciacquo finale non era soddisfacente. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzare acqua con valore di conducibilità basso.</li> <li>■ Se la macchina è allacciata a una cartuccia di acqua demineralizzata controllarne lo stato e se necessario sostituirla.</li> </ul>
	L'acqua che affluisce attraverso l'allacciamento acqua AD non è demineralizzata a sufficienza. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare gli addolcitori attivi a monte. Eventualmente sostituire la capsula del purificatore Aqua.</li> </ul>
<b>Macchie sugli oggetti.</b>	Il contenitore per l'additivo di risciacquo finale è vuoto. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rabboccare il contenitore.</li> </ul>
	La concentrazione per l'additivo di risciacquo finale è impostata troppo bassa. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In entrambi i casi informare l'assistenza tecnica Miele e far adeguare la concentrazione di dosaggio.</li> </ul>
<b>Risultato di lavaggio scadente.</b>	I supporti di carico non erano previsti per gli oggetti da trattare. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionare i supporti di carico in base alle necessità di impiego.</li> </ul>
	I supporti di carico sono stati caricati in modo errato o sono stati caricati troppo. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ridistribuire il carico in modo corretto. Osservare in merito le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso.</li> <li>■ Evitare di sovraccaricare i supporti.</li> </ul>
	Il programma di ricondizionamento scelto non era adatto al tipo di sporco. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostare un programma adeguato.</li> </ul>

Problema	Causa e rimedio
	<p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ modificare i parametri del programma in base alle proprie esigenze.</li> </ul>
	<p>Lo sporco si è seccato sugli oggetti perché è rimasto depositato troppo a lungo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tra il momento in cui gli strumenti si sporcano e il ricondizionamento in macchina non devono trascorrere più di 6 ore.</li> </ul>
	<p>Un braccio irroratore è bloccato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quando si dispone il carico, accertarsi che i bracci irroratori non vengano bloccati.</li> </ul>
	<p>Gli ugelli dei bracci irroratori sono ostruiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare gli ugelli e se necessario pulirli.</li> </ul>
	<p>I filtri nella vasca di lavaggio sono sporchi o non sono inseriti correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare i filtri e se necessario pulirli.</li> </ul>
	<p>I supporti di carico non sono stati inseriti correttamente nell'attacco idrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare l'adattatore.</li> </ul>
<b>Gli oggetti in vetro presentano macchie di corrosione (aggressione del vetro).</b>	<p>Non sono adatti al trattamento in macchina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzare solo strumenti dichiarati idonei al lavaggio in macchina dal produttore.</li> </ul>
	<p>Durante il programma non si è svolta la neutralizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il livello di riempimento del contenitore e sfianare il sistema di dosaggio se necessario.</li> </ul>
	<p>Temperatura di lavaggio troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionare un altro programma</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ridurre la temperatura di lavaggio.</li> </ul>
	<p>Utilizzo di detersivi molto alcalini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzare un detersivo più tenue</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ridurre la concentrazione di detersivo.</li> </ul>

## Guida guasti

Problema	Causa e rimedio
<b>Tracce di corrosione sugli oggetti in acciaio.</b>	La qualità dell'acciaio non è quella idonea al trattamento in macchina. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzare solo strumenti in acciaio inossidabile pregiato e attenersi alle indicazioni del produttore per il trattamento in macchina.</li> </ul>
	Il contenuto di cloruri nell'acqua è troppo elevato. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Far eseguire un'analisi dell'acqua. Potrebbe rendersi necessario un allacciamento a un impianto di trattamento dell'acqua e l'impiego di acqua demineralizzata.</li> </ul>
	Durante il programma non si è svolta la neutralizzazione. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il livello di riempimento del contenitore e sfatare il sistema di dosaggio se necessario.</li> </ul>
	Ruggine incipiente o da fonti esterne è giunta nella vasca di lavaggio p.es. a causa dell'alta percentuale di ferro nell'acqua oppure a causa di oggetti presenti nella vasca soggetti alla ruggine. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare l'installazione.</li> <li>■ Rimuovere gli oggetti che si stanno arrugginando.</li> </ul>

### Controllo del braccio irroratore / Conducibilità / Pressione di lavaggio

Problema	Causa e rimedio
Braccio irroratore superiore: rilevato blocco <b>o</b> Braccio irroratore centrale: rilevato blocco <b>o</b> Braccio irroratore inferiore: rilevato blocco	<p>Il numero di giri impostato non è stato raggiunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oggetto blocca il braccio irroratore</li> <li>■ Disporre il carico in modo che i bracci ruotino liberamente e riavviare il programma.</li> </ul> <p>- Il braccio irroratore è ostruito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il braccio irroratore.</li> <li>■ Controllare se i filtri nella vasca di lavaggio sono puliti e inseriti correttamente.</li> <li>■ Riavviare il programma.</li> </ul> <p>- La pressione di lavaggio è troppo bassa a causa dell'intensa formazione di schiuma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni relative alla formazione di schiuma, v.  "Tecnologia dei processi chimici".</li> <li>■ Avviare il programma Risciacq. acqua fredda, per pulire la vasca di lavaggio.</li> <li>■ Quindi trattare nuovamente il carico.</li> </ul>

Problema	Causa e rimedio
Conducibilità ripetizione blocco:	<p>Non si tratta di un guasto. La conducibilità misurata nel blocco di lavaggio in funzione era troppo elevata. Il blocco di lavaggio viene ripetuto. Possibili cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascinamento di sostanze conducibili durante il trattamento</li> <li>■ Controllare il processo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi di addolcimento e demineralizzazione esauriti o difettosi</li> <li>■ Controllare i sistemi di addolcimento e demineralizzazione esterni.</li> <li>■ Se necessario, rigenerare i sistemi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori all'allacciamento idrico domestico</li> <li>■ Rivolgersi a un idraulico.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scambio degli allacciamenti idrici</li> <li>■ Rispettare i contrassegni degli allacciamenti idrici (v.  "Allacciare l'afflusso idrico").</li> </ul>


### Rumori

Problema	Causa e rimedio
<b>Rumore di urti nella vasca di lavaggio</b>	<p>Uno o più bracci irroratori sbattono contro gli oggetti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interrompere il programma. Rispettare le indicazioni riportate al capitolo "Interruzione del programma".</li> <li>■ Disporre il carico in modo che non possa sbattere contro i bracci.</li> <li>■ Controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.</li> <li>■ Riavviare il programma.</li> </ul>
<b>Rumore di stoviglie che sbattono nella vasca</b>	<p>Gli oggetti si muovono all'interno della vasca di lavaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interrompere il programma. Rispettare le indicazioni riportate al capitolo "Interruzione di programma".</li> <li>■ Disporre il carico in modo che non si muova.</li> <li>■ Riavviare il programma.</li> </ul>
<b>Rumori di urti nel condotto idrico.</b>	<p>Può essere causato dalla posa del tubo in loco o dal fatto che il tubo ha un diametro insufficiente. Ciò non pregiudica il funzionamento della macchina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rivolgersi a un idraulico.</li> </ul>


### Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno

Se al termine del programma l'acqua non è stata scaricata completamente dalla vasca di lavaggio è possibile che un corpo estraneo blocchi la pompa di scarico o la valvola antiritorno.

- Rimuovere il filtro combinato dalla vasca di lavaggio, v.  "Pulire i filtri nella vasca di lavaggio".

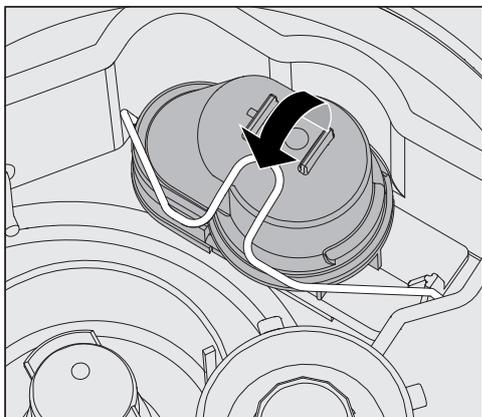

- Aprire la staffa di chiusura.
- Sollevare la valvola di non ritorno verso l'alto e sciacquarla con acqua corrente.
- Il foro di sfiato sul lato esterno della valvola di non ritorno (visibile solo quando smontata) non deve essere intasato. Servendosi di un oggetto appuntito rimuovere l'eventuale sporco.

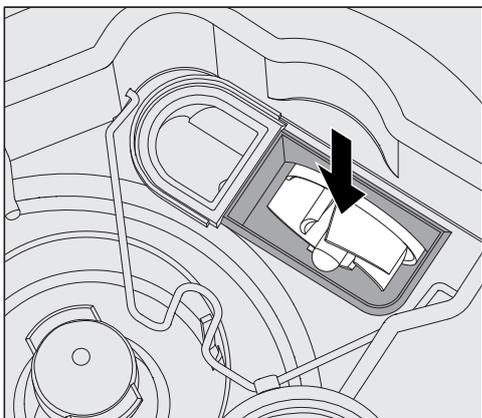

Sotto la valvola di non ritorno si trova la girante della pompa di scarico.

- Prima dell'inserimento della valvola di non ritorno verificare che eventuali corpi estranei non blocchino la girante.
- Reinscrivere accuratamente la valvola di non ritorno e fissarla con la staffa di chiusura.


### Pulire i filtri dell'afflusso acqua

Per proteggere la valvola di afflusso dell'acqua, nel raccordo sono montati dei filtri. Se i filtri sono sporchi occorre pulirli, altrimenti l'acqua che affluisce alla vasca di lavaggio è troppo poca.

⚠ La scatoletta di plastica all'estremità del tubo di afflusso dell'acqua contiene un componente elettrico. Non deve quindi mai essere immersa in liquidi.

#### Pulire il filtro

- Staccare la macchina dalla rete elettrica, spegnendo la macchina, staccando poi la spina dalla presa oppure svitando il fusibile.
- Chiudere la valvola.
- Svitare la valvola di afflusso dell'acqua.

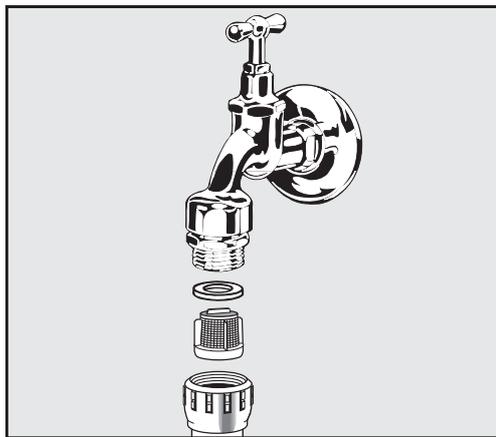

- Togliere la guarnizione dal raccordo.
- Sfilare il filtro con una pinza universale o a punta e pulirlo.
- Pulire il filtro o sostituirlo se necessario.
- Rimontare il filtro e la guarnizione: fare attenzione che siano montati correttamente!
- Avvitare la valvola di afflusso dell'acqua alla valvola di arresto. Accertarsi che il raccordo non sia in posizione obliqua.
- Aprire la valvola di arresto. Qualora dovesse fuoriuscire acqua è possibile che il raccordo non sia sufficientemente o correttamente avvitato. Posizionare la valvola di afflusso dell'acqua in posizione dritta e avvitarla correttamente.

#### Aggiungere il filtro di grande superficie

Se l'acqua contiene tanti componenti non idrosolubili è possibile installare un filtro di grande superficie tra valvola di arresto e tubo di afflusso.

Il filtro di grande superficie può essere acquistato presso l'assistenza tecnica Miele.

### Avvisare il servizio di assistenza tecnica

 Le riparazioni devono essere effettuate solo dall'assistenza tecnica Miele o da personale qualificato. Riparazioni non a regola d'arte possono mettere seriamente a rischio la sicurezza del personale addetto.

Per evitare di richiedere inutilmente l'intervento dell'assistenza tecnica, alla prima segnalazione di errore è necessario verificare se è possibile porre rimedio all'errore in autonomia utilizzando le istruzioni riportate nella  "Guida guasti".

Qualora non sia possibile risolvere i guasti usando le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso, rivolgersi all'assistenza tecnica.

I dati di contatto sono riportati sul retro delle presenti  istruzioni d'uso o sulla homepage Miele, p.es. all'indirizzo [www.miele.it/it/p/](http://www.miele.it/it/p/).

Se possibile, tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando ci contattate:

- Modello e numero della macchina

Queste informazioni sono riportate sulla targhetta dati. La posizione delle targhette dati è descritta al capitolo "Struttura" o può essere visualizzata sul display tramite  Impostazioni avanzate  Targhetta dati.

- Segnalazione di errore e codice errore dal display
- Versioni software dei componenti della macchina

Queste informazioni sono disponibili sul display alla voce  Impostazioni avanzate  Versione software.

### Segnalazioni di casi difficili

Se relativamente alla macchina speciale di lavaggio e disinfezione si sono verificate circostanze difficoltose, vale a dire si è giunti alla morte o al peggioramento di un paziente, un utente oppure di terzi, occorre contattare il produttore oppure le autorità competenti del rispettivo paese. Questo vale anche per un pericolo relativo alla salute pubblica.

I dati di contatto del produttore sono riportati sul retro delle istruzioni.

### Installazione e registrazione

Per ulteriori informazioni, consultare la pianta d'installazione. La pianta d'installazione è disponibile online.

 Pericolo a causa di accesso non autorizzato.

Tramite un accesso non autorizzato al display della macchina possono essere modificate le impostazioni della macchina per il lavaggio, p.es. i parametri per il dosaggio dei prodotti chimici.

Installare la macchina in un locale ad accesso limitato. Fornire il codice PIN solo a persone di fiducia.

 Pericolo di lesioni dovute a componenti metallici.

Con alcuni componenti metallici sussiste il pericolo di ferirsi/tagliarsi.

Durante il trasporto e l'installazione della macchina indossare guanti protettivi antitaglio.

 Pericolo di lesioni durante il sollevamento della macchina per il lavaggio.

A causa del peso elevato, le macchine non devono essere sollevate da una sola persona.

Se possibile, sollevare sempre le macchine con 2 o più persone. Seguire le istruzioni sulla sicurezza sul lavoro, p.es. tenendo una postura ergonomica durante il sollevamento.

Per le distanze di trasporto più lunghe, utilizzare ausili adeguati, quali carrelli elevatori o carrelli.

 Danni materiali durante il trasporto con carrelli elevatori, carrelli o altri ausili di trasporto.

I carrelli elevatori, i carrelli o altri ausili di trasporto possono premere i componenti sulla base della macchina e danneggiarli.

Per il trasporto con un carrello elevatore, un carrello o altri ausili di trasporto, la macchina si deve trovare nell'imballaggio originale o essere posizionata su una superficie stabile e continua.

Durante il trasporto della macchina con un carrello non sollevarla dal frontale, poiché il pannello comandi o lo sportello potrebbero danneggiarsi.

 Danni materiali durante il trasporto o l'installazione.

Non sollevare, tirare o spingere la macchina afferrandola da componenti sporgenti, come p.es. il pannello comandi, lo sportello aperto, i cassette (se presenti), i componenti sul retro della macchina, i tubi o i cavi. Potrebbero danneggiarsi o staccarsi.

Per sollevare, tirare o spingere la macchina, afferrarla possibilmente per l'involucro.

## Posizionamento

### Varianti di installazione

La macchina può essere installata come segue:

- A posizionamento libero.
- Annessa o a incasso:

La macchina può essere incassata accanto ad altri apparecchi/mobili o in una nicchia. La nicchia deve essere larga almeno 600 mm e profonda almeno 598 mm.

- Inserimento sottopiano:


La macchina deve essere inserita sotto un piano di lavoro continuo oppure sotto la superficie di gocciolamento di un lavello. Il vano d'incasso deve essere largo almeno 600 mm, profondo 598 mm e alto 820 mm.

Le macchine per il lavaggio da posizionamento libero o incassate dentro nicchie devono essere fornite di coperchio.

I rispettivi coperchi sono disponibili presso Miele.

### Compensazione delle irregolarità del pavimento

La macchina deve essere posizionata in modo stabile e orizzontale. Le irregolarità del pavimento e l'altezza della macchina possono essere compensate utilizzando i quattro piedini. I piedini possono essere svitati al massimo di 60 mm.

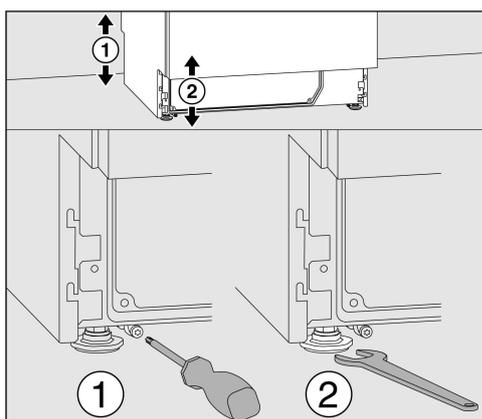


I piedini anteriori possono essere regolati con una chiave inglese (da 13), quelli posteriori con una vite Torx T20.

Se i pattini dei piedini posteriori non vengono montati, è possibile regolare i piedini anche con la chiave inglese.

La modifica avviene con rotazione in senso orario verso l'alto, in senso antiorario verso il basso.

### Supporto tubo

Con i due supporti tubo forniti è possibile posare il cavo della corrente elettrica e i tubi di afflusso e scarico dell'acqua in poco spazio. Con il supporto tubo si impedisce che i tubi possano piegarsi o schiacciarsi al momento dell'incasso della macchina in nicchie strette. La posa del cavo di corrente elettrica e dei tubi può essere eseguita a scelta a sinistra o a destra, a seconda della situazione.

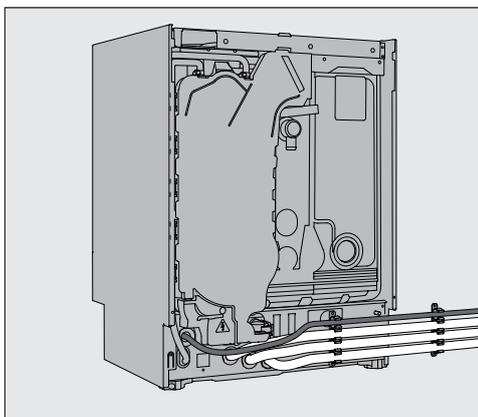


### Coperchio

I coperchi devono essere avvitati alla macchina. Il lato anteriore è quello con le filettature delle viti sul lato inferiore, quello posteriore ha i supporti che fuoriescono verso il basso per le viti di sicurezza.

Le istruzioni di montaggio sono incluse nei coperchi acquistabili separatamente e devono essere rispettate.

- Applicare il coperchio sulla macchina per il lavaggio. Il coperchio deve risultare a filo.
- Avvitare entrambe le viti di sicurezza sul lato posteriore della macchina.
- Aprire lo sportello.

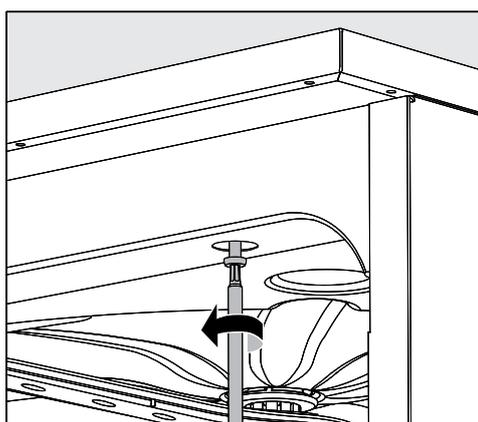

- Rimuovere i tappi di copertura a destra e sinistra e avvitare le viti di fissaggio. Quindi reinserire i tappi di copertura.

## Posizionamento

### Inserimento sotto un piano di lavoro

⚠ Danni dovuti alla condensa.

Quando la macchina è in funzione, vengono emessi vapori in grado di condensare sui mobili nelle immediate vicinanze.

Nell'area intorno alla macchina dovrebbero essere posizionati solamente mobili a uso industriale, per evitare di rovinarli a causa di un'eventuale fuoriuscita di condensa.


### Condensatore di vapore

Per evitare che il piano di lavoro si danneggi a causa del vapore acqueo, è necessario incollare l'allegata pellicola protettiva (25 x 58 cm, autoadesiva) nell'area del condensatore di vapore sotto il piano di lavoro.

### Avvitare la macchina al piano di lavoro

La stabilità della macchina è garantita solo se, dopo la registrazione, la si avvita al piano di lavoro.

- Aprire lo sportello.

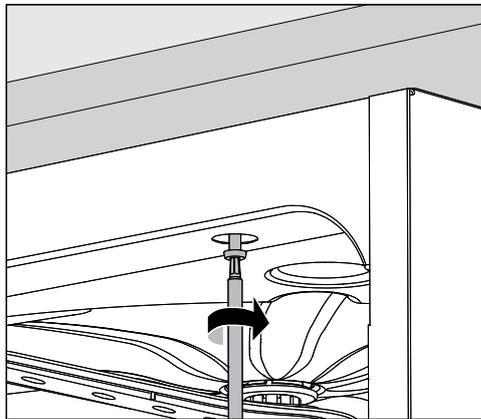

- Rimuovere i tappi di copertura a sinistra e a destra. Avvitare la macchina al piano di lavoro continuo attraverso i fori del listello anteriore. Quindi reinsertire i tappi di copertura.

Per avvitare a lato ai mobili adiacenti rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

### Aerazione della pompa di circolazione

⚠ Nel caso di macchine incassate, le fessure tra gli armadietti o gli apparecchi vicini non devono essere sigillate p.es. con del silicone per garantire la ventilazione della pompa di circolazione.

### Protezione vapori per piani di lavoro

La protezione vapori in dotazione protegge il piano di lavoro da danni causati dal vapore acqueo, che può fuoriuscire all'apertura dello sportello. Di conseguenza, la protezione vapori deve essere applicata nell'area dello sportello sul lato inferiore del piano di lavoro.

### **Compatibilità elettromagnetica (EMC)**

La macchina per il lavaggio è stata testata sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) ai sensi della norma EN 61236-1 classe B ed è adatta al funzionamento in istituti come ospedali, studi medici, laboratori e ambienti collegati alla rete elettrica pubblica.

Le emissioni di energia ad alta frequenza (HF) della macchina sono talmente esigue, che non sono da ritenersi probabili interferenze con apparecchiature elettrotecniche nelle immediate vicinanze.

Il pavimento del luogo di installazione dovrebbe essere in cemento, legno o piastrelle in ceramica. In caso di funzionamento della macchina su pavimenti in materiali sintetici, l'umidità relativa dell'aria deve essere del 30 % per ridurre al minimo la probabilità di scariche elettrostatiche.

La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corrispondere a quella di negozi o strutture ospedaliere. La tensione di alimentazione può divergere da quella nominale di massimo +/-10 %.

⚠ Tutti i lavori relativi all'allacciamento elettrico devono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato e autorizzato.

- Devono essere rispettate le prescrizioni di IEC 60364-4-41 o la normativa locale in merito alle installazioni elettriche.
- L'allacciamento tramite presa deve essere eseguito in base alle disposizioni nazionali. La presa deve essere accessibile dopo aver installato la macchina. Così facendo si facilita la verifica della sicurezza elettrica, p.es. negli interventi di riparazione o manutenzione.
- In caso di allacciamento fisso o allacciamento tramite una presa, è necessario installare un interruttore principale con separazione dalla rete su tutti i poli. L'interruttore principale deve essere progettato per la corrente di misurazione della macchina, deve essere bloccabile in posizione azzerata e i suoi contatti devono avere un'apertura di almeno 3 mm. L'interruttore principale deve essere accessibile dopo l'installazione della macchina.
- Se necessario, si deve eseguire un collegamento equipotenziale.
- Le potenze assorbite sono riportate sulla targhetta dati dello schema elettrico allegato.
- Per maggiore sicurezza, un salvavita RCD (FI) tipo A con corrente di apertura di 30 mA (DIN VDE 0664) deve essere collegato a monte di ogni macchina per il lavaggio. L'installazione dell'interruttore automatico differenziale (salvavita) deve essere effettuata in loco dal gestore.
- Quando si sostituisce il cavo di rete, è necessario utilizzare un pezzo di ricambio originale del produttore.

Per ulteriori informazioni sull'allacciamento elettrico, consultare la pianta d'installazione. La pianta d'installazione è disponibile online.

La macchina deve essere alimentata a corrente con i valori di tensione, frequenza e protezione riportati sulla **targhetta dati**.

La **commutazione** può essere eseguita secondo il relativo schema e lo schema elettrico.

Le **targhette dati** sono fissate alla macchina. Le posizioni sono descritte al capitolo "Struttura".

Lo **schema elettrico** è disponibile online.

### Allacciare la messa a terra

Per l'allacciamento della messa a terra sulla parte posteriore della macchina è presente l'apposita vite  $\nabla$ .

### Allacciamento elettrico per la Svizzera


L'allacciamento della macchina può avvenire mediante interruttore o spina. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato nel rispetto delle disposizioni SEV.

### Allacciamento afflusso idrico

⚠ L'acqua presente nella macchina speciale non è potabile!

- La macchina deve essere allacciata alla rete idrica conformemente alla normativa vigente in loco.
- L'acqua utilizzata dovrebbe per lo meno possedere le caratteristiche dell'acqua potabile secondo la vigente normativa europea in materia. Un alto contenuto di ferro può provocare ruggine sul carico e nella macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione. Se l'acqua industriale contiene una quantità di cloruri superiore a 100 mg/l, aumenta notevolmente il rischio di corrosione.
- Per applicazioni **oftalmologiche** l'acqua demineralizzata deve essere povera di endotossine/pirogeni.
- In alcune regioni (ad es. lungo l'arco alpino), particolari composizioni dell'acqua possono dar luogo a delle precipitazioni - per il funzionamento del condensatore di vapore utilizzare dunque solo acqua adolcita/depurata.
- La macchina rispetta le norme vigenti a livello europeo sulla tutela dell'acqua potabile.
- Di serie la macchina è predisposta per l'allacciamento all'acqua fredda (contrassegno blu) e all'acqua calda (contrassegno rosso) fino a max. 65 °C. Allacciare i tubi di afflusso idrico ai rubinetti dell'acqua fredda e calda.
- Se non è previsto l'afflusso di acqua calda, allacciare il tubo di afflusso idrico **rosso** per l'allacciamento di acqua calda anche all'acqua fredda.
- Il condensatore di vapore viene alimentato con acqua tramite l'allacciamento acqua fredda.
- La **pressione di flusso minima** per l'allacciamento all'acqua fredda è di 100 kPa in sovrappressione, per l'allacciamento all'acqua calda 40 kPa in sovrappressione e per l'allacciamento all'acqua AD 30 kPa in sovrappressione.
- La **pressione di flusso consigliata** per l'allacciamento all'acqua fredda o calda è di  $\geq 200$  kPa in sovrappressione, per l'allacciamento all'acqua AD è di  $\geq 200$  kPa in sovrappressione, per evitare che l'ingresso dell'acqua richieda tempi troppo lunghi.
- La **pressione statica dell'acqua massima consentita** è di 1.000 kPa in sovrappressione.
- Se la pressione dell'acqua non rientra nell'area citata, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele per richiedere come intervenire.
- Per l'allacciamento di serie sono necessarie valvole di chiusura con raccordo di  $\frac{3}{4}$ ". Le valvole devono essere facilmente accessibili, perché l'afflusso idrico deve rimanere chiuso in caso di lunghi periodi di inattività.
- I tubi di afflusso idrico sono tubi in pressione DN 10 con raccordo  $\frac{3}{4}$ " lunghi ca. 1,7 m. I filtri impurità nei raccordi non possono essere rimossi.

## Allacciamento idrico

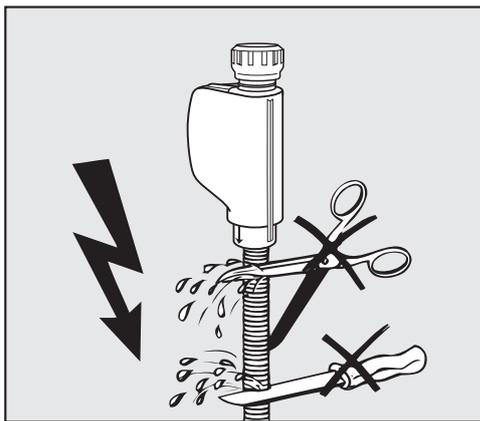

⚠ Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete. Nei tubi di afflusso idrico sono presenti componenti conduttori di tensione. I tubi di afflusso idrico non devono essere accorciati, né danneggiati.

Per ulteriori informazioni, consultare la pianta d'installazione. La pianta d'installazione è disponibile online.

In base alle normative nazionali sulla protezione dell'acqua potabile, tutti i tubi di afflusso idrico esistenti devono essere dotati di un dispositivo antiriflusso tra l'allacciamento idrico e il tubo di afflusso idrico. È escluso l'allacciamento per l'acqua demineralizzata.

### **Aggiungere il filtro di grande superficie**

Se l'acqua contiene tanti componenti non idrosolubili è possibile installare un filtro di grande superficie tra valvola di arresto e tubo di afflusso. Il filtro di grande superficie può essere acquistato presso l'assistenza tecnica Miele.

### **Allacciamento all'acqua AD per 30-1.000 kPa in sovrappressione**

La macchina viene fornita di serie per l'allacciamento a un sistema con sovrappressione di 30-1.000 kPa. In caso di una pressione dell'acqua (pressione dell'allacciamento idrico) inferiore a 200 kPa, la durata dell'afflusso si prolunga automaticamente.

- Allacciare il tubo di afflusso idrico AD di colore verde e testato per la pressione al rubinetto per acqua AD predisposto in loco usando il raccordo di  $\frac{3}{4}$ ".

⚠ Se la macchina non viene allacciata all'acqua AD, l'assistenza tecnica Miele deve disattivare l'allacciamento dell'acqua AD. Il tubo di afflusso idrico rimane sul retro della macchina.

### **Circuito chiuso acqua AD**

La macchina è progettata per l'allacciamento a un sistema a circuito chiuso per acqua AD. A tale scopo, l'assistenza tecnica Miele può dotare di accessori tecnici la macchina e impostare l'elettronica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

### Allacciamento scarico idrico

- Nello scarico della macchina è integrata una valvola di non ritorno in modo che l'acqua sporca non possa tornare alla macchina attraverso il tubo di scarico.
- Allacciare preferibilmente la macchina a un sistema di scarico separato in loco. Qualora questo non fosse presente, si consiglia un allacciamento a un sifone a doppia camera.
- L'allacciamento in loco deve essere a un'altezza compresa tra 0,3 m e 1,0 m, **misurata dal bordo inferiore della macchina**. Se l'allacciamento è posto più in basso di 0,3 m, posare il tubo di scarico con curva a un'altezza minima di 0,3 m.
- Il sistema di scarico deve poter accogliere una portata minima di 16 l/min.
- Il tubo di scarico è lungo ca. 1,4 m e flessibile con un diametro interno di 22 mm. Le fascette per tubo per l'allacciamento sono fornite.
- Il tubo di scarico non deve essere accorciato.
- Il tubo di scarico può essere allungato con un elemento di giunzione e un altro tubo fino a 4,0 m. La condotta di scarico deve essere lunga massimo 4,0 m.
- I rumori di scarico possono essere notevolmente ridotti se il tubo di scarico viene posato con una curva di min. 0,6 m fino max. 1,0 m di altezza, misurata dal bordo inferiore della macchina.

Per ulteriori informazioni, consultare la pianta d'installazione. La pianta d'installazione è disponibile online.

### Controlli di serie

Ogni macchina per il lavaggio Miele è sottoposto a numerosi test di qualità e di sicurezza durante il processo di produzione. Inoltre vengono eseguiti i seguenti test di sicurezza.

#### Misurazione termoelettrica della temperatura

Presso lo stabilimento di produzione viene eseguita una misurazione termoelettrica della temperatura compresi i parametri di disinfezione secondo EN ISO 15883. Alla prima messa in servizio delle nuove macchine è possibile rinunciare a una nuova misurazione termoelettrica della temperatura.

Se al momento della messa in servizio si modificano i parametri di disinfezione come p.es. temperatura, tempo di mantenimento, valore AO, è assolutamente necessaria una misurazione termoelettrica della temperatura.

Nell'ambito della verifica della resa (Performance Qualification) secondo EN ISO 15883, al momento della Qualifica Operativa (Operational Qualification OQ) deve essere eseguita una misurazione termoelettrica della temperatura.

Se viene eseguita una messa in servizio successiva p.es. a un fermo oppure a un trascolo, deve essere eseguita di norma una misurazione termoelettrica della temperatura.

Rispettare le normative regionali e nazionali.

#### Calibratura dei sistemi di dosaggio

La calibratura dei sistemi di dosaggio secondo EN ISO 15883 avviene presso lo stabilimento di produzione. Alla prima messa in servizio delle nuove macchine è possibile non eseguire la calibratura del dosaggio. Nell'ambito di una verifica della resa (Performance Qualification) secondo EN ISO 15883, al momento della Qualifica Operativa (Operational Qualification OQ) deve essere eseguita la calibratura dei sistemi di dosaggio.

Se viene eseguita una messa in servizio successiva p.es. a un fermo oppure a un trascolo, deve essere eseguita di norma la calibratura dei sistemi di dosaggio.

Rispettare le normative regionali e nazionali.

#### Sicurezza elettrica

Di serie viene eseguita una prova dei conduttori di protezione e dell'alta tensione in conformità alle norme IEC 61010-2-040.

Se per la messa in servizio sono necessarie l'installazione elettrica e/o le riparazioni, eseguire un test di sicurezza elettrica in base alle direttive nazionali.

#### Test della pressione di lavaggio

In fase di produzione viene effettuato un test della pressione di lavaggio, che comprende anche il numero di giri dei bracci irroratori secondo EN ISO 15883. Alla prima messa in servizio delle nuove macchine è possibile evitare un nuovo test della pressione di lavaggio, purché non siano state effettuate modifiche sostanziali alla macchina o ai supporti di carico. Nell'ambito di una verifica della resa secondo EN ISO 15883, un test della pressione di lavaggio deve essere eseguito al momento della Qualifica Operativa (Operational Qualification, OQ).

Se viene eseguita una messa in servizio successiva, p.es. dopo un fermo oppure un trasloco, di norma si deve effettuare un test della pressione di lavaggio secondo EN ISO 15883. Rispettare le normative locali e nazionali.

Per regolare i parametri del programma, v. ►  Impostazioni avanzate ► Opzioni programma  
► Configurare i programmi.

### Programmi in generale

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD Str. 4 cestini	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883 per il ricondizionamento di strumenti nel carrello A 202 per quattro cestini DIN.
 Vario TD Str. 6 cestini	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883 per il ricondizionamento di strumenti nella combinazione di cesti e carrello per sei cestini A 202 e A 103.
 Vario TD Strum. 8 cesti	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883 per il ricondizionamento di strumenti nel carrello per otto cestini A 208.

### Strumenti di anestesia (AN)

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD AN	Programma di lavaggio e disinfezione con livello dell'acqua aumentato, specifico per il ricondizionamento di strumenti di anestesia. Programma secondo EN ISO 15883 80 °C (+5 °C, -0 °C) con 10 minuti di tempo di azione per dispositivi medici che entrano in contatto con la pelle intatta.

### Chirurgia mininvasiva (MIC)

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD MIC	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per strumenti del settore della chirurgia mininvasiva (MIC).

### Oftalmologia

Programma	Ambito di applicazione
 Tray oftalmologia A207	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di oggetti oftalmologici. <b>Programma per carrello iniettore A 207 (tre ripiani due bracci irroratori)</b> con quantità d'acqua e pressione di lavaggio aumentate.
 Oftalmologia	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di oggetti oftalmologici. <b>Programma per carrello iniettore A 204 con due ripiani e un braccio irroratore.</b>

## Elenco programmi

### Strumenti di otorinolaringoiatria

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD ORL	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di strumenti del settore di otorinolaringoiatria (HNO).
 Vario TD ORL +	Macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con pressione di lavaggio aumentata e quantità di acqua aumentata in base al programma Vario TD ORL. <b>Programma per la combinazione del cesto superiore A 105/1 e del modulo A 315/1.</b>
 Vario TD ORL Ottiche	Programma per la disinfezione termica ai sensi della norma EN ISO 15883 di strumenti esclusivamente ottici del settore di otorinolaringoiatria (ottiche). <b>È obbligatoriamente necessario il prelavaggio manuale degli strumenti.</b> Non adatto ad altri strumenti di otorinolaringoiatria o altri dispositivi medici.

### Ginecologia

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD Ginecologia	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di strumenti del settore ginecologia.

### Vetreria e utensili da laboratorio

Programma	Ambito di applicazione
 Universale	Programma per carico da poco fino a mediamente sporco ed esigenze medie rispetto al risultato di risciacquo finale: <ul style="list-style-type: none"><li>- per eliminare sporco idrosolubile</li><li>- per eliminare sporco organico</li><li>- per eliminare residui denaturati come proteine</li><li>- in parte adatto a residui inorganici, solubili in acido come sali minerali</li></ul>

### Odontoiatria (Dental)

Programma	Ambito di applicazione
 Vario TD Dental	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883 per il trattamento di oggetti con sporco <b>normale</b> .
 Vario TD Dental +	Macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con pressione di lavaggio aumentata e quantità di acqua aumentata in base al programma Vario TD Dental. <b>Programma per la combinazione del cesto superiore A 105/1 e del modulo A 315/1.</b>
 Vario TD Intenso	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di strumenti con sporco <b>ostinato</b> .

## Programmi per oggetti specifici

Programma	Ambito di applicazione
 Zoccoli OP	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di zoccoli OP <b>resistenti alle alte temperature (resistenza alla temperatura: &gt; 60 °C)</b> . Non adatto a zoccoli OP termolabili (fino a max. 60 °C).
 Biberon	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, specifico per il ricondizionamento di biberon e tettarelle.
 Vario TD Container	Programma di lavaggio e disinfezione per contenitori per prodotti sterili, compresi i coperchi.
 Utensili dei reparti	Programma di lavaggio e disinfezione secondo EN ISO 15883, per il ricondizionamento di utensili di reparto come p.es. bacinelle reniformi, bacinelle ecc.

## Programmi supplementari

Programma	Ambito di applicazione
 Risciacq. acqua fredda	Programma per il risciacquo della vasca di lavaggio, per il risciacquo della soluzione di acqua e sale traboccata dopo il rabbocco del sale di rigenerazione o per risciacquare un carico particolarmente sporco, p.es. per eliminare lo sporco più grosso o i residui di disinfettante prima del trattamento e per evitare che lo sporco possa seccarsi o che si possano formare delle incrostazioni fino all'utilizzo di un programma completo. Il risciacquo avviene con acqua fredda, tempo di mantenimento: 2 Min.
 Asciugatura	Disponibile per macchine per il lavaggio con asciugatura attiva. Programma per l'asciugatura di carichi.
 Scarico	Per scaricare la liscivia, p.es. dopo un'interruzione del programma.

## Programmi di assistenza per l'assistenza tecnica

 Pulizia macchina	<b>Non utilizzare per il trattamento di carichi!</b> Programma di assistenza per l'assistenza tecnica o personale qualificato. Per il programma è richiesto un prodotto chimico speciale.
 Refresh	<b>Programma di lavaggio assente.</b> Programma per il mantenimento del valore degli oggetti in acciaio inossidabile in uso. Serve a mantenere e a riattivare lo strato passivo di ossido di cromo e a proteggere dalla corrosione, p.es. dalla ruggine volatile. Per il programma è necessaria una combinazione di prodotti chimici speciali.

## Dati tecnici

Altezza con coperchio senza coperchio	835 mm (regolabile + 60 mm) 820 mm (regolabile + 60 mm)
Larghezza	598 mm
Profondità con sportello in vetro + pannello comandi con sportello in acciaio + pannello comandi con sportello aperto	603 mm + 41 mm 598 mm + 41 mm 1.200 mm
Misure utili vasca di lavaggio: altezza larghezza profondità cesto superiore/cesto inferiore	520 mm 530 mm 474 mm/520 mm
Peso della macchina per il lavaggio (netto): con sportello in vetro con sportello in acciaio, senza asciugatura attiva con sportello in acciaio e asciugatura attiva	80 kg 74 kg 81 kg
Portata max. sportello aperto	37 kg
Peso massimo del carico cesto superiore + cesto inferiore/carrello carrello/cesto inferiore (senza cesto superiore)	8 kg + 16 kg 24 kg
Tensione, potenza assorbita, protezione	v. targhetta dati
Cavo di alimentazione elettrica	ca. 1,8 m
Temperatura dell'acqua allacciamento idrico: acqua fredda acqua calda acqua AD	max. 20 °C max. 65 °C max. 65 °C
Pressione idrica statica	1.000 kPa in sovrappressione
Pressione minima di flusso allacciamento idrico: acqua fredda acqua calda acqua AD	100 kPa sovrappressione 40 kPa sovrappressione 30 kPa sovrappressione
Pressione di flusso consigliata per allacciamento idrico: acqua fredda acqua calda acqua AD	≥ 200 kPa sovrappressione ≥ 200 kPa sovrappressione ≥ 200 kPa sovrappressione
Allacciamento acqua AD non in pressione (opzionale)	8,5-60 kPa
Tubo di afflusso	ca. 1,7 m
Tubo di scarico	ca. 1,4 m
Prevalenza	min. 0,3 m, max. 1,0 m
Lunghezza di scarico	max. 4,0 m

Uso (secondo IEC/EN 61010-1): temperatura ambiente umidità dell'aria relativa massima in lineare discesa fino a umidità dell'aria relativa minima	5 °C fino a 40 °C 80 % per temperature fino a 31 °C 50 % per temperature fino a 40 °C 10 %
Condizioni di stoccaggio e trasporto: temperatura ambiente umidità relativa dell'aria pressione dell'aria	-20 °C fino 60 °C 10 % fino 85 % 500 hPa fino 1060 hPa
Altezza sopra il livello del mare (secondo IEC/EN 61010-1)	fino a 2.000 m *)
Protezione (secondo IEC 60529)	IP21
Grado di sporco (secondo IEC/EN 61010-1)	2
Categoria sovratensione (secondo IEC 60664)	II
Rumorosità in dB (A), pressione sonora LpA in fase di lavaggio e asciugatura	< 70
Standard WLAN	802.11 b/g/n
Banda di frequenza WLAN	2.400-2.483,5 MHz
Potenza max. di trasmissione WLAN	< 100 mW
Dispositivo anti-interferenze radio-TV VDE classe di protezione EMC (secondo EN 61236-1)	B
Sicurezza elettrica VDE	IEC/EN 61010-1, IEC 61010-2-040
Contrassegno CE	MDR (UE) 2017/745, classe IIb
Base-UDI	4002515GG05MM
SRN	DE-MF-000005768
Indirizzo del produttore	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germania

\* In un luogo di installazione situato sopra i 1.500 m di altezza il punto di ebollizione della liscivia è più basso. Per questo motivo l'assistenza tecnica Miele deve adeguare anche la temperatura di disinfezione e il tempo di azione.


### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi. Conservare l'imballaggio originale e le parti in polistirolo per poter trasportare l'apparecchio anche in un successivo momento. Inoltre è necessario conservare l'imballaggio anche per l'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato in caso di guasti e/o danni.

Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

### Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.

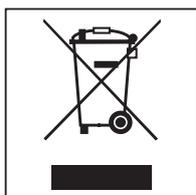

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.







# Miele

**Svizzera:**

Miele SA  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Telefono +41 56 417 27 51  
Telefax +41 56 417 24 69  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional  
Servizio riparazioni e picchetto  
Telefono 0848 551 670

**Italia:**

Miele Italia S.r.l.  
Strada di Circonvallazione, 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
E-mail: professional@miele.it  
Sito web: www.miele.it/it/p/



**Contact Center  
Professional**

**0471-666319**

Lunedì - Venerdì ore 8.00-20.00  
Sabato ore 9.00-17.00

Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germania